



6079806

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562502



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	XC40	Motoreffekt	170 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE31586	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YV1XZEFVKN2770119	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41439	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	15.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	14.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6079806

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Høyre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger foran
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Lokk til tauekrok mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt; lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6079806

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå		57 - Batteri ytre tilstand	
11 - Bremsvæskens kokepunkt		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
12 - Bremserør	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
13 - Bremseslanger	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
14 - Bremskraftforsterker	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
17 - Lys	✓		
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	R
21 - Varsellamper	✓	66 - Felg	R
22 - Varsellamper utvidet	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
23 - Full systemskann	R	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
30 - Kjølevæske		73 - Styrestag/ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	74 - Styreservo	✓
32 - Kjølesystem	✓		
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
Drivverk		76 - Stabilisator	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	O
41 - Differensial	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
42 - Drivaksler	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6079806

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6079806

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6079806

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6079806


Bilder og vedlegg

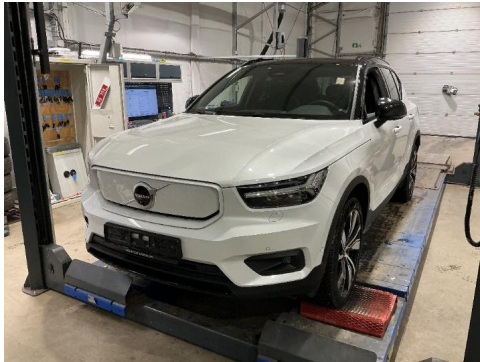

1. Generelt



2. Generelt

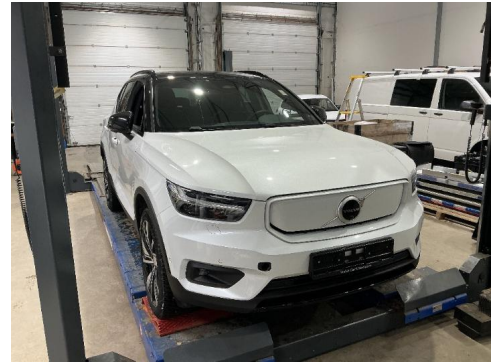


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

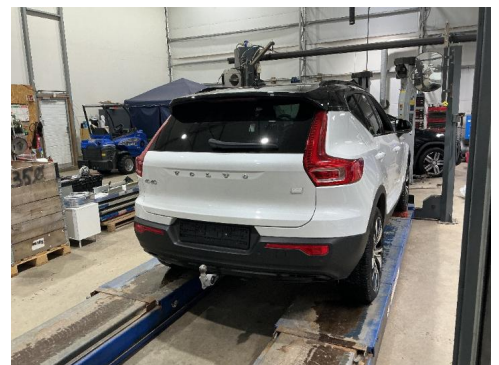


6. Generelt

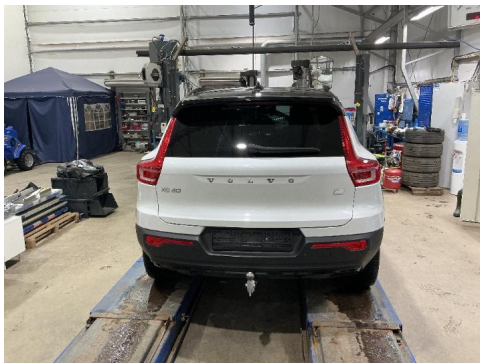

7. Generelt

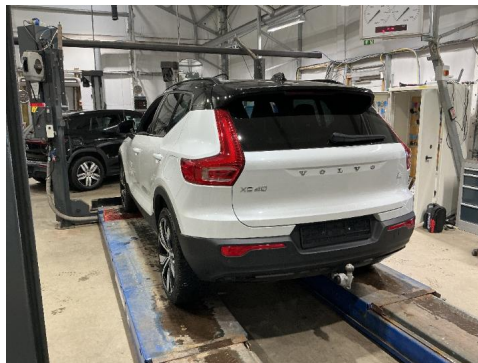

8. Generelt

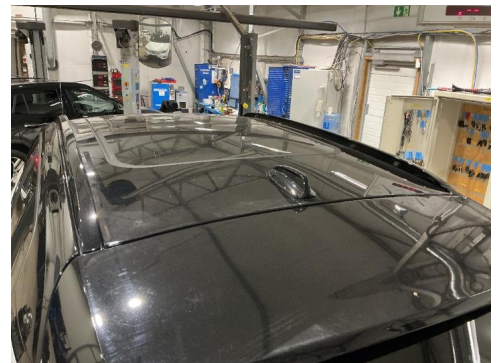

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6079806

Bilder og vedlegg



13. Generelt

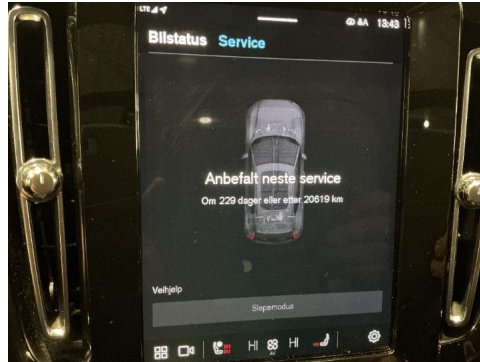

14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt

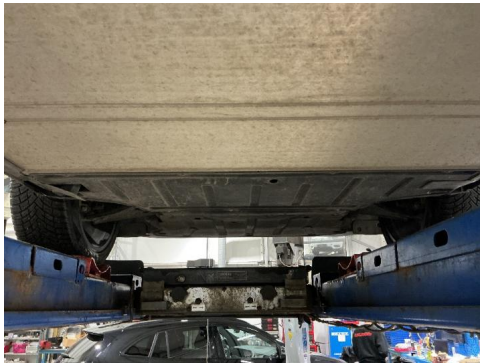

19. Generelt

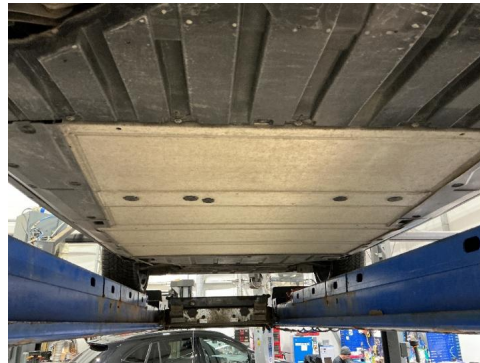

20. Generelt



21. Generelt



22. Bremseskiver



R 23. Dekk



R 24. Felg

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE31586	YV1XZEFVKN2770119
Årsmodell	Merke/Modell
20-	XC40 Recharge AWD
Motorkode	Km
E 400 V6	Ukjent

Utført med feil (31)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM 2	C10D0	Brake master cylinder travel sensor — Position implausible
	U2D4D	Signal cable to other system ECUs — Faulty signal received
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	B129C	Side impact sensor FL — Function faulty.
	B1B40	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	U2617	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C72	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
Audio module	B1A07	Loudspeaker 7 — Function faulty.
CEM Central electrics module	B146F	Washer nozzle heating front — Function faulty.
	B179A	Emblem heating — Fault in electric circuit
DDM driver door module	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B110A	Central locking actuator driver side rear — Function faulty.
	B12FD	Door unlocking front — Faulty electric circuit of feedback signal
Electr. power steering	U112B	CAN communication with vehicles electrics ECU — No communication possible
Electric motor	P0606	ECU — Internal fault
	P0A90	Electric drive motor A — Performance faulty
	P1281	Electric drive power electronics — Function faulty.
	P1283	Electric drive power electronics — Function faulty.
FLC 2 front camera	C1001	Surround view camera system — Function faulty.
HCML Headlight ECU left		
IHFA Inverter for High-voltage Front Axle	P0E0E	Alternator — Current of phase U-V-W too high



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
OBC High-voltage battery module charger	P0D98	High-voltage charging cable unlocking — Fault in electric circuit
	P125A	DC charging — Incorrect charging procedure
SAS Steering-Angle Sensor	U2C36	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
VCU vehicle control unit	P12A2	Refrigerant shutoff valve of A/C condenser — Fault in electric circuit
	P12AA	Refrigerant shutoff valve of heat exchanger — Fault in electric circuit
VGM vehicle gateway module	U105E	Infotainment ECU — No Ethernet connection available
WAM All-round vision camera system	C10C054	Park assistant camera — Faulty signal or electric circuit

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Air conditioning	CCM Air conditioning control
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
	SRS airbag
Comfort	DIM Instrument cluster
	HCMR Headlight ECU right
	OHC Overhead control panel
	PDM passenger door module
	POT Power Operated Tailgate Module
	SCL Steering column lock actuator
	SODL Side object detection left
	SODR Side object detection right
	TCAM module for vehicle connectivity
Engine	BECM battery monitoring ECU
Safety	FLR ECU of front radar
Transmission	EGSM Gear selector lever