



6112667

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565731



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	BERL-LA 90EMG	Motoreffekt	66 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY74683	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF77F9HF8DJ857203	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	114270	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	18.12.2013
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6112667

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd området motor anbefaler nærmere kontroll. Ulyd hjuloppheng	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre nærlys
21.17	Varsellamper	* Se bildet.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
88.11	Underside	* Skade deksel	
102.6	Laste-/bagasjerom	* Diverse skader	
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremsekiver	* Noe rust.	
9.14	Bremsevirkning	* Bremses henger noe på høyre bak.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.8	Registerreim	* Anbefaler nærmere kontroll av dette. Ikke kontrollert.	
66.13	Felg	* Bruksslitasje	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Bruksslitasje	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Dårlig stand mye avvik se bilder. Tatt bilder av noen av avvikene	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
98.9	Seter	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Mørkt
Er bilen skitten eller nediset: Nei



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
5 - Bremsebelegg	✓	53 - Sentrallås	✓
6 - Bremseskiver	O	56 - Drivrem generator	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	Hjul, dekk, felg	
9 - Bremsevirkning	O	65 - Dekk	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	66 - Felg	✓
12 - Bremseserør	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
13 - Bremseslanger	✓	68 - Hjullager	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Styring	
15 - Brems pedal	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	O
Lys og signaler		72 - Styresnekke, tannstang	O
17 - Lys	R	73 - Styrestag/ledd	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	74 - Styreservo	✓
19 - Refleks	✓	Hjuloppheng	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	75 - Støtdempere	✓
21 - Varsellamper	R	76 - Stabilisator	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
e-Diagnose		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
23 - Full systemskann	O	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Motor		80 - Travers	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Karosseri	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	81 - Frontrute	O
29 - Oljenivå motor	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
30 - Kjølevæske	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
31 - Kjølevifte	✓	84 - Lås	✓
32 - Kjølesystem	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
33 - Eksosanlegg	✓	87 - Utvendig speil	R
35 - Motorfester	✓	88 - Underside	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
37 - Registerreim	✓		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
42 - Drivaksler	✓		



6112667

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



6112667

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6112667

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

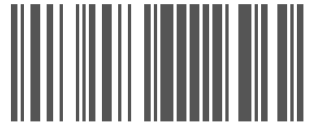

6112667

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

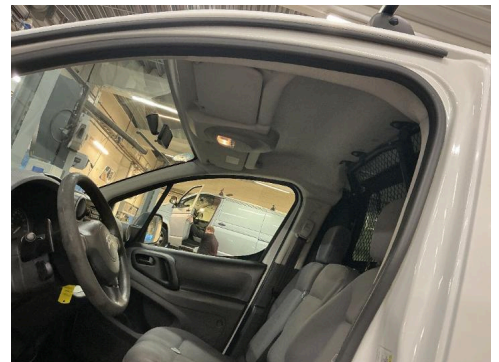


12. Generelt

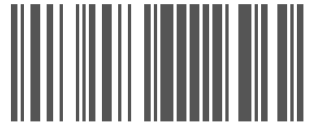


6112667

Bilder og vedlegg

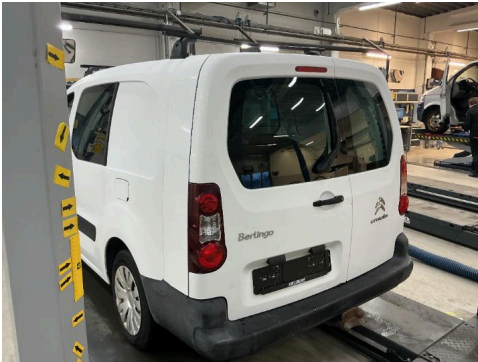

13. Generelt

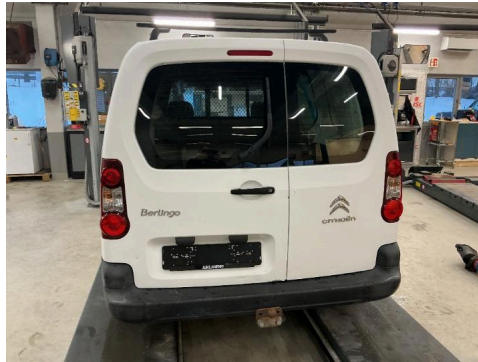

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6112667

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt

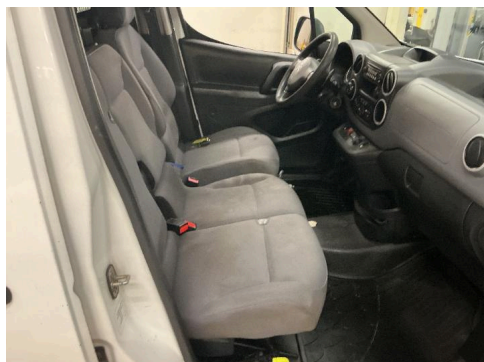


31. Generelt

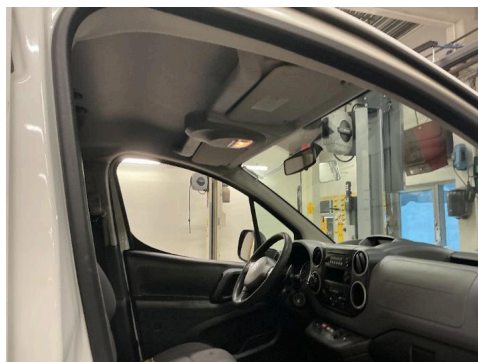


32. Generelt




33. Generelt

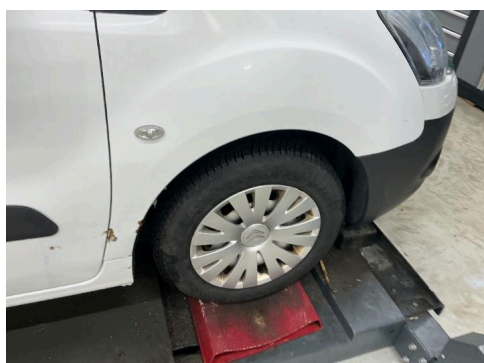


34. Generelt

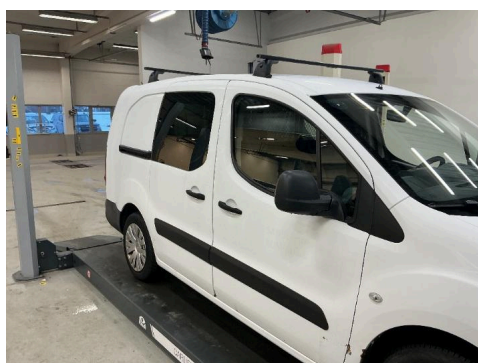

35. Generelt

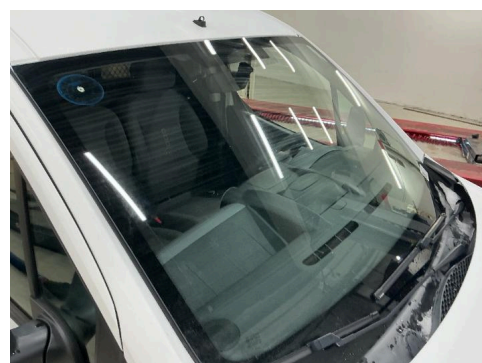

36. Generelt

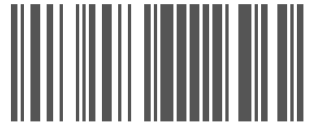


6112667


Bilder og vedlegg



37. Generelt

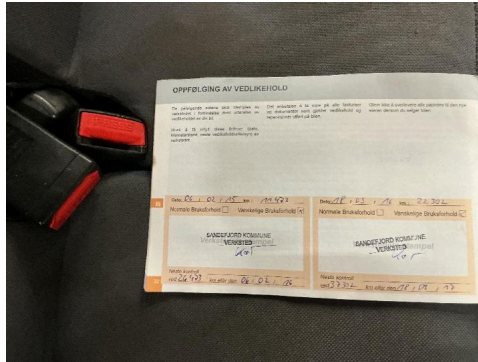

38. Generelt

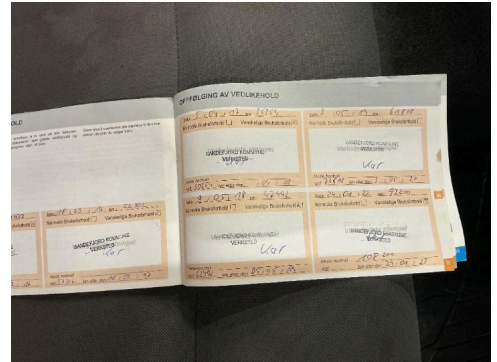

39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

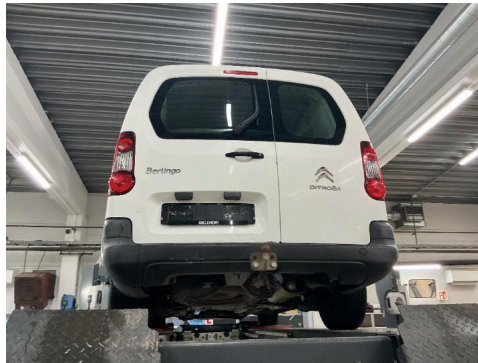

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6112667

Bilder og vedlegg

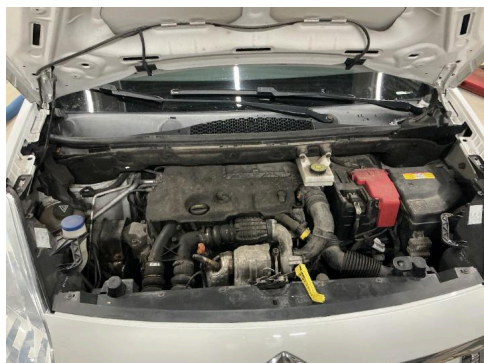

49. Generelt



50. Bakluke




R 51. Døråpning

R



52. Høyre baddør

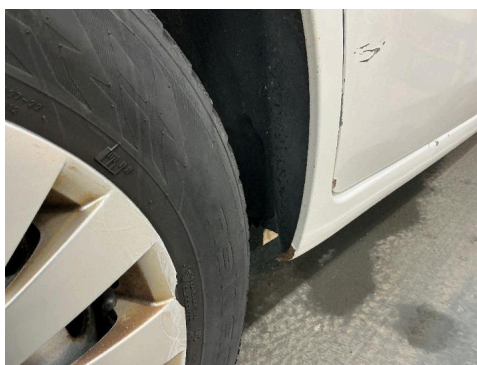

R 53. Høyre bakskjerm



R 54. Høyre fordør

R



55. Høyre forskjerm



R 56. Høyre kanal



R 57. Lasterom

R



58. Lasterom




R 59. Lasterom




R 60. Lys

R

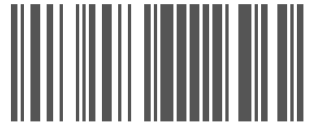

6112667

Bilder og vedlegg

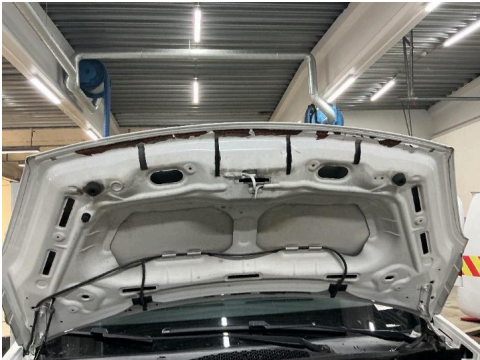

61. Panser

R



62. Tak



63. Underside

R



64. Utvendig speil

R



65. Varsellamper



66. Venstre bakskjerm

R



67. Venstre fordør

R



68. Venstre fordør



69. Venstre forskjerm

R



70. Venstre kanal

R



71. Venstre speil

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY74683	VF77F9HF8DJ857203
Årsmodell	Merke/Modell
10-16	Berlingo-III 1.6 HDi
Motorkode	Km
9HF (DV6DTED)	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP (CAN)	C1387	Wheel speed sensors — Coincident malfunction of both wheel speed sensors of one axle
	C1391	Engine drag torque control — Engagement signal faulty
Central switch unit BSI	4C5	3. Brake light — Fault in electric circuit
	5FF	Signal acquisition module — Function faulty.
Diesel (CAN)	P0462	Fuel level sensor — Signal too low
	P1403	PTC-aux. heating heater circuit 1 — Fault in electric circuit
	P1404	PTC-aux. heating heater circuit 2 — Fault in electric circuit
	P1434	Additive pump control — Function faulty.
	P1435	Additive pump control — Communication missing/incorrect
	P151A	Connexion to immobiliser ECU — Activation code transmission error
	P16B4	Start/stop system — Request signal implausible
	P1A99	Start/stop system — Voltage too high
	P1AA2	Integrated starter alternator power electronics — Internal fault: Faulty function/electric circuit
	U1209	CAN bus/data cable between engine ECU & transmission ECU — Communication disturbed
	U1213	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	U1218	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Electr. power steering	C1178	ECU — Internal fault
	C1407	VEHICLE SPEED SIGNAL — Signal implausible
Sensodrive/EGS	P1719	Selector lever position recognition — Signal implausible
	P17AB	Gear selector lever module — Supply voltage faulty
	U0415	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U1213	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbags CAN
Audio/Video	Car radio RD4
Comfort	Instrument cluster CAN
	Multifunction display CAN
	Steering-wheel switch module CAN
Engine	Additive, Diesel
OBD	