



6115989

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561140



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KT95386	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH060822	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	92271	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	06.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6115989

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.4	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
17.6		Kraketert lykteglass	Høyre baklys, Venstre sideblink
17.14		Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre, Midten foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør
97.4	Døråpning	* Skadet list, se bilde	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.23	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider bak
17.32	Lys	Dugg i lykt:	Høyre sideblink
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk ulyd fra motor, anbefaler feilsøk	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Deksler hindrer delvis innsyn, anbefaler nærmere kontroll	
37.6	Registerreim	Så langt det er mulig, oppgis de intervallene som er anbefalt av bilprodusenten. I de tilfeller det ikke finnes anbefalinger fra bilprodusenten, må avgjørelsen om å skifte reim bygge på grundig undersøkelse av den reima som er montert.	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
68.4	Hjullager	* Vanskelig og kontrollere på bukk pga bremses som henger. Nærmere kontroll anbefales etter utbedring	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Delvis sluppet foring foran	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	
86.19		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	



6115989

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.22		Diverse lakkrust	
86.23		Steinsprut:	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.31		Varierende kvalitet på rep.lakkering	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
99.11	Bilbelte	Vridd belte	Venstre foran

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6115989

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	○	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
		59 - Tilhengerkontakt	✓
			R
		Hjul, dekk, felg	
		65 - Dekk	✓
		66 - Felg	○
		67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	○
		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	○	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	○
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
			✓
		Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	○
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Motor			
27 - Motor virkemåte	○		
28 - Utvendig tilstand motor	○		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	○		



6115989

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓



6115989

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
9.2		Bremsevirkning, HF	400,00
9.3		Bremsevirkning, VB	350,00
9.4		Bremsevirkning, HB	350,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	36 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	502 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6115989

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6115989

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6115989

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

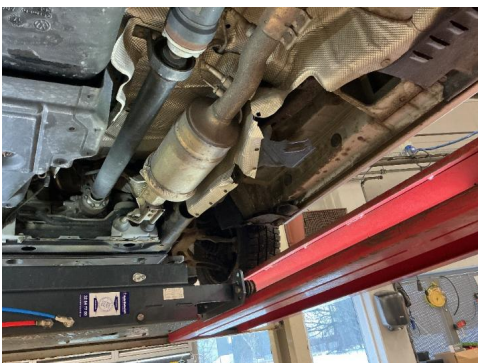

16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

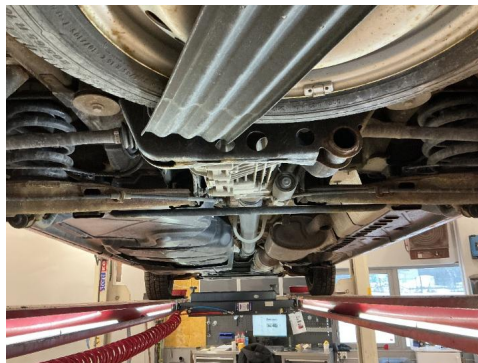

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6115989

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

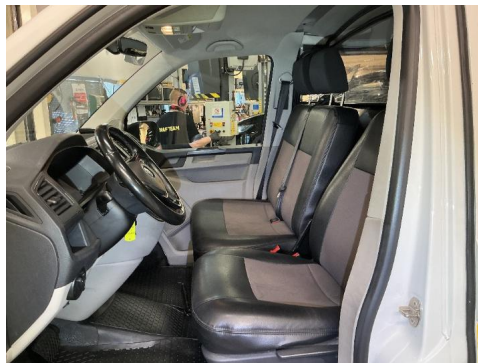

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6115989

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

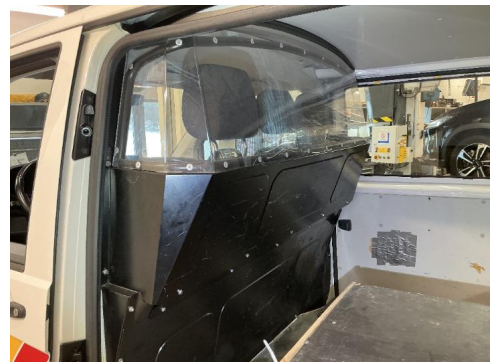

48. Generelt



6115989

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt

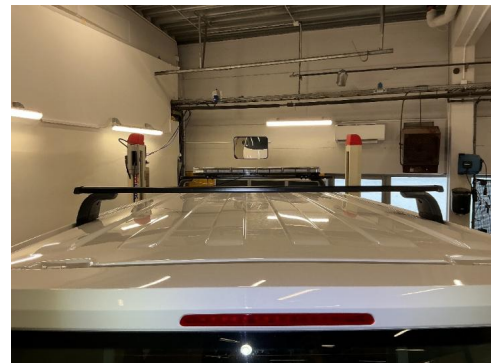

54. Generelt

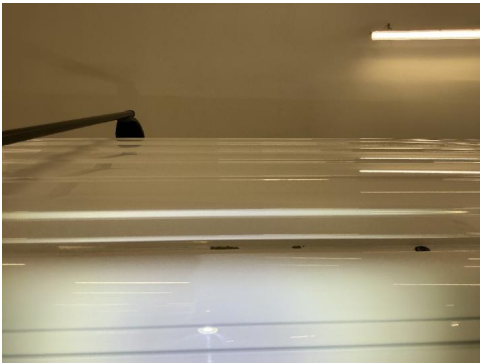

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Bakluke



R 59. Bakluke



R 60. Dørtrekk

R



6115989

Bilder og vedlegg



61. Dørtrekk



R 62. Døråpning



R 63. Døråpning



64. Døråpning



65. Døråpning



R 66. Høyre bakdør



67. Høyre bakdør



R 68. Høyre bakdør



R 69. Høyre bakdør



6115989

Bilder og vedlegg



70. Høyre fordør



R 71. Høyre fordør



72. Høyre fordør

R



73. Høyre fordør



R 74. Høyre kanal



R 75. Høyre kanal

R



76. Lasterom



R 77. Lasterom



R 78. Lys

R



79. Lys



R 80. Lys



R 81. Lys

R



6115989

Bilder og vedlegg



82. Lys



R 83. Lys



R 84. Refleks



85. Refleks



R 86. Støtfanger bak



R 87. Støtfanger bak



88. Støtfanger foran



R 89. Støtfanger foran



90. Støtfanger foran



91. Støtfanger foran



R 92. Støtfanger foran



R 93. Venstre bakdør



6115989

Bilder og vedlegg



94. Venstre bakdør



R 95. Venstre kanal



R 96. Venstre kanal

R



97. Vindusvisker, spyler (foran/bak)



R 98. Vindusvisker, spyler (foran/bak)

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KT95386	WV1ZZZ7HZJH060822
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Multivan 4Motion
Motorkode	Km
CXFA	Ukjent

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	P20EE	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	B139813	Seat heating FL — Interruption in electric circuit
Engine electronics I	P200600	Air flow control of intake manifold flap Bank 1 — System jams (constantly closed)
	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	U101900	Can connection with instrument cluster ECU — Signal for oil level/-temperature missing or incorrect
Parking heater/auxiliary heater	B138E4B	Coolant temperature sensor additional heater — Signal too high/missing
Radar sensor of adaptive cruise control	C102085	Yaw rate sensor 1 — Signal too high
	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Display/control module roof



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Instrument cluster

Trailer function

Vehicle electrics 1

Steering

Steering angle

Transmission

All-wheel electronics

Transmission electronics