



5835376

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.10.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	478591		



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	Range Rover Sport	Motoreffekt	155 kW
Type	LW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT22182	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALWA2KF6FA608976	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	177098	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	27.08.2015
		Frist for neste EU kontroll	16.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5835376

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.17		* - Varsler på 12 volts batteri.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.5	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.8	Frontrute	* Ulovlig film eller tape på ruter: Frontrute	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Ulovlig solfilm på bilens fremre sideruter eller frontrute



5835376

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Sotet frontrute og sidevinduer.



5835376

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **O**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim **R****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **R**

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5835376

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5835376

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

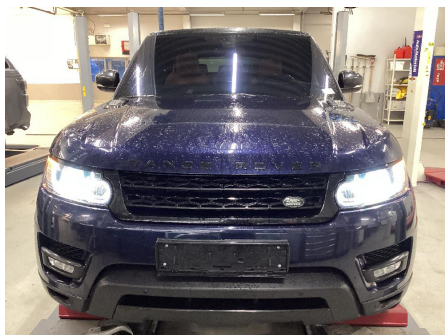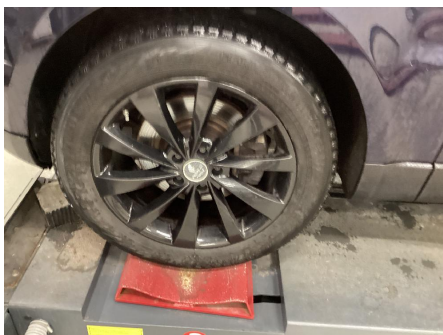
Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5835376



13. Generelt

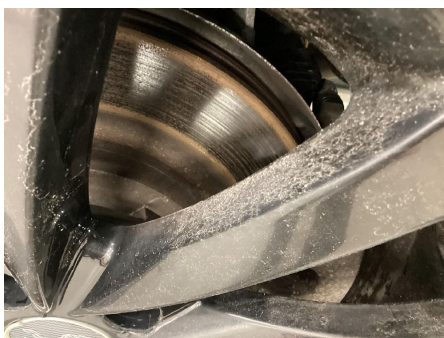

14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

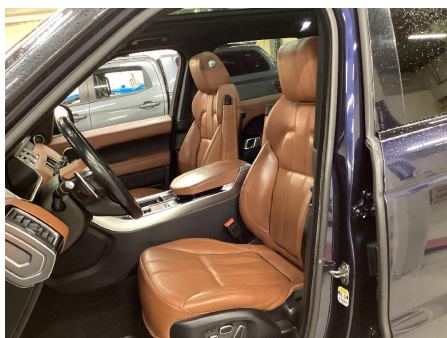

19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

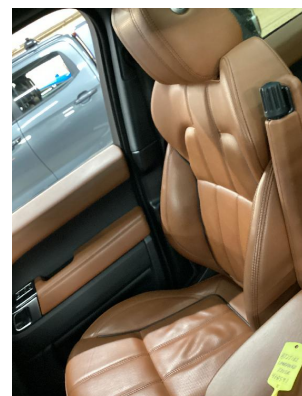

24. Generelt



5835376



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

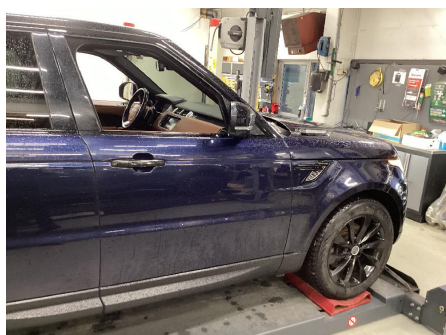

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

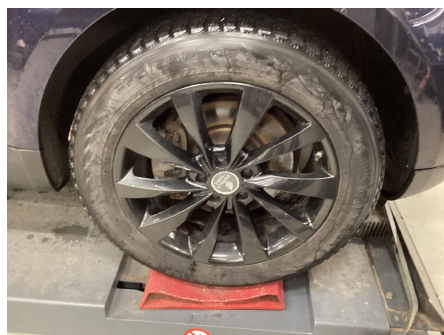

36. Generelt



5835376



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

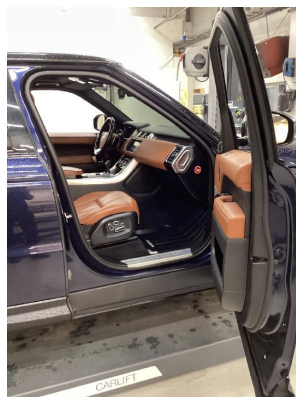


41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt

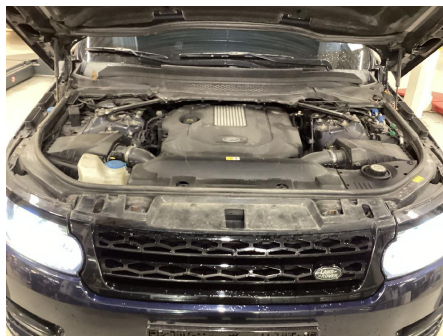

44. Generelt




45. Generelt

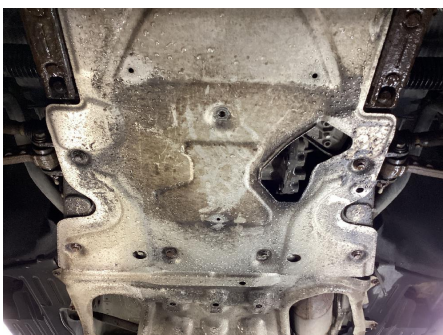

46. Generelt



47. Generelt

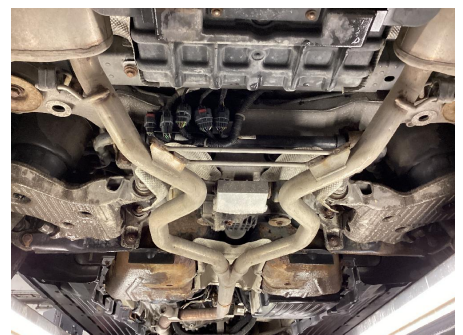

48. Generelt



5835376



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5835376

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT22182	SALWA2KF6FA608976
Årsmodell	Merke/Modell
14-22	Range Rover Sport 3.0 V6 24V SD (L494)
Motorkode	Km
DT306 (AJ20D6)	177 098

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	C052C	ABS hydraulic pump motor — Electric circuit interruption
	C0533	Throttle actuator A — Voltage supply/power supply low
ABS	C052C	ABS hydraulic pump motor — Electric circuit interruption
	C0533	Throttle actuator A — Voltage supply/power supply low
BCM body control module	B1B01	Transponder — Function faulty.
	B1C45	Windscreen wiper park switch — Function faulty.
	C1D21	Tire pressure monitoring ECU — Function faulty.
CRTM ECU of articulated leg rests	B10CD	Latching coupling switch RL — Function faulty.
	B10CE	Latching coupling switch FR — Function faulty.
GSM gearswitch module CAN	U0422	CAN bus connection to body control module — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
HVAC electronic climate control ECU	B1030	Seat heating left — Function faulty.
	B1034	Heater element seat FL — Function faulty.
	B12B2	Switchover valve of auxiliary heater — Function faulty.
	B1B7D	Actuator FOR Rear Distributor Flap — Fault in electric circuit
IPC instrument panel cluster ECU	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
IPMB image processing module B	U0140	CAN bus to body control module — Communication disturbed
RCM safety restraint system ECU	B0020	Control side airbag left — Function faulty.
	B0028	Control side airbag right — Function faulty.
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
RFA/KVM drive authorization module	B10CD	Latching coupling switch RL — Function faulty.
	B10CE	Latching coupling switch FR — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (29)

System	Beskrivelse
ABS	PBM ECU electric parking brake CAN
Air conditioning	RHVAC rear electronic climate control ECU
Airbag	SPMA seat belt tensioner driver side
	SPMB seat belt tensioner passenger side
Audio/Video	ACM audio ECU front
	DABM digital audio transmission module
	FCDIM interface module
	FCIM front air conditioning control element
	FCIMB interface module B
	FCIMC interface module C
Comfort	AAM audio amplifier
	CCM cruise control module
	DDM driver door module
	DSM driver side module
	GWM central gateway module
	HCM B headlamp control module B
	HCM headlamp control module
	PAS parking aid module
	PDM passenger door module
	PSM passenger side module
Engine	RGTM tailgate module
	ECM Engine ECU
Safety	SODL/BMCML module, lateral object detection left
	SODR/BMCMR side object detection module right
Steering	PSCM power steering ECU
	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU
	CHCM chassis control module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

Transmission ECU