



6112579

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563449



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	103 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ84059	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZFH116101	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	240277	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.03.2015
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6112579

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal, Bakluke
86.3		Lakkblærer	Høyre forskjerm
86.5		Bulk (er):	Venstre bakdør
86.6		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.12		Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre sidekanal, Venstre fordør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre
97.2	Døråpning	Skadet deksel:	Venstre fordør
97.3		Rust:	Venstre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.10		Skadet / løst deksel under motor	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
38.12	Clutch	Tar langt ute	
38.14		* Vibrasjoner i clutchpedal	
47.6	Elektrisk vindusheis	* Vindusheis går noe skeivt ned. høyre fordør	



6112579

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
58.11	Tilstand 12 volt batteri	* Kunde oppgir at man må bruke booster ved oppstart, dette skjedde ikke under testtidspunkt, batteri ok under test.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Bakluke, Høyre bakdør
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår	
87.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	Venstre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
99.10	Bilbelte	Slitt belte:	Venstre foran
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6112579

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 38 - Clutch O
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	42 - Drivaksler ✓
	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg O	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsevirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis O
10 - Bremsevæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
12 - Bremserør ✓	49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
15 - Brems pedal ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås ✓
17 - Lys R	54 - Setevarmer ✓
19 - Refleks R	55 - Ladespenning generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	56 - Drivrem generator ✓
21 - Varsellamper ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri O
e-Diagnose	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
23 - Full systemskann O	Hjul, dekk, felg
Motor	65 - Dekk ✓
27 - Motor virkemåte O	66 - Felg ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	67 - Ekstra hjulsett R
29 - Oljenivå motor ✓	68 - Hjullager ✓
30 - Kjølevæske ✓	Styring
31 - Kjølevifte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg R	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	Hjuloppheng
37 - Registerreim ✓	75 - Støtdempere ✓
	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓

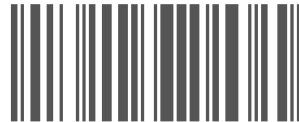

6112579

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



6112579

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	777 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

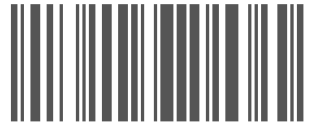

6112579

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6112579

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

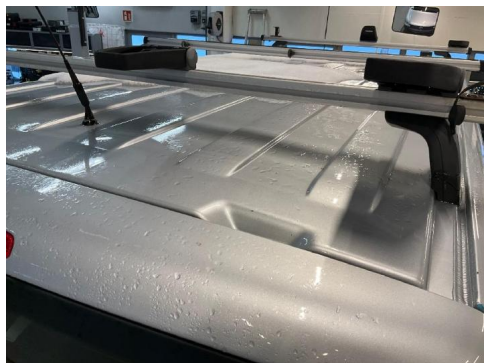

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6112579

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt

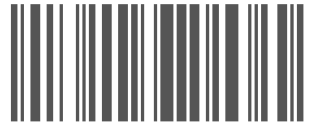


6112579


Bilder og vedlegg

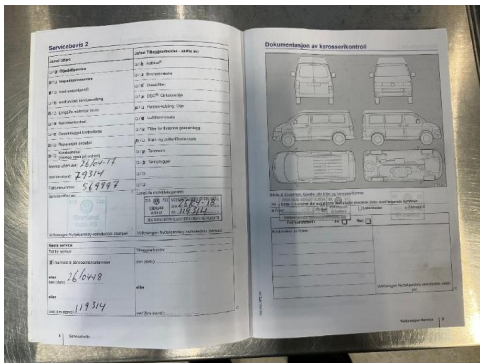


25. Generelt

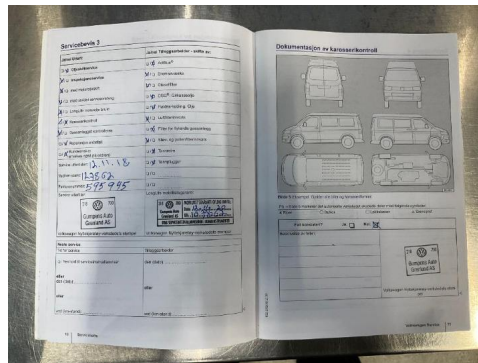


26. Generelt

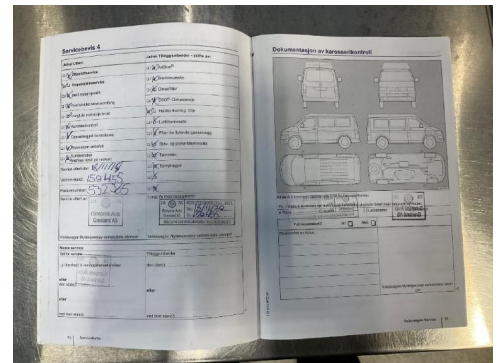


27. Generelt

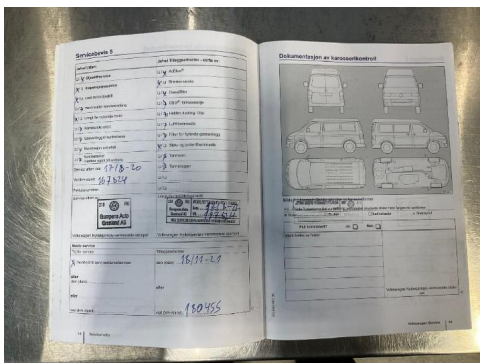

28. Generelt

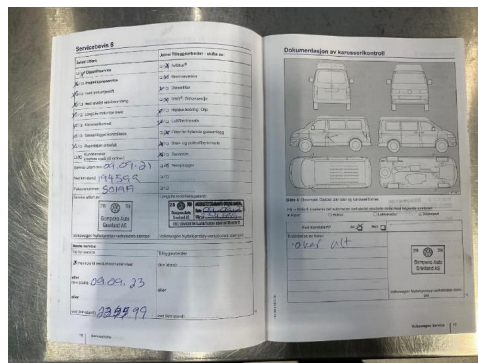

29. Generelt

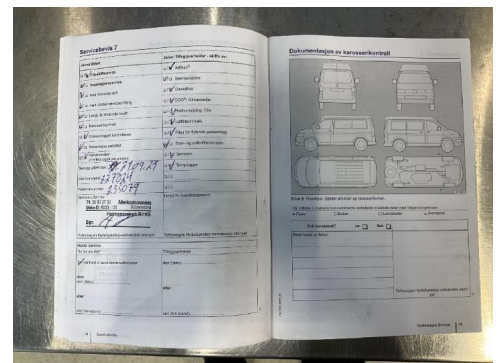


30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt

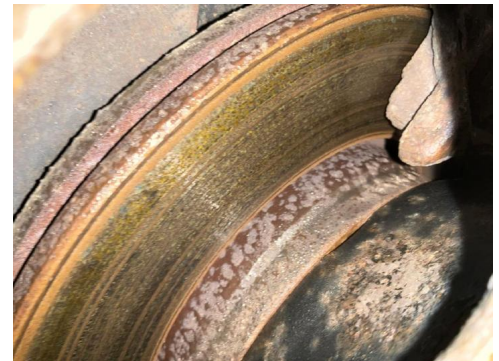

33. Generelt

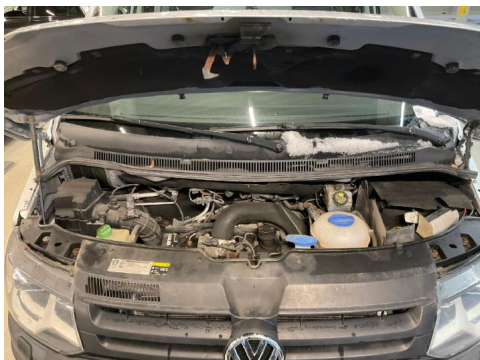


34. Generelt

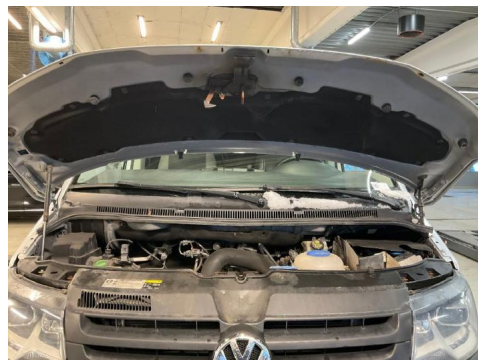

35. Generelt



36. Generelt

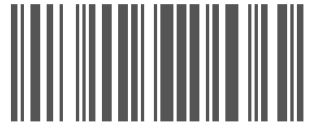


6112579

Bilder og vedlegg




37. Generelt

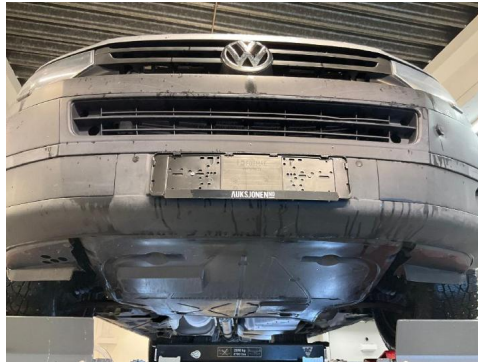


38. Generelt



39. Generelt

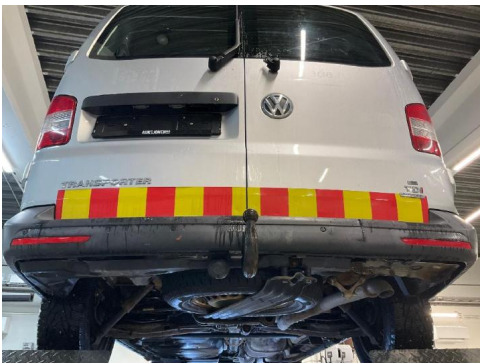

40. Generelt

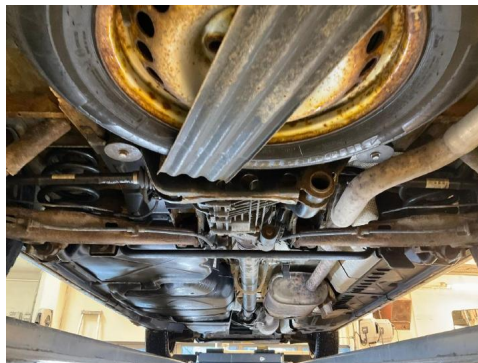

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6112579

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6112579

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6112579

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt




82. Generelt



83. Generelt



84. Generelt

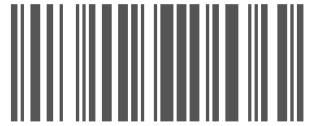


6112579

Bilder og vedlegg



85. Generelt

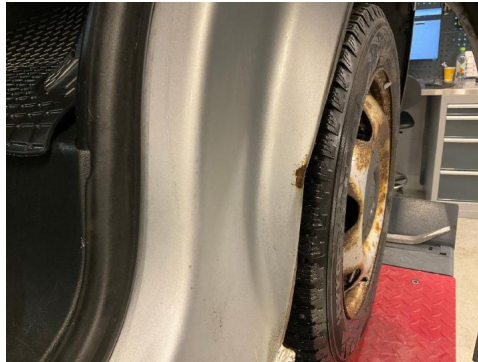

86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt




92. Generelt



93. Generelt




94. Generelt

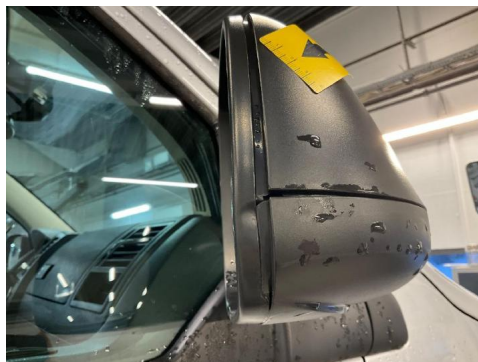

95. Generelt



96. Generelt

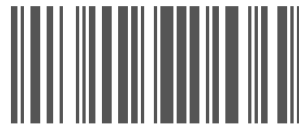

6112579

Bilder og vedlegg



97. Generelt



98. Generelt



99. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Transp.T5 2.0 16V TDI Kassebil 4Motion
Motorkode: CAAC
Produktionsår: 09-15
Kilometerstand: 240270 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ 84059
VIN: WV1ZZZ7HZFH116101 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. feb. 2026 16:19:31

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 4629
Motorstyringsrelæ
Relæspændingsforsyning kl. 30 med fejl.

bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 9481200
Kølemiddeltryk
Tryk for lavt.

Fejlkode: 9672723
Sædevarme foran til venstre
Afbrydelse i strømkreds .

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1336
CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort
Kommunikation forstyrret.

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0 Fejl
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Fejlkode: 3589
Kontakt for rudehejs førerside
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	0
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Dørelektronik BV	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Batteriregulering	2 Fejl

Fejlkode: 1598
Batteriovervågning
Spænding for lav.

Fejlkode: 2256
Hvilestrøm
Strømværdi med fejl.

Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	0
Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl

Fejlkode: 2563
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
------------------	---------------------------	---------------

Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	0 Fejl
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig