



6104216

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567536



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	89 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AE54213	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMBXDGG2WJZ005483	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	112944	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	05.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6104216

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
10.1	Bremsevæsknivå	Lavt bremsevæsknivå	
41.4	Differensial	Feil / slakk på innfesting	Bakre differensial
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.14		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Tak ikke kontrollert pga folie	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



6104216

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6104216

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	R
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsbelegg	O	48 - Oppvarmet bakrute	O
6 - Bremseskiver	✓	49 - Kupevifte	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
10 - Bremsvæsknivå	R	53 - Sentrallås	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremsørør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
15 - Bremsedal	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
Lys og signaler		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
17 - Lys	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
19 - Refleks	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
21 - Varsellamper	✓		
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann	O	66 - Felg	R
		67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulapsler/navkopper	✓
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
33 - Eksosanlegg	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



6104216

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6104216

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	24,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	24,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6104216

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6104216

Bilder og vedlegg

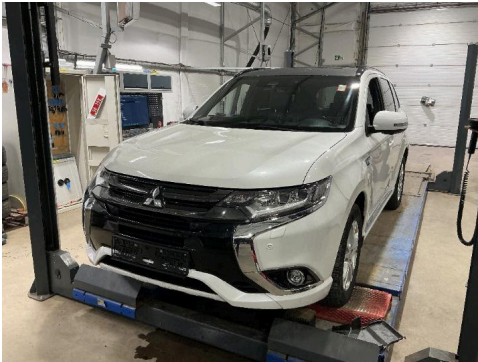

1. Generelt

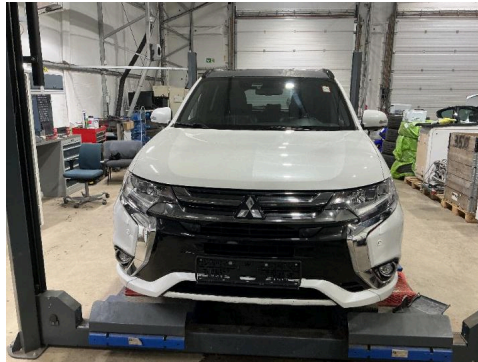

2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

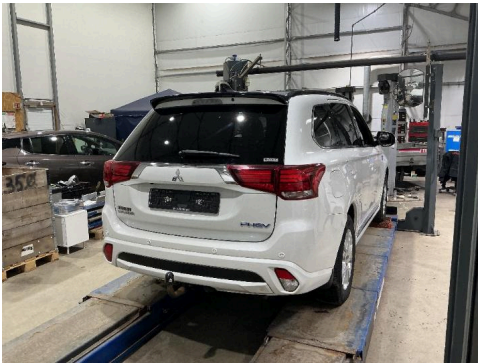

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6104216

Bilder og vedlegg



13. Generelt

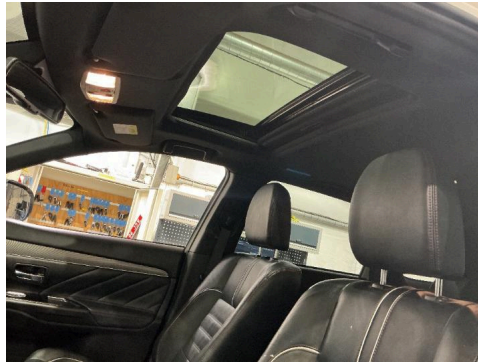

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

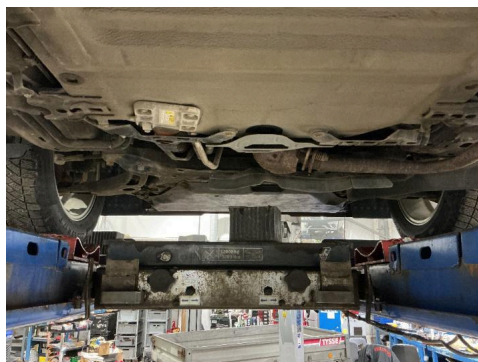

23. Generelt

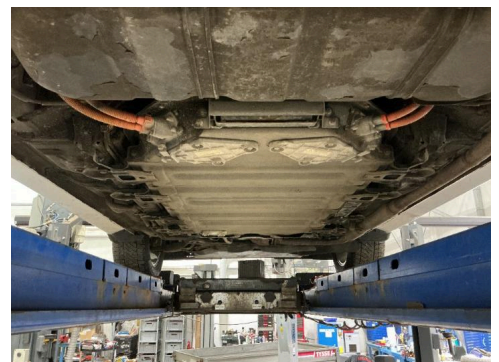

24. Generelt



6104216

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Døråpning



R 27. Døråpning

R



28. Ekstra hjulsett



R 29. Felg



R 30. Høyre bakdør

R



31. Panser



R 32. Panser



R 33. Støtfanger bak

R



34. Støtfanger bak



R 35. Støtfanger bak



R 36. Støtfanger foran

R



6104216

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AE54213	JMBXDGG2WJZ005483
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Outlander-III 2.0i 4x4 Hybrid
Motorkode	Km
4 B 11	Ukjent

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control FCM/LDW/AHB	C1753	Radar sensor unit of active cruise control — Function faulty.
Airbag	B1476	Voltage supply — Faulty power supply
All-round vision camera		
Automatic distance control ACC/FCM CAN	C1776	CAN bus connection to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
ETACS	B1E2D B2513	Intermittent mode windscreen wiper — Fault in electric circuit Headlight levelling actuator — Function faulty.
Parking assist	C2223	Hybrid ECU — Control current faulty

Utført uten feil (21)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor TCS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Navigation
Comfort	Access system OSS Electric trunk opener CAN EV/MiEV traction battery charge management CAN



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Hybrid control unit PHEV CAN

Instrument cluster

OBC charging electronics

Traction battery ECU BMU CAN

Traction battery ventilator

Engine

Alternator ECU

Front engine ECU

Gasoline

Rear engine ECU

OBD

Steering

Power steering

Tire pressure monitoring

TPMS tire pressure monitoring system

Transmission

Gear selector lever module