



6112767

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	564627



Kjøretøy

Bilmerke	FAW	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	E-HS9	Motoreffekt	160 kW
Type	E115-WVTA	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF37158	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LFB1FV692N2L16264	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	44446	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	29.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6112767

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet defekt 12v batteri, redusert test	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Må skifte batteri, må startes/kjøres med booster	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre bak
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
62.6	Ladekabel elbil/hybrid	* Mye irr på lade kontakt	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran
86.28		Bulk(er)	Høyre fordør
86.36		* Diverse steinsprut/lakksår	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Defekt 12v batteri



6112767

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
3 - Nøkler / Utstyr	R	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	R	62 - Ladekabel elbil/hybrid	O
Bremser		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
5 - Bremsbelegg	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	O	Hjul, dekk, felg	
8 - Parkeringsbrems	✓	65 - Dekk	✓
10 - Bremsvæsknivå	O	66 - Felg	✓
12 - Bremsørør	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
13 - Bremseslanger	✓	68 - Hjullager	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	Styring	
15 - Brems pedal	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Lys og signaler		72 - Styresnekke, tannstang	✓
17 - Lys	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
19 - Refleks	✓	74 - Styreservo	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjuloppheng	
21 - Varsellamper	✓	75 - Støtdempere	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	76 - Stabilisator	✓
e-Diagnose		77 - Fjærer / fjærbein	✓
23 - Full systemskann	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Motor		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
Drivverk		81 - Frontrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
42 - Drivaksler	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
Elektriske anlegg		84 - Lås	✓
44 - Instrument belysning	✓	85 - Takluke/Panoramatak	✓
45 - Instrumenter	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
46 - Radio / Multimedia	✓	87 - Utvendig speil	R
47 - Elektrisk vindusheis	✓	88 - Underside	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	89 - Understellsnummer	✓
49 - Kupevifte	✓	90 - Tilhengerfeste	O
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		



6112767

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6112767

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6112767

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6112767


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt

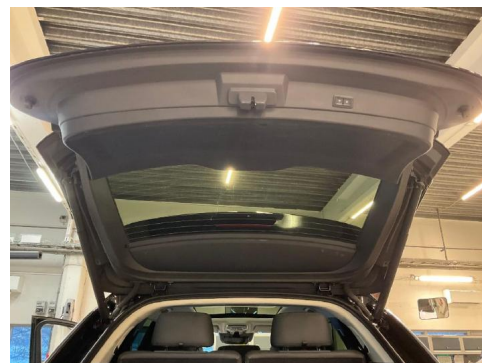

3. Generelt

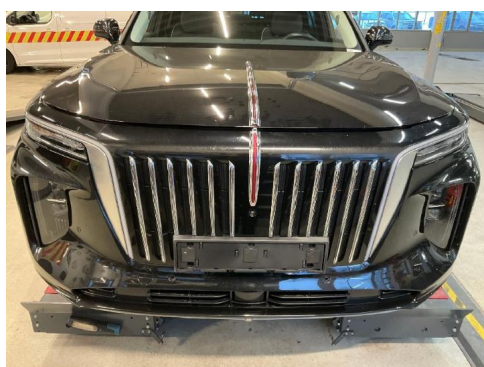


4. Generelt

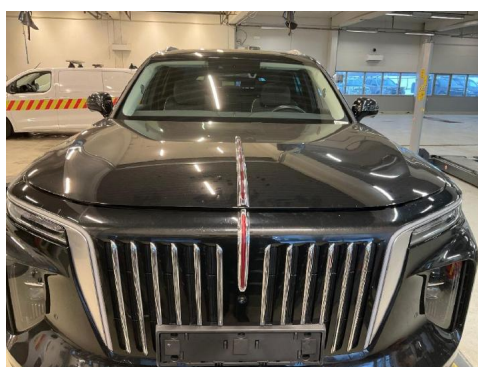

5. Generelt



6. Generelt

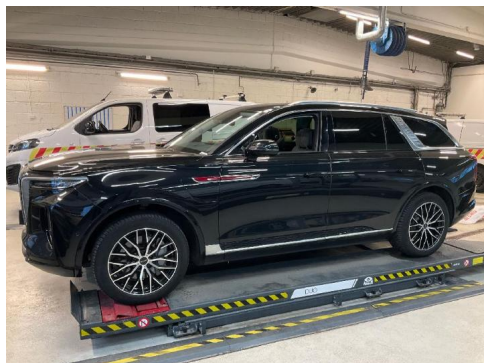

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6112767

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

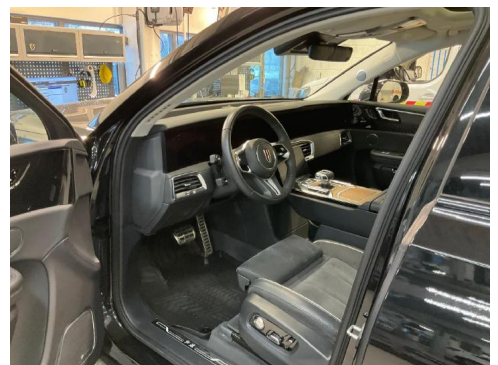

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

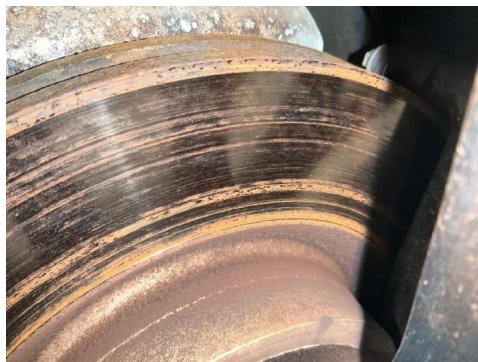

23. Generelt

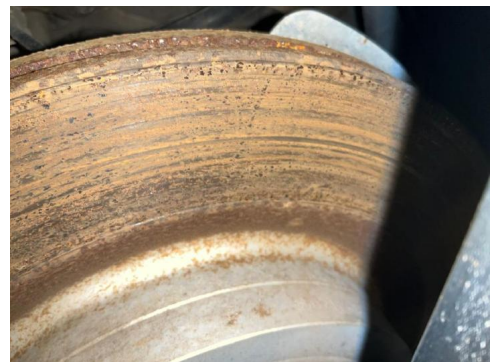

24. Generelt



6112767

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

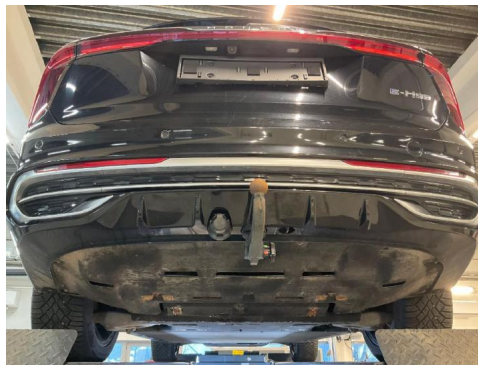

29. Generelt

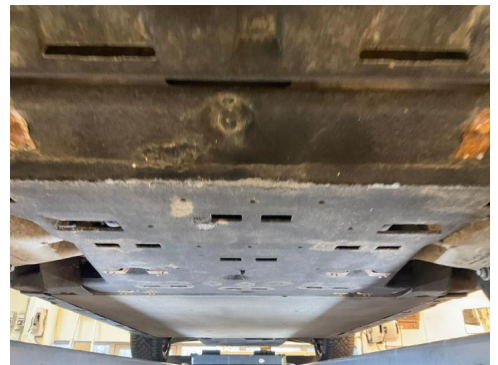

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

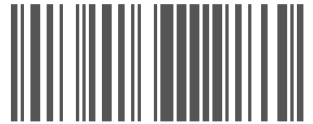

6112767

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt

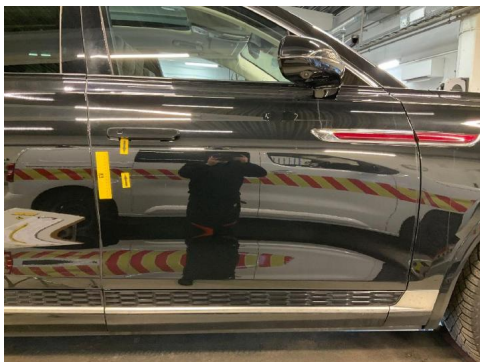


46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

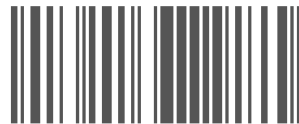

6112767

Bilder og vedlegg



49. Generelt