



6116831

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563863



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV74805	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760513168229	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	189260	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	08.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6116831

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.14	Bremseskiver	* Mye rust og slitte bremses anbefaler demontering og nærmere kontroll.	
21.17	Varsellamper	* Varsler panser åpent selv når det er lukket.	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusspyler virker ikke:	
51.12		* Visker ligger ikke inntil bakrute.	
66.9	Felg	* Rust	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
88.11	Underside	* Skade deksel	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* Ligger ett service hefte fra mekonomen som ikke er komplett ikke kontrollert om servicer er fulgt anbefaler nærmere kontroll.	
6.20	Bremseskiver	* Noe rust	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksslitasje se bilder	
97.8	Døråpning	* Bruksslitasje	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6116831

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	Hjul, dekk, felg	
12 - Bremserør	✓	65 - Dekk	✓
13 - Bremseslanger	✓	66 - Felg	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
15 - Bremsepedal	✓	68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		Styring	
17 - Lys	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
18 - Markeringslys/-lykter	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
19 - Refleks	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	74 - Styreservo	✓
21 - Varsellamper	R	Hjuloppheng	
22 - Varsellamper utvidet	R	75 - Støtdempere	✓
e-Diagnose		76 - Stabilisator	✓
23 - Full systemskann	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Motor		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	80 - Travers	✓
29 - Oljenivå motor	✓	Karosseri	
30 - Kjølevæske	✓	81 - Frontrute	R
31 - Kjølevifte	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
32 - Kjølesystem	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
33 - Eksosanlegg	✓	84 - Lås	✓
35 - Motorfester	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	87 - Utvendig speil	✓
Drivverk		88 - Underside	R
40 - Girkasse (automatisk)	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



6116831

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	○



6116831

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6116831

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6116831

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

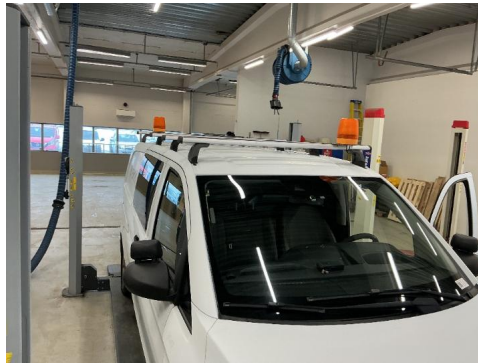

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6116831

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6116831


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

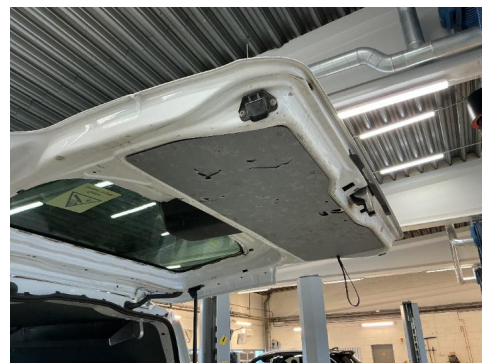

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6116831

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt

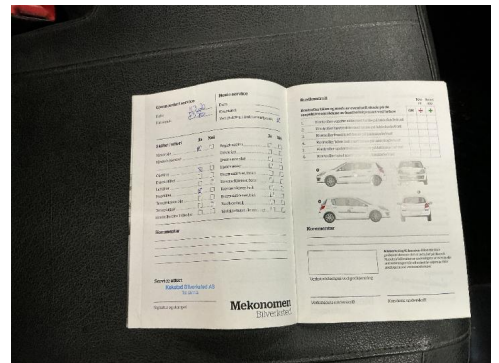

42. Generelt

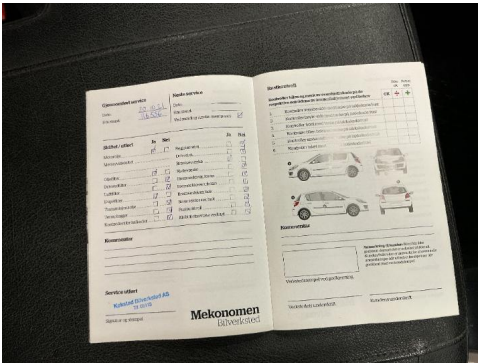

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




6116831

Bilder og vedlegg



49. Generelt

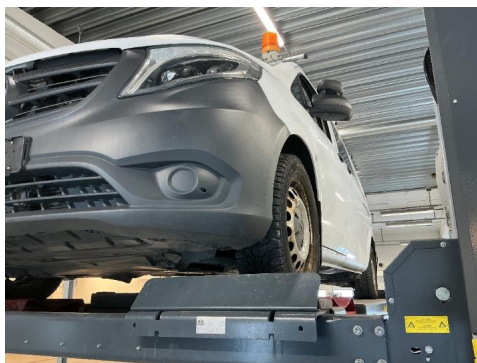


50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt

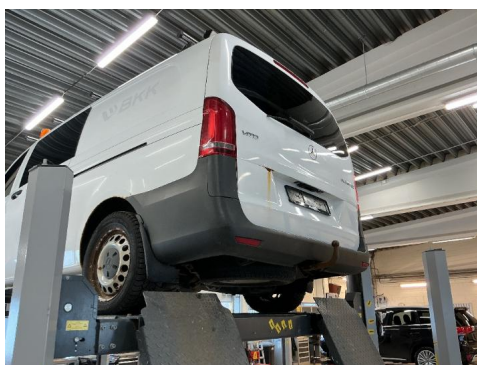

53. Generelt



54. Generelt

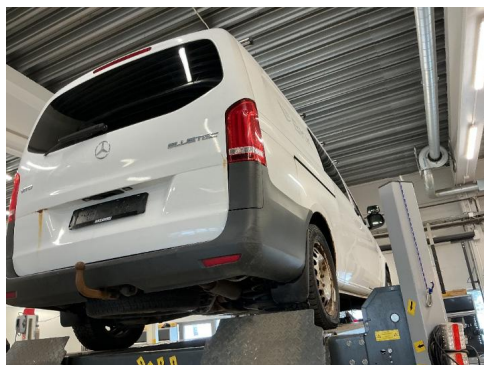

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Bakluke



R 59. Døråpning



R 60. Høyre bakdør

R



6116831

Bilder og vedlegg



61. Høyre baksjerm



R 62. Høyre fordør



R 63. Høyre forsjerm



64. Høyre kanal



R 65. Panser



R 66. Ratt, rattaksel, ledd



67. Støtfanger bak



R 68. Tak



R 69. Underside



70. Underside



R 71. Venstre bakdør



R 72. Venstre bakdør



6116831

Bilder og vedlegg



73. Venstre bakskjerm



R 74. Venstre fordør




R 75. Venstre fordør



76. Venstre forskjerm



R 77. Venstre kanal

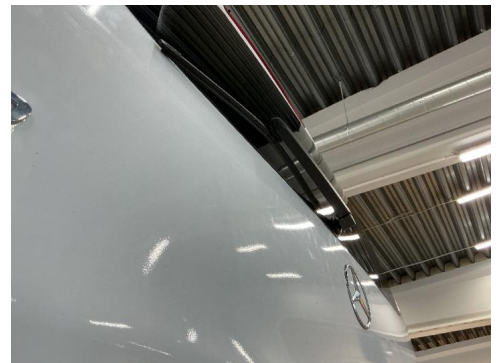

R 78. Vindusvisker, spyler (foran/bak)



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV74805	WDF44760513168229
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Vito 116 CDI (W447) Mixto 4Matic BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.950	Ukjent

Utført med feil (22)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine	P2201	NOx sensor 1 bank 1 — Fault in electric circuit
	P040473	High-pressure EGR valve actuator — Valve jams (constantly closed)
	P1BC1FA	Development code — Ignore and delete the trouble code.
	P1BC2FB	Development code — Ignore and delete the trouble code.
	P2201E3	NOx sensor 1 bank 1 — Function faulty.
Door ECU FL UDS OBD	B18B52A	Power window switch FL — Fault in electric circuit
Electr. power steering	B210F00	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
KLA Electronic climate control	B1A8100	Parking heater/auxiliary heater — Defect locking active
PSM: Parameterizable special module	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	B210E00	Voltage supply — Voltage too high
Radio/Navigation	P009560	Audio-system — Anti-theft protection activated
	P00C264	CAN bus connection to camera module rear — Communication faulty
RFK: Rearview camera	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U11A287	CAN bus connection to camera cover ECU — Function faulty.
SAM (Signal Acquisition Module)	B11C11B	Auxiliary battery — Electrical fault / resistance too high
	B181E64	Engine hood contact switch — Signal implausible
	B22A31C	Overhead control panel ECU — Voltage value is outside the permissible range
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System **Feilkoder og Beskrivelse**

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	FSCU UDS OBD
	SCR: exhaust gas reduction
Safety	KAB: Camera cover
	MFK: Multi-function camera
Steering	MRM OBD
Transmission	Transmission