



6113259

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561125



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Combo	Motoreffekt	75 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SE12614	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0VEFYHT2PJ664782	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	40717	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.08.2023
		Frist for neste EU kontroll	06.08.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

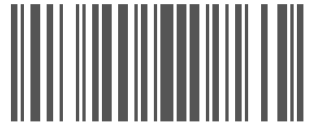

6113259

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
17.28	Lys	Mindre ripe(r) i lampeglass	
17.29		Bilen er utstyrt med spesiallys/roterende lys	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
67.31		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
88.15	Underside	* sår på motordeksel	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok
Bilen mangler instruksjonsbok/mappe
Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei

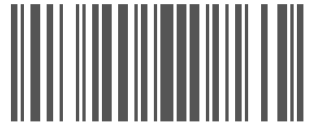

6113259

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
15 - Bremsedal	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys	66 - Felg ✓
18 - Markeringslys/-lykter	○ 67 - Ekstra hjulsett ○
19 - Refleks	✓ 68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
21 - Varsellamper	✓ 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
22 - Varsellamper utvidet	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann	72 - Styresnekke, tannstang ○
Motor	○ 73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske	✓ 76 - Stabilisator ✓
31 - Kjølevifte	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
32 - Kjølesystem	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	✓
Drivverk	✓
38 - Clutch	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓
42 - Drivaksler	✓

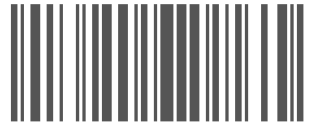


6113259

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

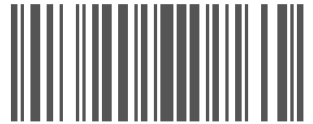

6113259

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6113259

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

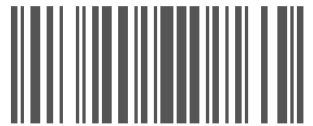

6113259

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

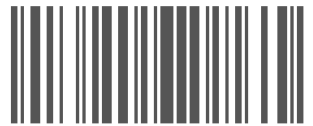

6113259

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6113259

Bilder og vedlegg




25. Generelt

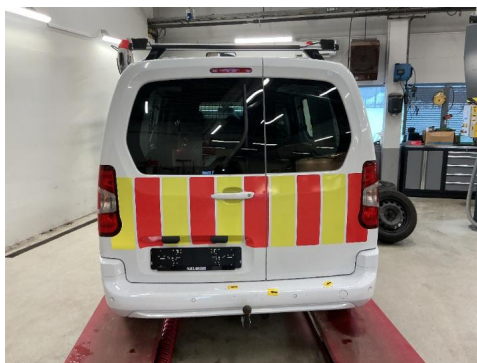

26. Generelt



27. Generelt

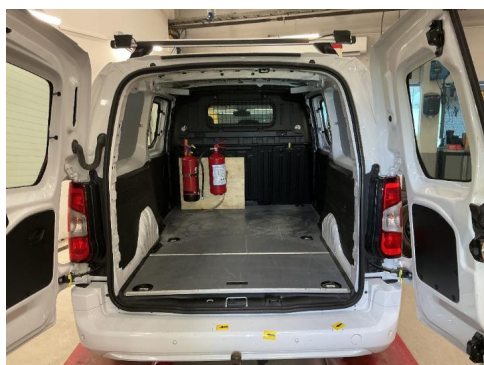

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

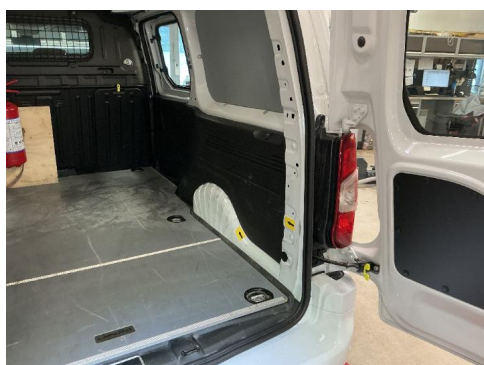

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6113259

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

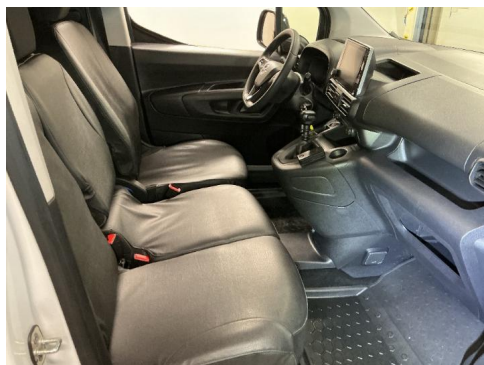

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6113259

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Døråpning



R 59. Døråpning



R 60. Døråpning

R



6113259

Bilder og vedlegg



61. Døråpning

R



62. Døråpning



63. Døråpning

R



64. Døråpning

R



65. Døråpning



66. Døråpning

R



67. Frontrute

R



68. Frontrute




69. Høyre bakdør

R



70. Høyre bakdør

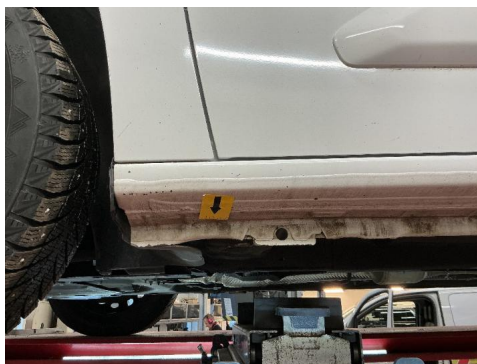


71. Lakk / karosseri utvendig



72. Lakk / karosseri utvendig

R

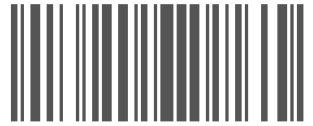

6113259

Bilder og vedlegg



73. Lakk / karosseri utvendig

R



74. Lakk / karosseri utvendig

R



75. Lakk / karosseri utvendig

R



76. Lakk / karosseri utvendig

R



77. Lakk / karosseri utvendig

R



78. Lakk / karosseri utvendig

R



79. Panser

R



80. Panser



81. Støtfanger bak




82. Støtfanger bak



83. Støtfanger bak



84. Støtfanger bak

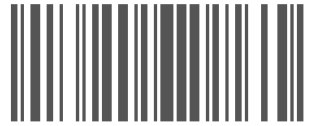

6113259

Bilder og vedlegg



85. Støtfanger foran



86. Støtfanger foran



87. Støtfanger foran



88. Støtfanger foran



89. Venstre fordør



90. Venstre fordør

NAF Senter skien
 Nensetbakken 27
 3637 Skien
 Telephone: +4791745225
 Fax:
 E-mail: Jan.arnesen@naf.no
 Web: www.naf.no



26. feb. 2026

Vehicle: Opel/Vauxhall Combo-E 1.5 16V CDTI Tour / Life
 Engine code: D 15 DT (YHT/DV5RCF)
 Year of constr.: 21-
 Milage:
 Licence number :
 VIN: W0VEFYHT2PJ664782 (read out from ECU)
 checked: 26. feb. 2026 09:10:22

Trouble codes

OBD	OBD	0 Fault
Powertrain	Diesel engine	0! Fault
Powertrain	External additive ECU	not available
Brake system	ABS/ESP	0! Fault
Passive safety	Airbag	0 Fault
Passive safety	Service module (automatic emergency call)	not available
Thermal management	Automatic air conditioning	0 Fault
Advanced driver assistance system	Multi-function camera	0! Fault
Comfort	Central switch unit BSI	0! Fault
Comfort	Body modification	0! Fault
Comfort	Trailer switching unit (BCM)	0! Fault
Comfort	Instrument cluster	0 Fault
Comfort	Multifunction screen	not available
Comfort	Multifunction touch screen	0 Fault
Comfort	Head-up display	not available
Comfort	Parking assist	0! Fault

Comfort	Steering wheel switch module	0! Fault
Comfort	Control tip switch at steering wheel	0! Fault
Comfort	Multiplex control board	0 Fault
Comfort	Sensor for rain-/light recognition	0 Fault
Comfort	Driver door module	not available
Comfort	Electric ignition lock AVE	not available
Anti-theft	Anti-theft alarm system	not available
Anti-theft	Alarm horn	not available
Steering	Power steering	not available
Infotainment system	Telematics control panel	not available
Infotainment system	Navigation system	0! Fault
Infotainment system	Radio	not available
Infotainment system	Media/CD player	not available