

6095427

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565632



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	PARTNER	Motoreffekt	49 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV47011	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF37RZKYZJJ682156	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	56237	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	23.01.2019
		Frist for neste EU kontroll	28.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6095427

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
12.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
22.1	Panser.	Rust / skade på innside av panser	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.2	Dører.	Ulyd fra dørstopper/ hengsel	Venstre foran
38.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre fordør, Venstre sidekanal
50.8		Bulk (er):	Bakluke, Venstre bakdør, Høyre sidekanal
50.10		Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
64.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Girolje
72.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Høyre foran
76.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre bak
82.1	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
42.11	Seter.	* Ekstra setetrekk montert, original trekk ikke kontrollert	
47.8	Laste-/bagasjerom.	Småskader i gulvteppe	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran
76.12		Oksidering / oksidert felg	Høyre bak

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6095427

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	R
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	38 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	42 - Seter.	O
7 - Brems pedal.	✓	43 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	44 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	O
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
12 - Glassruter.	R	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Setevarmer.	✓	Underside.	
14 - Innvendig speil.	✓	51 - Vognbunn/understell.	✓
15 - Utvendig speil.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Solskjerm.	✓	53 - Stabilisator.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	54 - Differensial.	✓
19 - Taktrekk.	✓	55 - Drivaksler.	✓
21 - Interiør generelt.	O	57 - Bremsørør.	✓
Motor.		58 - Bremseslanger.	✓
22 - Panser.	R	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	R	61 - Parkbrems.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	62 - Støtdempere.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	64 - Lekkasje.	R
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	68 - Travers.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
33 - Motorfester.	✓	72 - Fjærer / fjærbein.	R
		Hjul,dekk.	
		73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
		74 - Hjullager.	✓
		75 - Dekk.	✓
		76 - Felg.	R
		77 - Ekstra hjulsett..	✓



6095427

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremses - virkemåte	✓



6095427

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	25,00 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	25,00 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	11,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	11,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	10,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	10,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	9,50 mm
75.5		Mønsterdybde HB	10,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
77.2		Mønsterdybde	5,00 mm
77.3		Mønsterdybde	6,00 mm
77.4		Mønsterdybde	6,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6095427

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

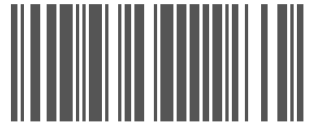

6095427

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

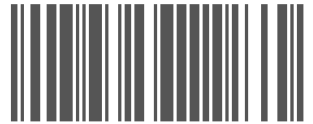

6095427

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt

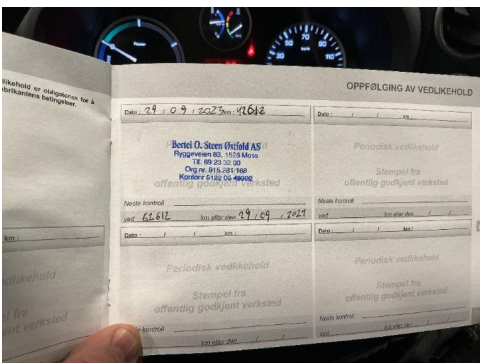

16. Generelt

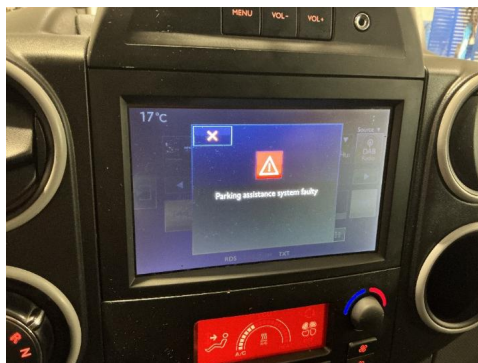


17. Generelt

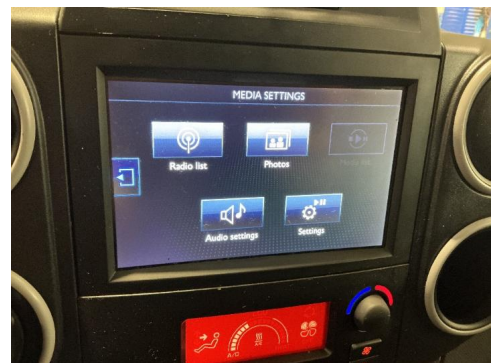

18. Generelt




19. Generelt

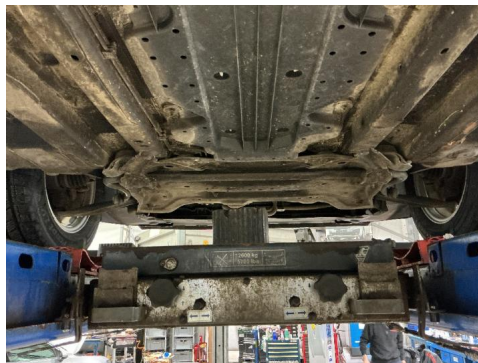

20. Generelt



21. Generelt

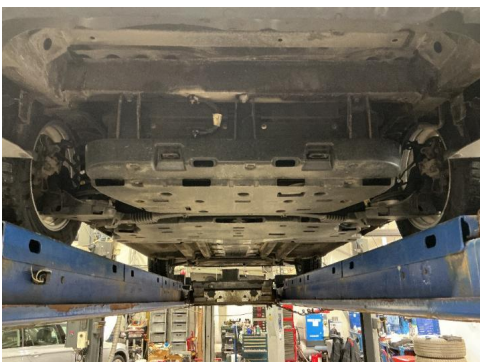

22. Generelt



23. Døråpning.



R 24. Døråpning.

R



6095427


Bilder og vedlegg



25. Felg.




R 26. Felg.

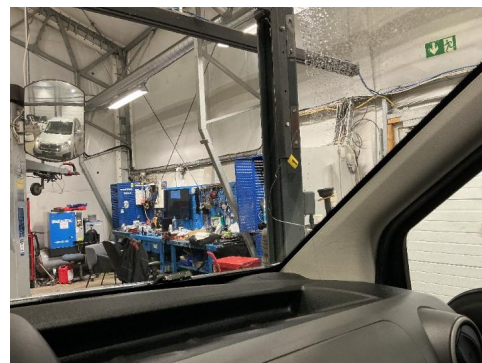

O 27. Glassruter.


R

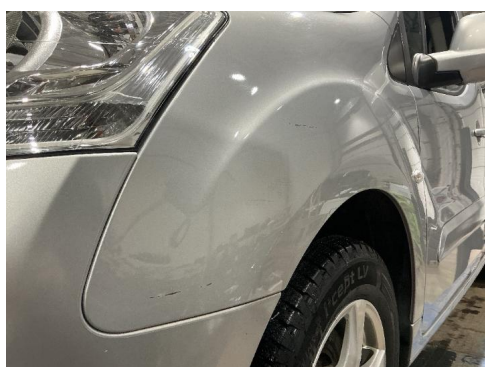

28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.

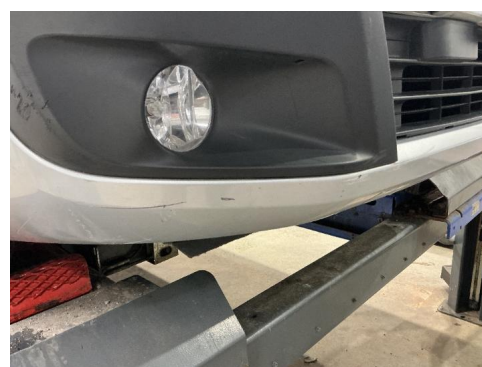

R 30. Lakk / karosseri utvendig.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.




R 33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.

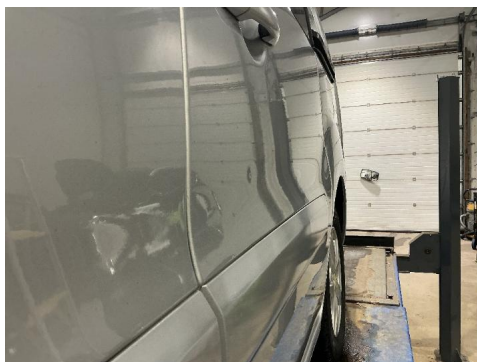


R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.

R

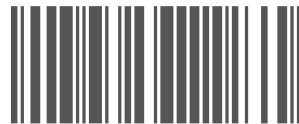

6095427

Bilder og vedlegg



37. Lekkasje.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EV47011	VF37RZKYZJJ682156
Årsmodell	Merke/Modell
12-18	Partner-III Elektro 65
Motorkode	Km
ZKY (MMC Y51)	Ukjent

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Central switch unit BSI (CAN)	303	ECU remote coding — Faulty coding
	5FF	Signal acquisition module — Function faulty.
ECU for electric vehicle	P0560	System voltage — Voltage/current supply faulty
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P1A39	High-voltage battery module — Charging voltage signal faulty
	P1AF4	Electric traction battery ECU — Faulty power supply
Electric motor	P0562	System voltage — Voltage too low
Interface ECU for drive unit		
Internal drive battery charging device		
Parking assist (CAN)	BC9	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
Traction battery	P1A4C	Electric traction battery ECU — Reference voltage faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
ABS	Bosch ABS
Air conditioning	Automatic air conditioning CAN
Airbag	Airbags Autoliv
Audio/Video	Display/telematics
Comfort	COM 2005
	Instrument cluster CAN
Steering	Power steering CAN