



6110767

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565346



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	N/A	Motoreffekt	120 kW
Type	BTF	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV33293	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JMT001698	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	172334	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	14.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6110767

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.11	Sentrallås/nøkler.	* Låsesylinder på hardtop virker ikke. Får ikke åpnet alle dører. Bla bakluken. Vanskeliggjør kontroll av lasteplan og ekstra hjulsett.	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
16.2	Innvendig speil.	Løst speil	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelglass:	Høyre sideblink
38.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre sideblink
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
53.2	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet eller mangler:	Venstre foran
62.17	Lakk / karosseri utvendig.	* Skade på stigtrinn høyre, se bilde. Løse ledninger under fremre takstativ. Lakkflask høyre forskjerm. se bilder	
71.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
72.1	Bremseskiver innvendig.	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
85.11	Bremseskive/klosser utvendig	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Sentrallås/nøkler.	* 4 nøkler til utstyr.	
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.13	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng bak	
31.13	Bremsevirkning.	Pulserende bremsevirkning:	
31.14		* Piper i bremser	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.12	Lykter/lys - tilstand.	Mindre ripe(r) i lampeglass	
42.11	Batteri 12 volt.	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
46.5	Registerreim.	Så langt det er mulig, oppgis de intervallene som er anbefalt av bilprodusenten. I de tilfeller det ikke finnes anbefalinger fra bilprodusenten, må avgjørelsen om å skifte reim bygge på grundig undersøkelse av den reima som er montert.	
48.15	Dører.	* Ikke kontrollert bakluken. Nærmere kontroll anbefales	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
63.13		Mangelfull antirustbehandling:	
80.8	Travers.	Rustdannelse	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	

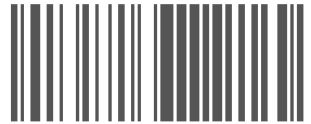

6110767

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
87.18	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.15	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
89.19		* Vanskelig og komme til da alle dører ikke lar se åpne på hardtop, nærmere kontroll anbefales	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av
NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6110767


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	O
3 - Sentrallås/nøkler.		R 49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		R 50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	R
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
14 - Glassruter.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	R	66 - Differensial.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	R
23 - Interiør generelt.	O	72 - Bremseskiver innvendig.	R
Prøvekjøring.		73 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	74 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
26 - Unormal lyd.	O	76 - Lekkasje.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	78 - Mellomaksel.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	O	80 - Travers.	O
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	O 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
41 - Kjølesystem.	R	86 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	87 - Dekk.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Felg.	O
46 - Registerreim.	O	89 - Ekstra hjulsett..	O
47 - Drivreim generator.	✓		



6110767

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	26 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	SAE
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	380 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	673 ampere
46	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,20 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,20 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
89.2		Mønsterdybde	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde	3,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

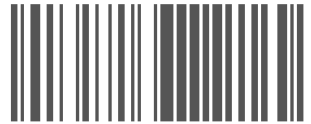

6110767

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6110767

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

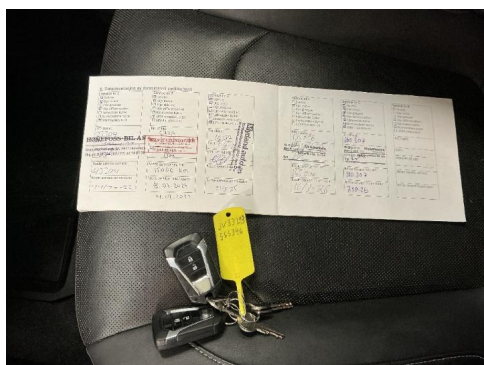

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6110767

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

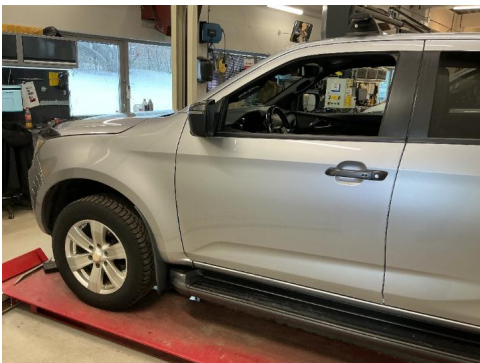

16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

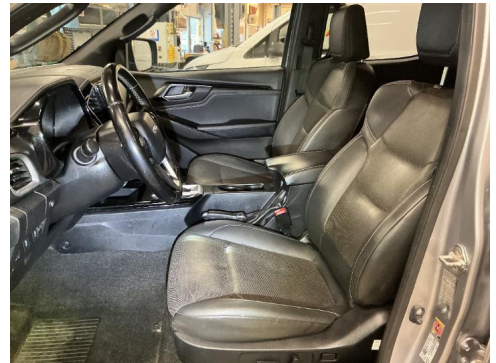

21. Generelt



22. Generelt

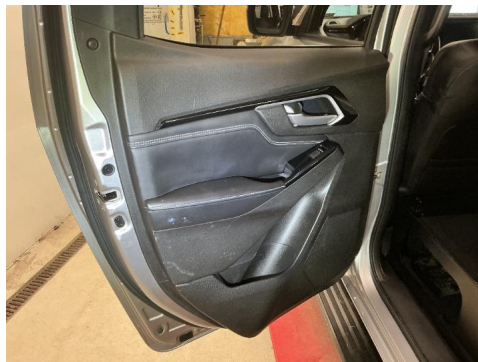

23. Generelt



24. Generelt



6110767

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

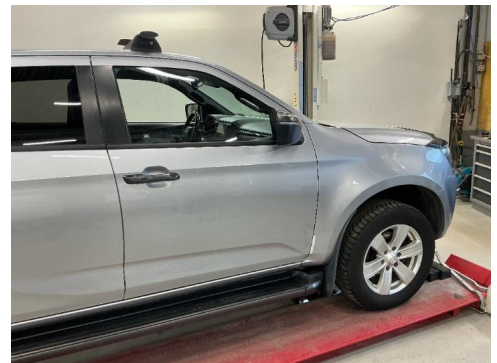

30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6110767

Bilder og vedlegg




34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt

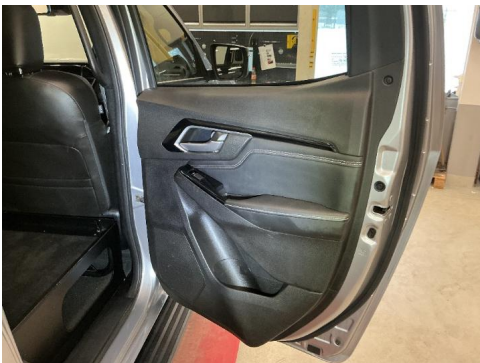


37. Generelt

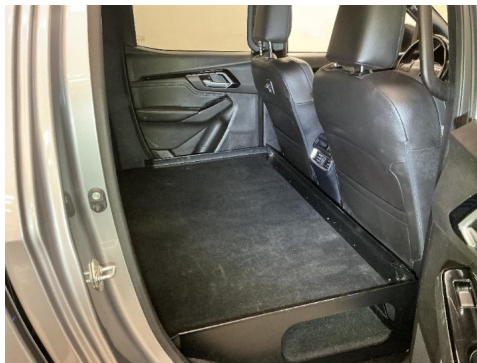


38. Generelt

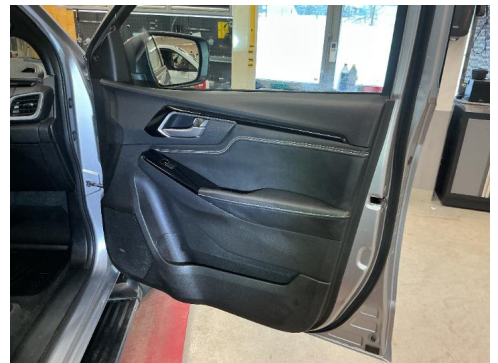


39. Generelt

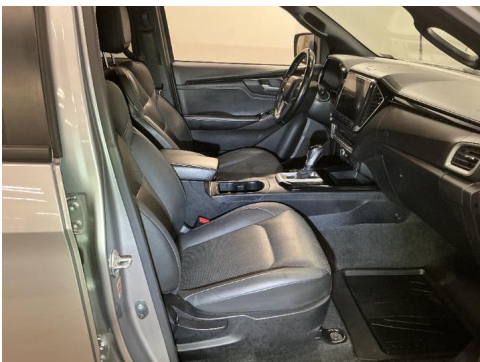


40. Generelt

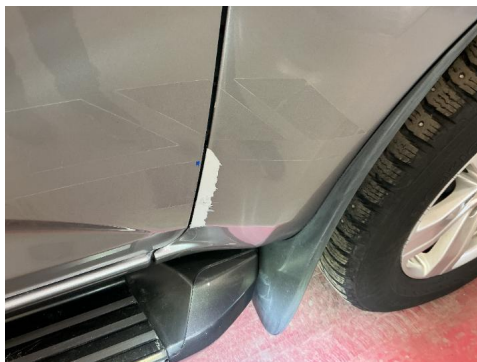

41. Generelt

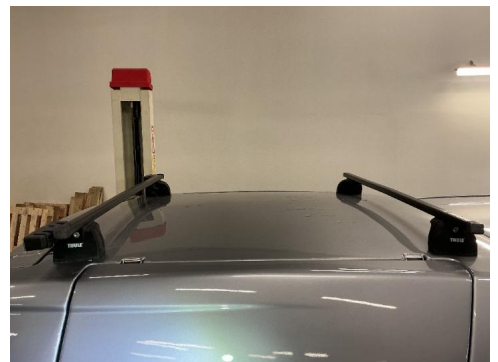


42. Generelt

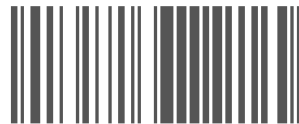


6110767

Bilder og vedlegg

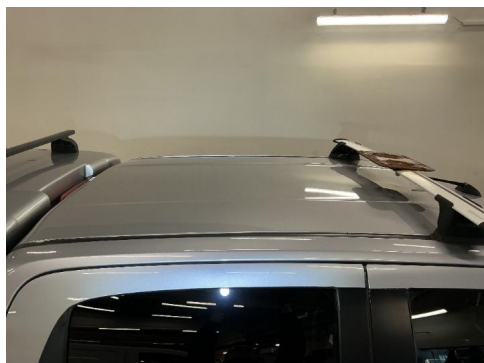

43. Generelt

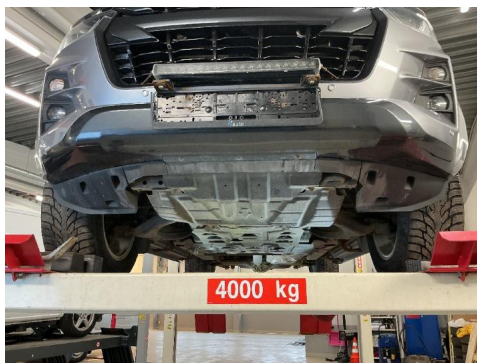


44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt

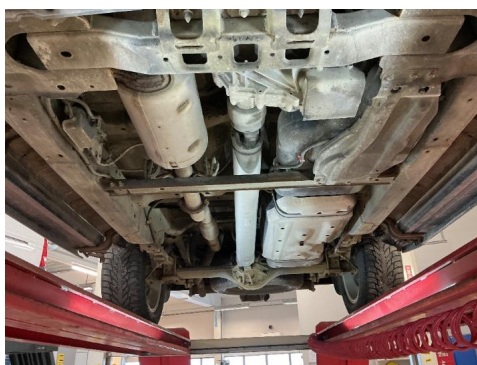

47. Generelt

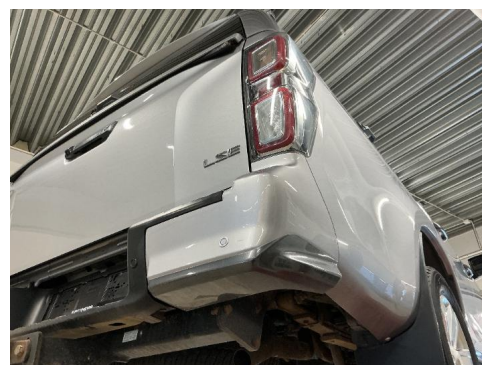

48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Lykter/lys - tilstand.

R



52. Lykter/lys - tilstand.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JV33293	MPATFS87JMT001698
Årsmodell	Merke/Modell
17-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E	Ukjent

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0101	Air-mass sensor — Function faulty.
	P24C7	Soot particulate sensor temperature sensor — Function faulty.
ABS/ESC	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U0102	CAN bus connection to transfer case ECU — Communication disturbed
	U0126	Steering-angle sensor — Function faulty.
	U0136	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U0151	CAN bus connection to airbag ECU — Checksum of CAN message wrong
	U0155	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
AECS eCall	B1E21	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1E23	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
BCM Body Control Module	B1706	Front-/rear wiper — Fault in electric circuit
Diesel engine	P0101	Volume airflow sensor/mass airflow sensor — Function faulty.
	P24C7	Soot particulate sensor — Temperature value implausible
Differential lock	P1A02	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
SCR system	P1499	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
SRR (RL) Radar RL	C1106	Battery voltage — Voltage too low
WAM Radio module	B1084	Steering-column lock module — Function faulty.
	B1E0E	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
Air conditioning	HVAC air conditioning ECU
Airbag	Airbag
Comfort	CGW Gateway
	Headlights
	Parking assist
	Telematics
Engine	ISS Start/stop system
Safety	Front camera system
	SRR (RR) Radar RR
Steering	EPS Electromechanical Power Steering
Transmission	Automatic gearbox
	Transfer case