



6122736

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567575



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ21128	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313135197	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	0	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	02.03.2016
		Frist for neste EU kontroll	17.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6122736

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.4	Lys	Skadet lyktelass:	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
21.17	Varsellamper	* Display fungerer ikke som det skal. Får ikke lest ut km på bilen.	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.1	Oljenivå motor	Oljenivå er under minimumsmerket	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran
88.11	Underside	* Skadete deksler under.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremseskiver	* Noe rust	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.30	Lakk / karosseri utvendig	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
86.36		* Bruksmerker se bilder.	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Bruksmerker	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	0 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja;Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Står på sommerhjul.



6122736

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	O	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremsørør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	O
15 - Brems pedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
Lys og signaler		68 - Hjullager	R
17 - Lys	R	Styring	
18 - Markeringslys/-lykter	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	R	72 - Styresnekke, tannstang	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
21 - Varsellamper	R	74 - Styreservo	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	Hjuloppheng	
e-Diagnose		75 - Støtdempere	✓
23 - Full systemskann	O	76 - Stabilisator	✓
Motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	R	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
31 - Kjølevifte	✓	81 - Frontrute	O
32 - Kjølesystem	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
33 - Eksosanlegg	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
35 - Motorfester	✓	84 - Lås	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
Drivverk		87 - Utvendig speil	O
40 - Girkasse (automatisk)	✓	88 - Underside	R
41 - Differensial	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	O		



6122736

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O



6122736

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	31,30 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	31,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	11,40 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	11,40 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6122736

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6122736

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt

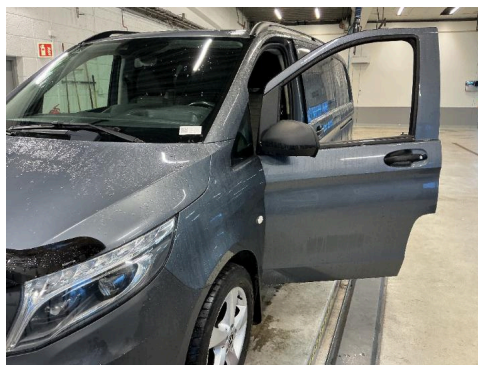

5. Generelt

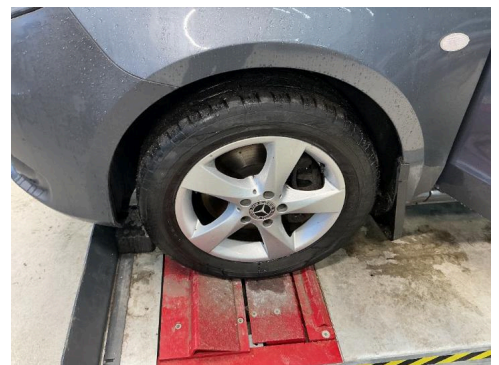

6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt

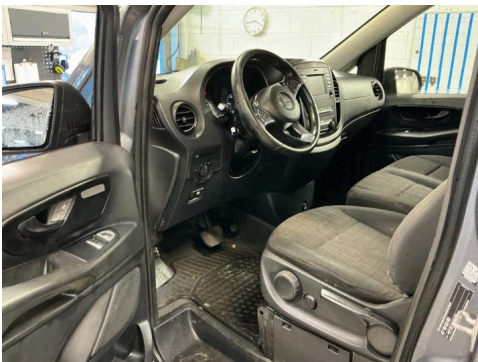

10. Generelt

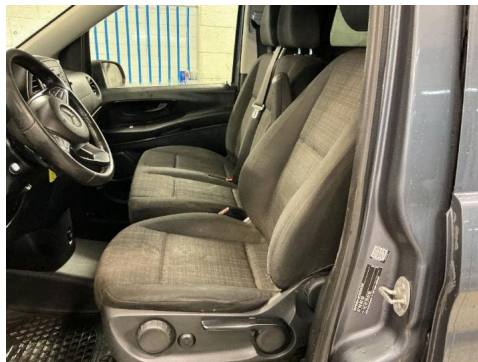

11. Generelt



12. Generelt



6122736

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

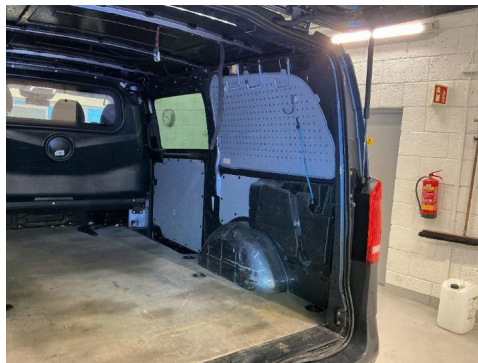


17. Generelt



18. Generelt

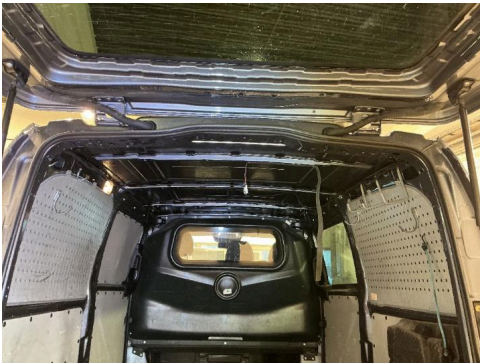

19. Generelt

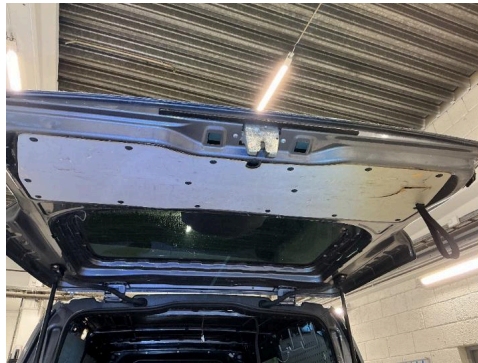

20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

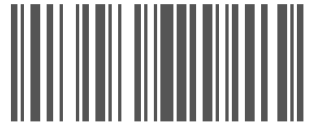

6122736

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt

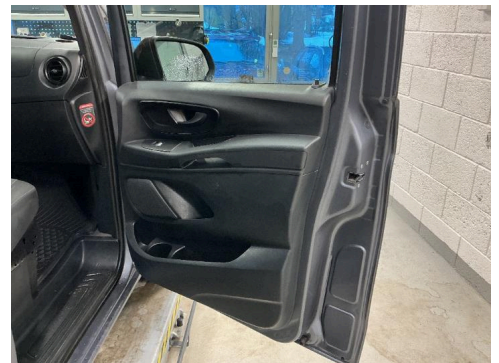


30. Generelt




31. Generelt

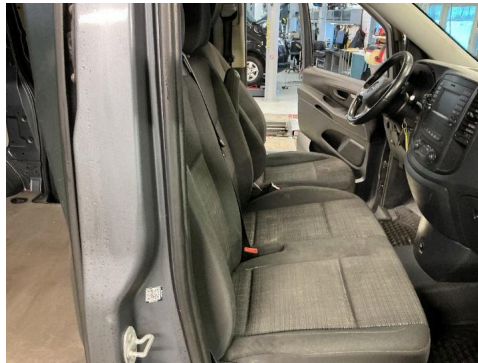

32. Generelt

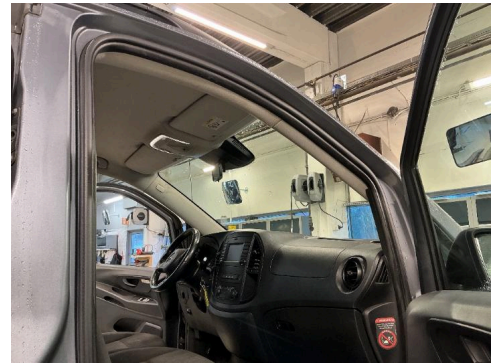


33. Generelt

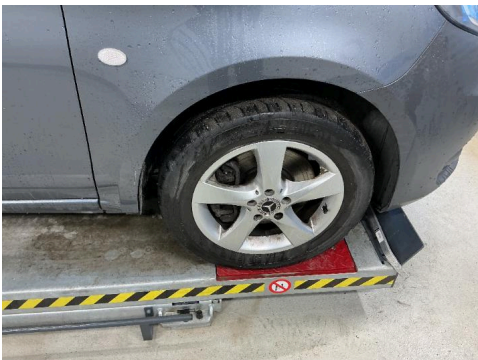


34. Generelt



35. Generelt

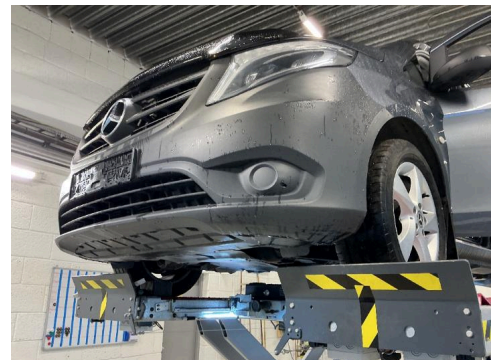

36. Generelt

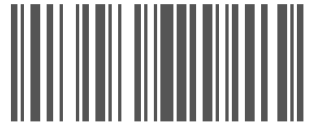

6122736

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt

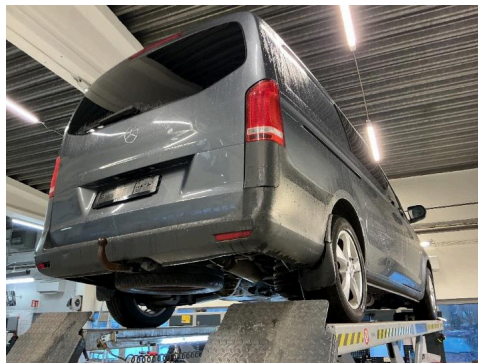


41. Generelt



42. Generelt

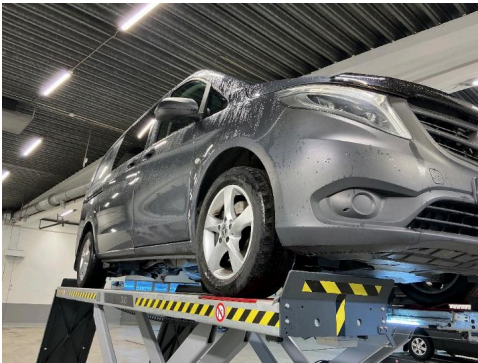

43. Generelt

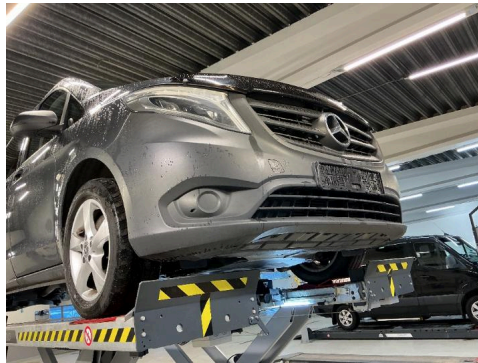

44. Generelt



45. Bakluke

R



46. Døråpning




R 47. Høyre bakdør



R 48. Høyre baksjerm

R

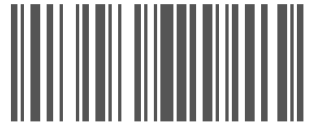

6122736

Bilder og vedlegg



49. Høyre fordør



R 50. Høyre speil



O 51. Lys

R



52. Refleks



R 53. Seter



R 54. Støtfanger bak


R



55. Støtfanger bak



R 56. Venstre baksjerm

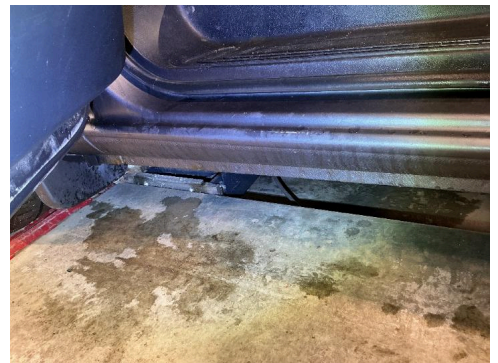

R 57. Venstre kanal

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ21128	WDF44760313135197
Årsmodell	Merke/Modell
16-	Vito 119 CDI (W447) Camper BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.950	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0546	Exhaust temperature sensor 1 bank 1 — Electric circuit faulty/signal too high
	P2080	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Signal faulty
Diesel engine	P054600	Exhaust temperature sensor 1 bank 1 — Short circuit to plus
	P208027	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Signal changing rate above limit value
Door ECU FL UDS OBD	B18B52A	Power window switch FL — Fault in electric circuit
	B18B62A	Power window switch FR — Fault in electric circuit
	B1D042A	Mirror ADJSUTMENT switch — Signal implausible
	B1E1F2A	Mirror selector switch — Fault in electric circuit
EDW: Anti-theft alarm system	U116987	Interior monitoring sensor 1 — Missing message!
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
KLA Electronic climate control	B1A8100	Parking heater/auxiliary heater — Defect locking active
	U144F00	Fuel level — Level TOO LOW
MFK: Multi-function camera	B23A813	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus
Radio/Navigation	P00C264	CAN bus connection to camera module rear — Communication faulty
RFK: Rearview camera	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U11A287	CAN bus connection to camera cover ECU — Function faulty.
SAM (Signal Acquisition Module)	B11C118	Auxiliary battery — Current limit value undershot
	B11C11B	Auxiliary battery — Electrical fault / resistance too high
	B164215	Turn indicator RL — Interruption/short circuit to plus
	B214B15	No-load current cutoff relay — Interruption/short circuit to plus
	B285515	Rear foglight left — Interruption/short circuit to plus
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SG-SW-L headlight ECU left	B17831C	Driving light ECU — Voltage outside of the permitted range.
	C152617	Ride height sensor RL — Voltage limit value exceeded
SG-SW-R headlight ECU right	B17831C	Driving light ECU — Voltage outside of the permitted range.
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition
	DBE digital OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
Engine	PSD: Panorama roof
	FSCU UDS OBD
	KAB: Camera cover
	Electr. power steering
	MRM OBD
Transmission	Transmission