



6105634

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563440



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQA 250	Motoreffekt	140 kW
Type	F2B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED74127	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1N2437011J019012	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	69107	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.03.2022
		Frist for neste EU kontroll	01.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6105634

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
61.2	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre B-stolpe
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.8		Fjernkontroll ikke funnet	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6105634

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	O
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
15 - Bremsedal	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
Lys og signaler		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	R
17 - Lys	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
19 - Refleks	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	✓	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	O	67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	R	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
35 - Motorfester	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
Drivverk		74 - Styreservo	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	Hjuloppheng	
41 - Differensial	✓	75 - Støtdempere	✓
42 - Drivaksler	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6105634

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6105634

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,50 mm
67.2		Mønsterdybde	1,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6105634

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6105634

Bilder og vedlegg




1. Generelt

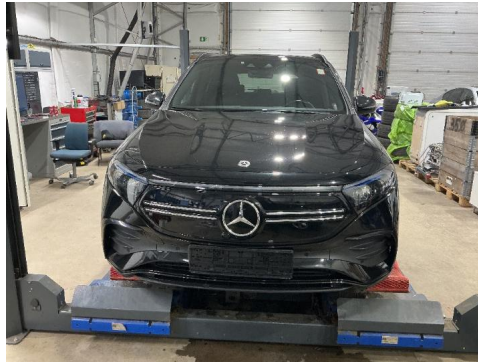

2. Generelt




3. Generelt

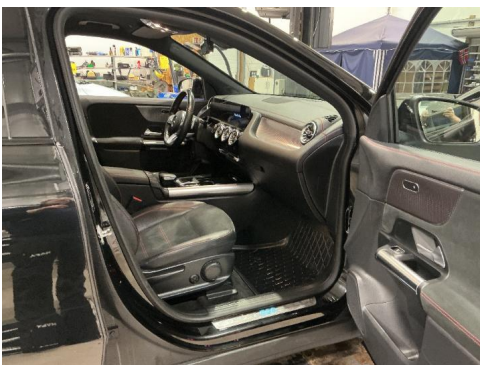


4. Generelt




5. Generelt

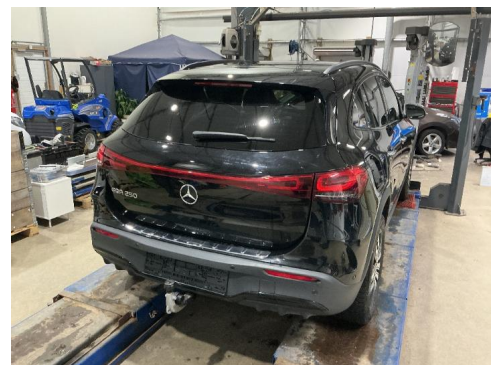

6. Generelt

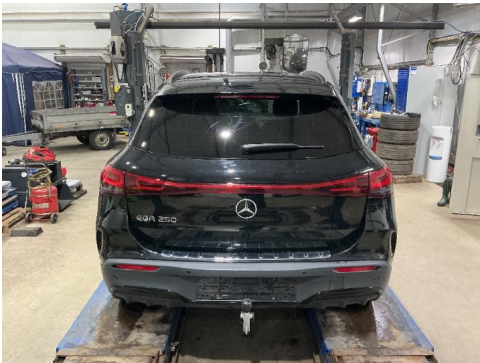

7. Generelt

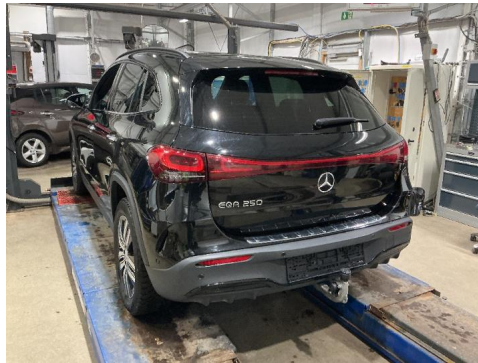

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6105634

Bilder og vedlegg

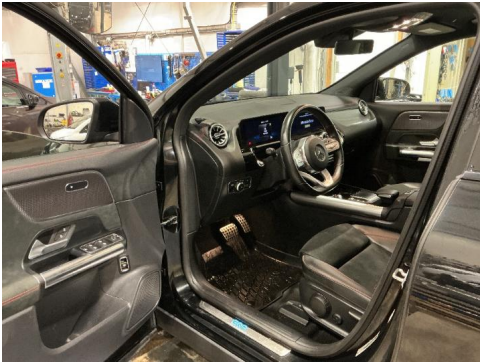

13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

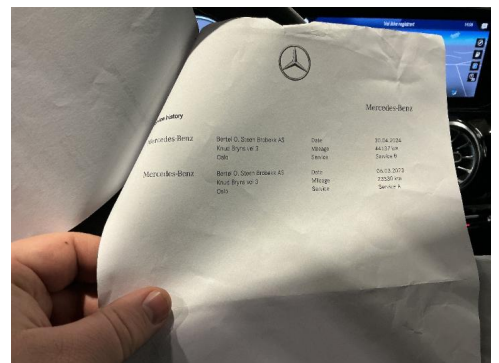

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

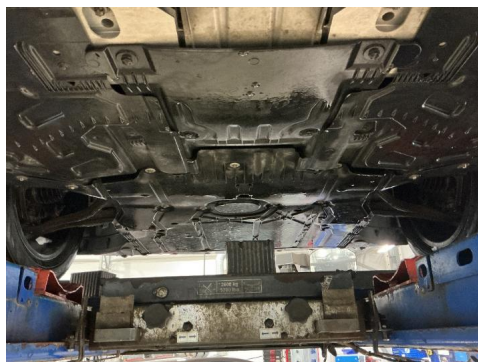

23. Generelt

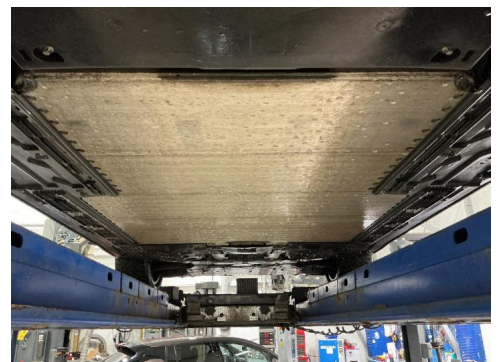

24. Generelt



6105634


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Døråpning

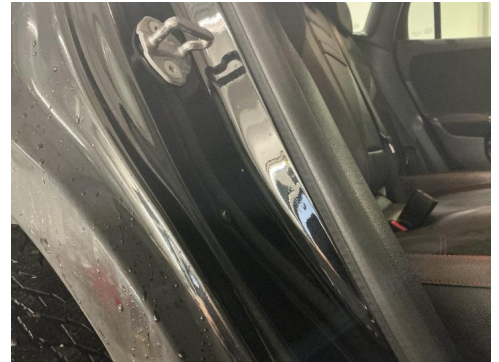

R 27. Døråpning



28. Døråpning




R 29. Høyre fordør



R 30. Ladekontakt elbil/hybrid




31. Panser

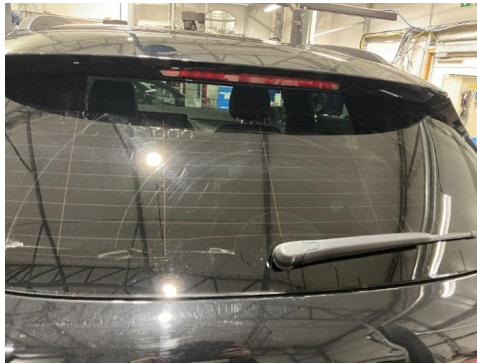


R 32. Siderute/bakrute



O 33. Støtfanger foran

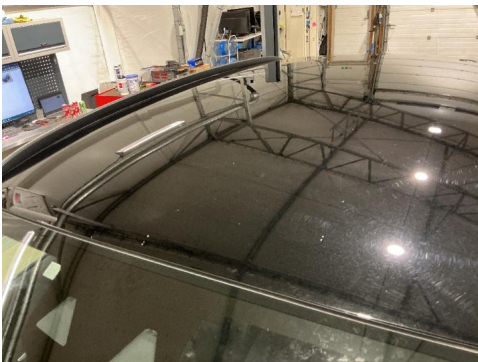

34. Tak

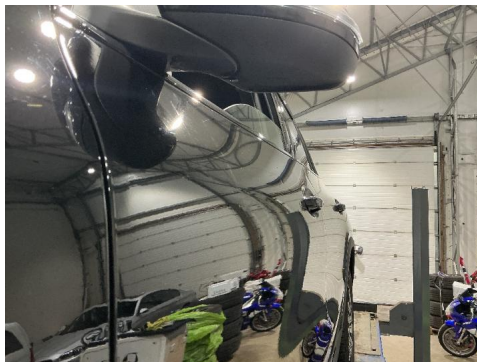

R 35. Venstre fordør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ED74127	W1N2437011J019012
Årsmodell	Merke/Modell
20-	EQA 250 (H243)
Motorkode	Km
780.200	Ukjent

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AML ambient illumination	U112487	LIN bus 3 — Communication faulty
	U112887	LIN bus 7 — Communication faulty
Direct current charge connection unit	P13E971	High voltage charging cable — Faulty electrical plug lock
	P1CADFA	Charging station — Communication disturbed
EZS: Electr. ignition lock	U116000	CAN bus — A power consumer was detected
MFK: Multi-function camera	B229B97	Multi-function camera — System function faulty/restricted
SAM (Signal Acquisition Module)	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW

Utført uten feil (29)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	MBUX - Head Unit
	Telematics HERMES
	ZAN infotainment display
Comfort	AHE: Trailer recognition
	HKS: hatchback control
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

SG-SW-L headlight ECU left

SG-SW-R headlight ECU right

TPAD: Touch pad

TSG VL door ECU FL

TSG VR door ECU FR

Engine

BMS Batteriemanagementsystem

DDW DC-DC converter

PTCU: powertrain

SG-EM: Power electronics

SG-LG Charger for high-voltage battery module

SOGE sound generator

Safety

Adaptive cruise control

Adaptive cruise control/brake assist system

PARK: parking assist

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

Steering

Electr. power steering

LRE steering wheel electronics

MRM OBD

Tire pressure monitoring

RDK OBD