



6122426

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561123



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	Vivaro	Motoreffekt	106 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SE12612	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VXEVEHTMPZ029014	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	39676	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.08.2023
		Frist for neste EU kontroll	06.08.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

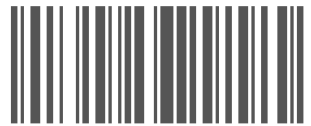

6122426

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslett:	Høyre foran
65.18		Ulovlig kombinasjon av dekktyper på samme aksel:	Venstre foran, Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Venstre sidekanal
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Høyre fordør


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
22.9	Varsellamper utvidet	* - Adblue lampe varsler periodisk.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Dato Km.stand
01.09.2025 33768


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja

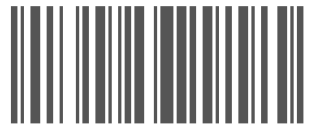

6122426

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver	R 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Bremsedal	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk R
17 - Lys	66 - Felg ✓
19 - Refleks	R 67 - Ekstra hjulsett ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper	Styring
22 - Varsellamper utvidet	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	O 74 - Styreservo ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	R 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	Karosseri
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 81 - Frontrute O
37 - Registerreim	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
Drivverk	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
38 - Clutch	84 - Lås ✓
39 - Girkasse (manuell)	✓ 86 - Lakk / karosseri utvendig R
42 - Drivaksler	✓ 87 - Utvendig speil R
	✓ 88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓

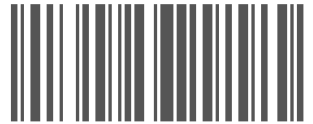

6122426

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

93 - Taktrekk ✓

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning **R**

98 - Seter **O**

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom **O**

103 - Interiør generelt ✓



6122426

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	636 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6122426

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6122426

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

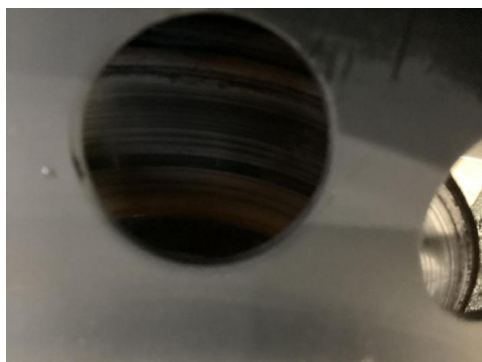

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6122426

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt

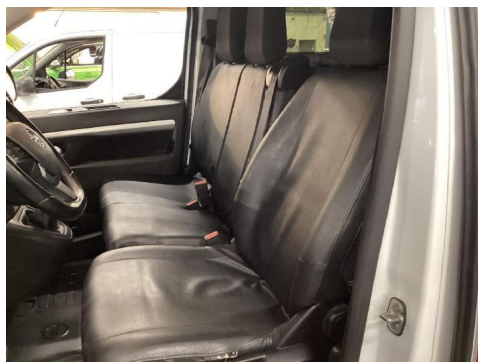

20. Generelt



21. Generelt

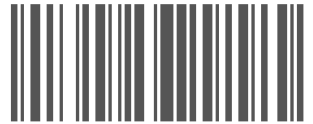

6122426

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6122426

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6122426

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

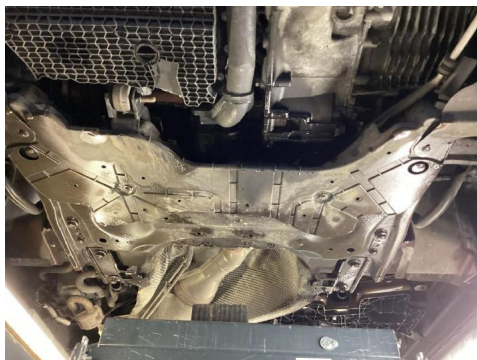

47. Generelt




48. Generelt



6122426

Bilder og vedlegg

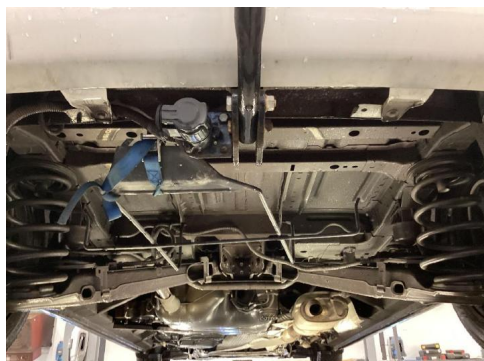

49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SE12612	VXEVEHTMPZ029014
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Vivaro-C 2.0 Kasten
Motorkode	Km
DW10FDDU370 (EHS)	39 676

Utført med feil (57)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Auxiliary heater		
Body modification	B1002	ECU — Unexpected reset
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switching unit	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B11F0	Low beam — Function faulty.
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B152B	>On/Off< radio button — Function faulty.
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	B2ED3	Central switch unit BSI — Internally faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Diesel engine	P203F	Additive tank — Level TOO LOW
Multifunction touch screen	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Navigation	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1539	Multimedia ECU — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Parking assist	B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Sensor for rain-/light recognition	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
Steering-wheel switch module CAN	B1838	Steering column ECU — Faulty power supply
Trailer module	B1002	ECU — Unexpected reset
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (7)

System

Beskrivelse

ABS	ABS/ESP
Air conditioning	A/C/heater
Comfort	Instrument cluster
	Multifunction steering wheel
	Multiplex control board
OBD	
Steering	Power steering