

6126166

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567554



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	90 kW
Type	2KN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV94391	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZKX038146	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	131194	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.11.2018
		Frist for neste EU kontroll	27.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6126166

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
21.2	Interiør generelt.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
42.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre fordør
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser
51.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
80.2	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
83.12	Bremser - virkemåte	Bremsene ligger på:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
20.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
47.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
50.33		Bilen er delvis omlakkert:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
80.18	Motor og drivlinje - virkemåte	Firehjulstrekk ikke funksjonstestet under prøvekjøring	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6126166


Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 36 - Dører. ✓
2 - Skilter.	37 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 38 - Døråpning. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 39 - Dørtrekk. ✓
	40 - Bilbelte. ✓
Interiør.	41 - Gulvmatter/-teppe. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	42 - Seter. R
6 - Varsellamper/ meldinger.	45 - Tilhengerfeste. ✓
7 - Brems pedal.	46 - Varseltrekant / refleksvest ✓
8 - Bremskraftforsterker.	47 - Laste-/bagasjerom. O
9 - Instrumenter.	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	50 - Lakk / karosseri utvendig. R
11 - Lyd / lyssignaler.	
12 - Glassruter.	✓ Underside.
13 - Setevarmer.	✓ 51 - Vognbunn/understell. R
14 - Innvendig speil.	✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
15 - Utvendig speil.	✓ 53 - Stabilisator. ✓
16 - Solskjerm.	✓ 54 - Differensial. ✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 55 - Drivaksler. ✓
19 - Taktrekk.	✓ 57 - Bremsørør. ✓
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O 58 - Bremseslanger. ✓
21 - Interiør generelt.	R 59 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	60 - Bremseskiver innvendig. ✓
Motor.	61 - Parkbrems. ✓
22 - Panser.	✓ 62 - Støtdempere. ✓
23 - Understellsnummer.	✓ 63 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
24 - Feilkodeutlesing.	R 64 - Lekkasjer. ✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 66 - Mellomaksel. ✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 67 - Eksosanlegg. ✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O 68 - Travers. ✓
28 - Bremsvæske.	✓ 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
29 - Kjølesystem.	✓ 70 - Styrestag/ledd. ✓
30 - Batteri 12 volt.	✓ 71 - Styresnekke, tannstang. ✓
31 - Oljenivå motor.	✓ 72 - Fjærer / fjærbein. ✓
32 - Utvendig tilstand motor.	
33 - Motorfester.	✓ Hjul,dekk.
34 - Registerreim.	✓ 73 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
35 - Drivreim generator.	✓ 74 - Hjullager. ✓
	75 - Dekk. ✓
	76 - Felg. ✓
	77 - Ekstra hjulsett.. ✓



6126166

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	R

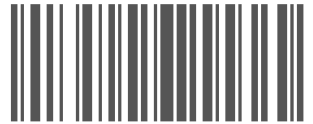

6126166

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
73	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
75.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
77.2		Mønsterdybde	4,50 mm
77.3		Mønsterdybde	6,00 mm
77.4		Mønsterdybde	4,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6126166

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

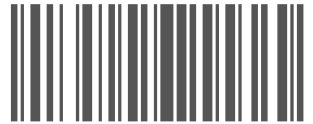

6126166

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

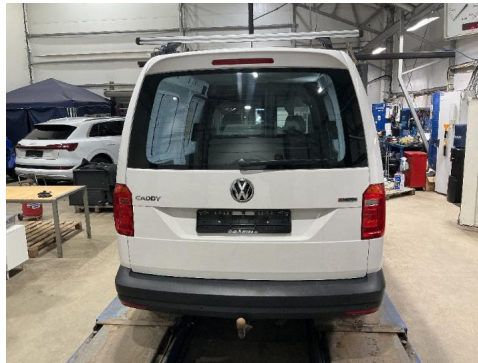

8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt

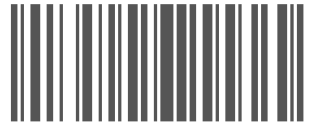

6126166

Bilder og vedlegg

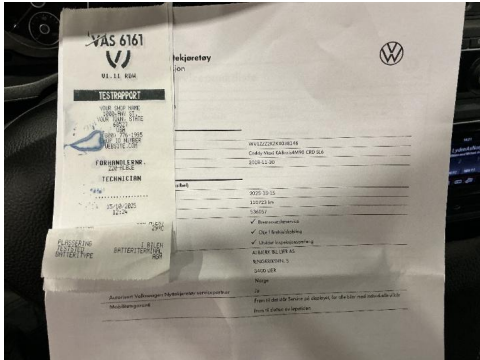

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

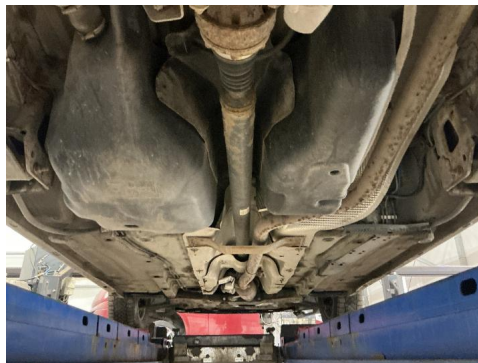

20. Generelt



21. Generelt



22. Lakk / karosseri utvendig.



R 23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6126166

Bilder og vedlegg



25. Seter.



R 26. Varsellamper/ meldinger.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV94391	WV1ZZZ2KZKX038146
Årsmodell	Merke/Modell
15-20	Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion Maxi
Motorkode	Km
CUUE	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
All-wheel electronics	C111207	Hydraulic pump, allwheel drive — Mechanical fault
	C111213	AWD system hydraulic pump — Interruption in electric circuit
	C111307	All-wheel drive — Mechanical fault
Brake electronics	B116854	Steering-angle sensor — Sensor not calibrated
Parking heater/auxiliary heater	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Trailer function	2563	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	2565	Trailer turn indicator right — Function faulty.
	2566	Trailer turn indicator left — Function faulty.
Vehicle electrics 1	897	Window washer pump — Function faulty.

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	