



6110168

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563857



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR78903	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1V44760313704035	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	117280	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.02.2020
		Frist for neste EU kontroll	21.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6110168

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd hjuloppheng	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.2	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
17.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys
17.14		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre side
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
88.11	Underside	* Skadet plate under motor.	
103.4	Interiør generelt	* Tak lys defekt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	
86.24		Lakkriper:	
86.36		* Bruksslitasje og skader se bilder. Tatt bilder av noen av avvikene. Lakk blærer. Rust.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Bruksslitasje, lakk blærer	
98.9	Seter	* Bruksslitasje	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6110168

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
Bremser		Hjul, dekk, felg	
5 - Bremsebelegg	✓	65 - Dekk	✓
6 - Bremseskiver	✓	66 - Felg	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
9 - Bremsevirkning	✓	68 - Hjullager	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
12 - Bremserør	✓		
13 - Bremseslanger	✓	Styring	
14 - Bremsekraftforsterker	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
15 - Bremsepedal	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	R	75 - Støtdempere	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	76 - Stabilisator	✓
19 - Refleks	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
21 - Varsellamper	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	80 - Travers	✓
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O		
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		



6110168

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



6110168

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	32,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	32,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	350,00
9.2		Bremsevirkning, HF	350,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6110168

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

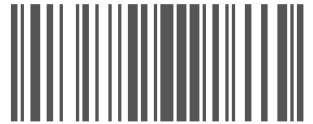

6110168


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

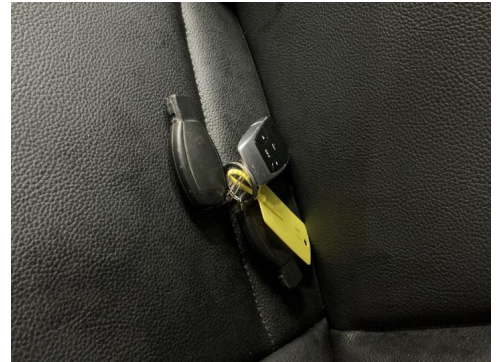

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

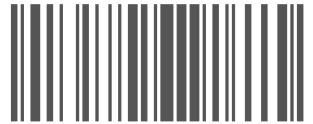

6110168

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

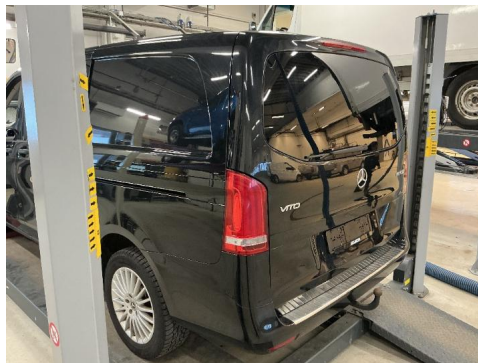

17. Generelt




18. Generelt

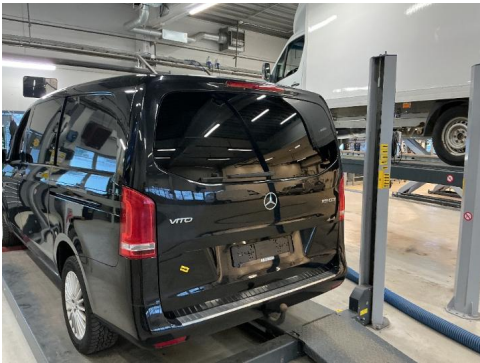

19. Generelt



20. Generelt

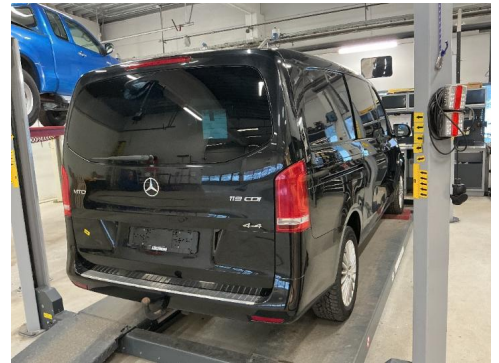

21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

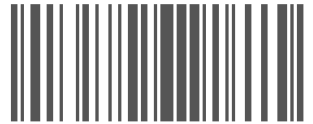

6110168

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt

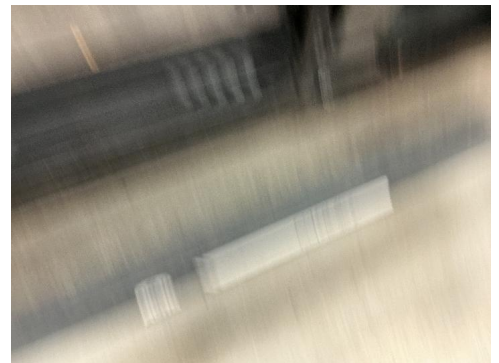

30. Generelt



31. Generelt

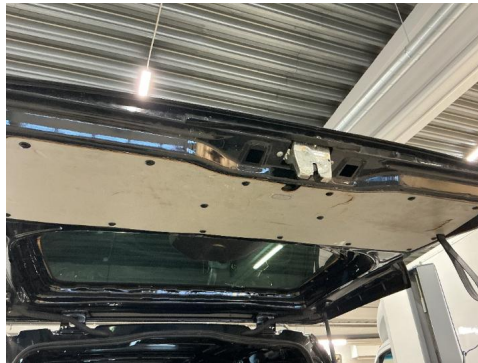

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6110168


Bilder og vedlegg

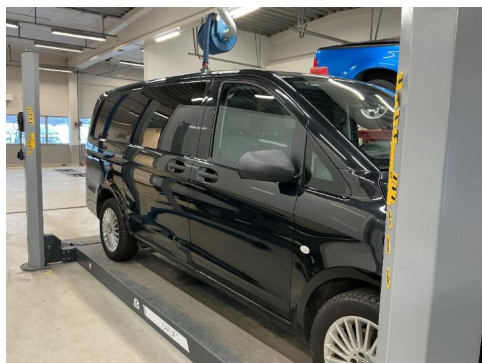


37. Generelt




38. Generelt

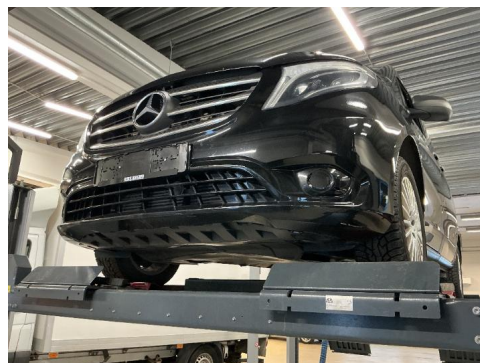


39. Generelt

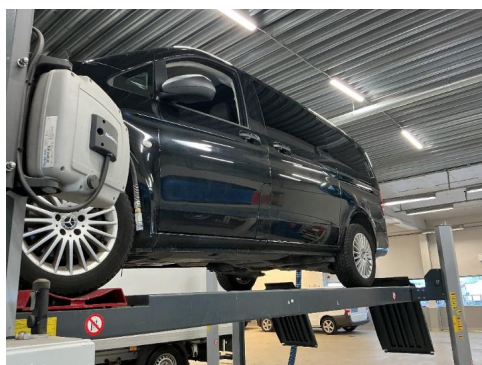

40. Generelt

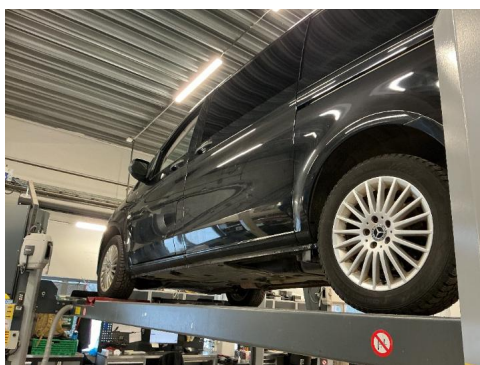

41. Generelt

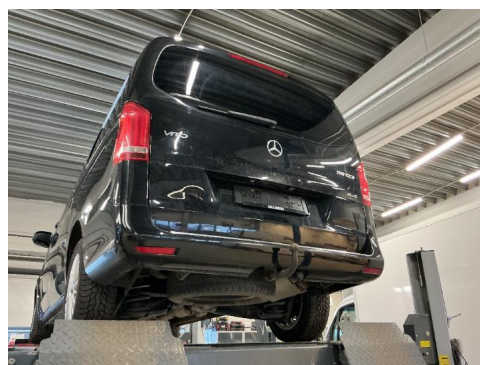

42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt

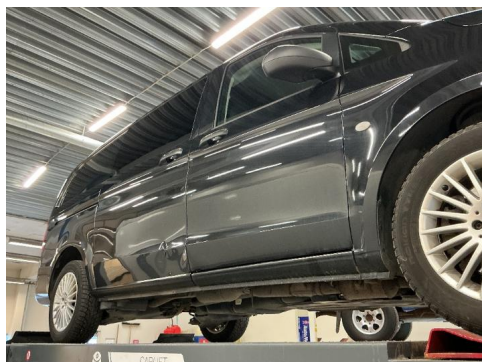

46. Generelt

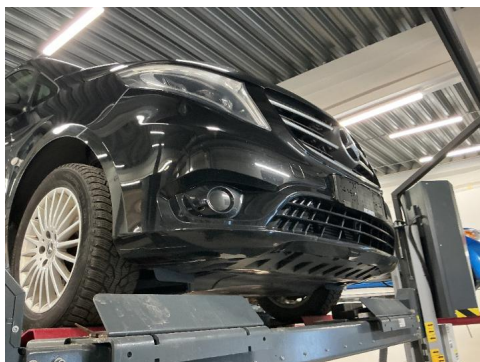

47. Generelt

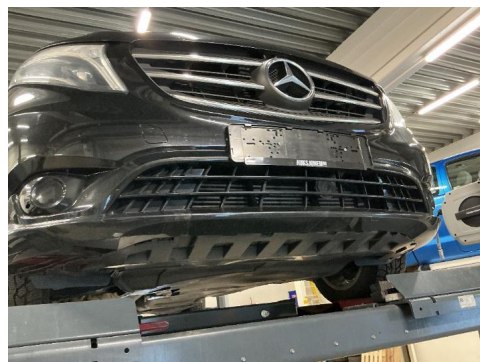

48. Generelt



6110168

Bilder og vedlegg



49. Bakluke



R 50. Bakluke




R 51. Døråpning



52. Døråpning



R 53. Frontrute

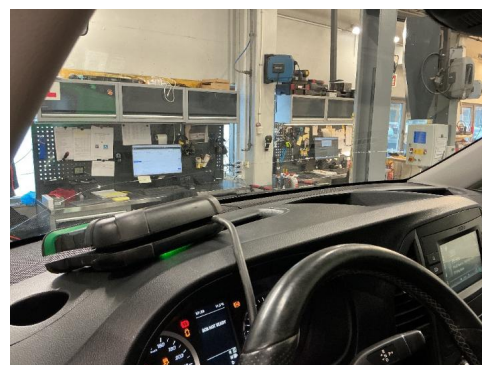

54. Frontrute



55. Høyre bakdør



R 56. Høyre bakdør



R 57. Høyre bakskjerm



58. Høyre bakskjerm



R 59. Høyre fordør



R 60. Høyre fordør



6110168

Bilder og vedlegg



61. Høyre kanal

R



62. Høyre kanal

R



63. Lys

R



64. Lys

R



65. Panser

R



66. Panser

R



67. Panser

R




68. Panser

R




69. Tak

R

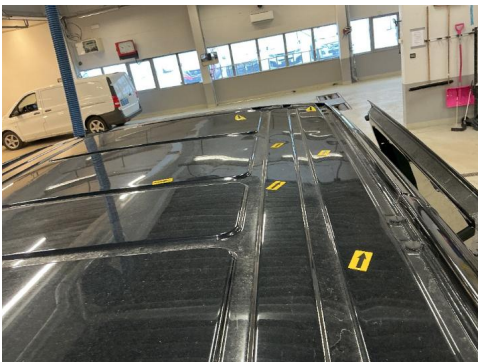

70. Tak

R

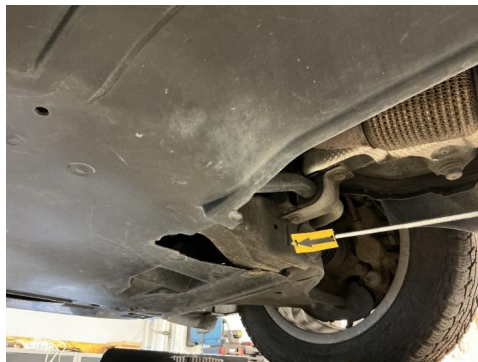

71. Underside

R



72. Venstre bakdør

R



6110168

Bilder og vedlegg



73. Venstre bakhjør



R 74. Venstre forskjerm



R 75. Venstre forskjerm



76. Venstre kanal



R 77. Venstre kanal

R