

6123472

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	566930



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	84 kW
Type	639/4	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT43647	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313106502	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	266575	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	21.04.2016
		Frist for neste EU kontroll	25.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6123472

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Sentrallås/nøkler.	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
3.8		Sentrallås virker ikke	Venstre bakdør
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
7.1	Bremsepedal.	Manglende/slitt antisklibelegg	
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.7	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Ulyd i kupevifte.	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	
37.14	Lykter/lys - virkemåte.	* Lampe på taket fungerer ikke .	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Midtre bremselys
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
41.10		* Skade på radiatoren , bøyd / lekkasje.	
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
43.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljlekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Bakluke/-dør
48.10		* Plastlist delvis ødelagt på bakluke	
49.1	Elektrisk vindusheis.	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Høyre fordør
50.4	Døråpning.	Rust:	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.3		Misfarget/skittent:	
54.5		Feil med/mangler nakkestøtte:	Midten foran
54.6		* Sitteputen på passasjerstet delvis løst . Feil batteri montert under passasjerstet, stikker ut .	
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	
62.6		Lakkblærer	
62.8		Bulk (er):	Bakluke
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.10		Skadet:	
63.2	Vognbunn/understell.	Skade i frontbjelke/radiatorbjelke	
63.4		Skadet/løs innerskjerm:	Høyre bak
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
79.5	Eksosanlegg.	Lekkasje:	Fremre eksosrør
88.2	Felg.	Skadet felg:	
88.3		Vesentlig riper / hakk:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
7.6	Bremsepedal.	Slitt antisklibelegg	
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	Liten skade:	Dashbord
10.6		* Bruksmerker og bruksslitasje	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	



6123472

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Interiør generelt.	* Generelt mye bruksmerker og bruksslitasje.	
25.14	Kjøreegenskaper.	* Bilen ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk, mangler vinterdekk.	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.9	Oljenivå motor.	* Etterfylt 2l olje på motoren .	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
52.8	Bilbelte.	Treg retur:	Høyre foran, Midten foran
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Generelt mye skader, bruksmerker og bruksslitasje i lasterom, se bilder .	
62.18	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende eller skadet deksel	Støtfanger foran
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.22		Steinsprut:	
62.23		Lakkriper:	
62.26		Små lakklærer:	
62.30		Varierende kvalitet på rep.lakking	
62.31		Matt lakk:	
62.33		Bilen er delvis omlakkert:	
62.34		Stor fargeforskjell på lakkerte flater	
62.35		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
62.38		* Utvendige lakk og karosseri har generelt mye skader, rust , riper . Se bilder .	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
85.24		* Skrapelyd fra bremsene foran og bak , bør demonteres og sjekkes .	
86.5	Hjullager.	* Hjullageret ikke kontrollert pga ulyd fra bremsene .	
88.10	Felg.	Navkopp er skadet eller mangler:	
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Står på sommerdekk.



6123472

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	52 - Bilbelte.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	R	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	O	63 - Vognbunn/understell.	R
15 - Setevarmer.	R	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Bremseslanger.	✓
20 - Taktrekk.	R	70 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	71 - Bremseslanger innvendig.	✓
23 - Interiør generelt.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	R
Prøvekjøring.		73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	O	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	79 - Eksosanlegg.	R
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
40 - Bremsvæske.	✓	86 - Hjullager.	O
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Dekk.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R	88 - Felg.	R
43 - Oljenivå motor.	R	89 - Ekstra hjulsett..	O
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		
47 - Drivreim generator.	✓		



6123472

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41	Kjølesystem.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
42	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,00 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,00 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	11,00 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	11,00 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,30 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,80 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6123472

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

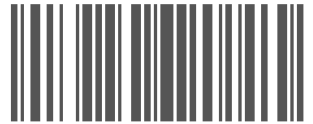

6123472


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt

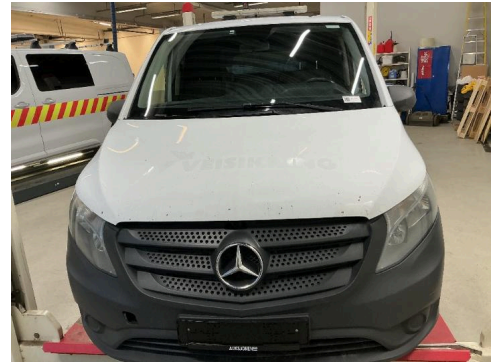

3. Generelt

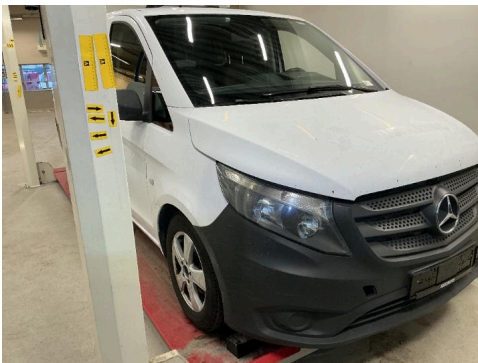

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

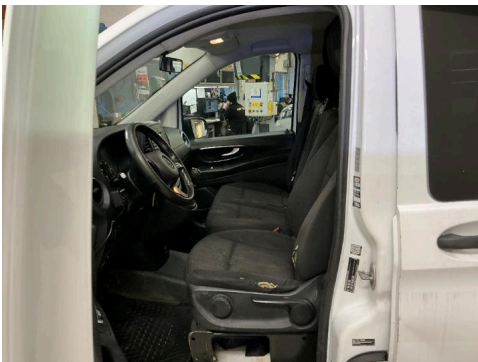

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6123472

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt

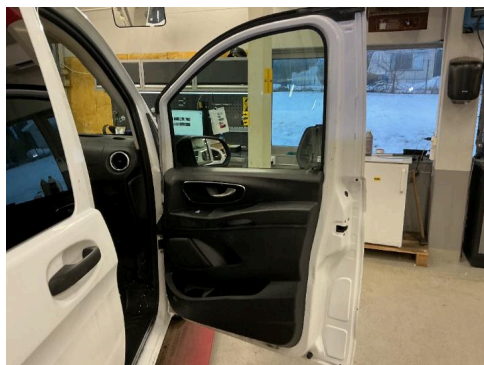

19. Generelt

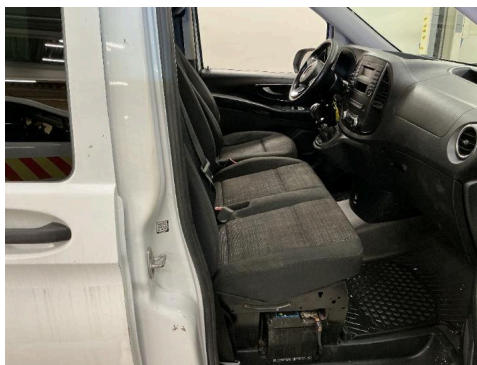


20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

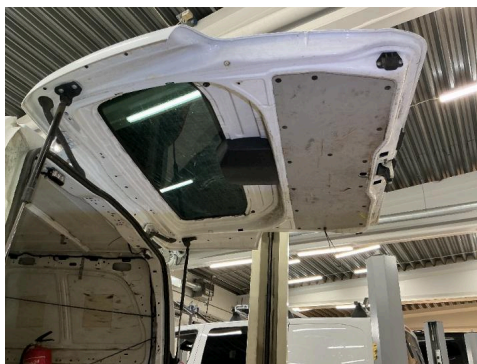

23. Generelt



24. Generelt

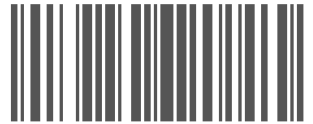

6123472

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

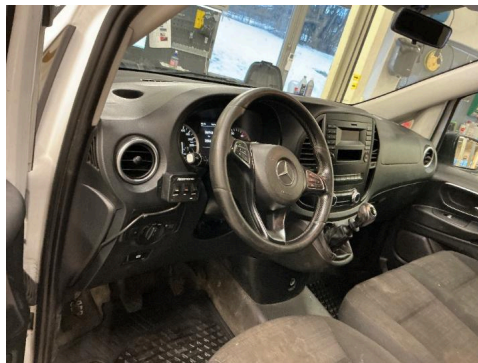


29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

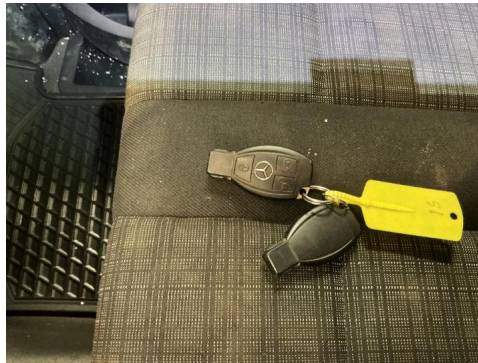


32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt

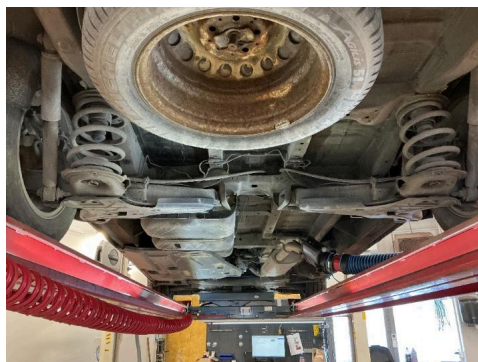

35. Generelt

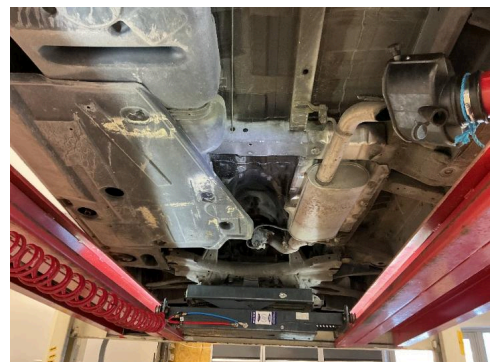

36. Generelt

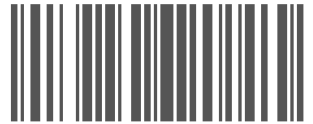

6123472

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Brems pedal.



☐ 39. Bremseskiver innvendig.

R

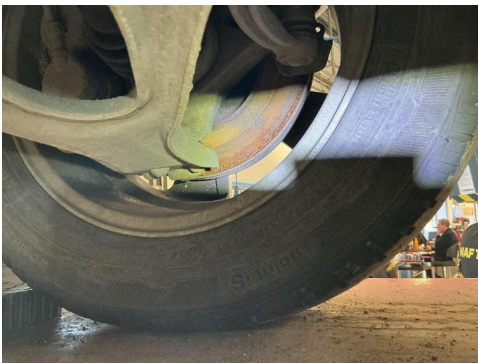

40. Bremseskiver innvendig.

R



☐ 41. Dashbord /midtkonsoll.




☐ 42. Dashbord /midtkonsoll.

O



43. Dashbord /midtkonsoll.

☐ 44. Dører.

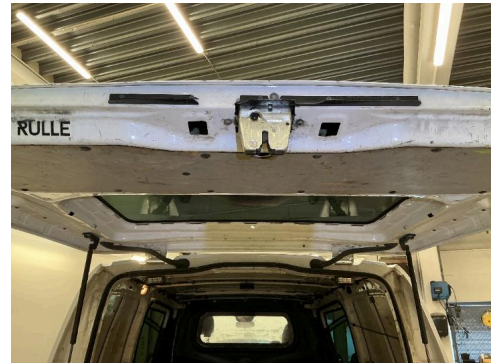

R 45. Dører.

R



46. Dørtrekk.




☐ 47. Dørtrekk.



☐ 48. Døråpning.

R

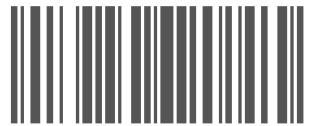

6123472

Bilder og vedlegg



49. Døråpning.



R 50. Døråpning.



R 51. Døråpning.



52. Eksosanlegg.



R 53. Felg.



R 54. Felg.



55. Felg.




R 56. Felg.




R 57. Glassruter.

O

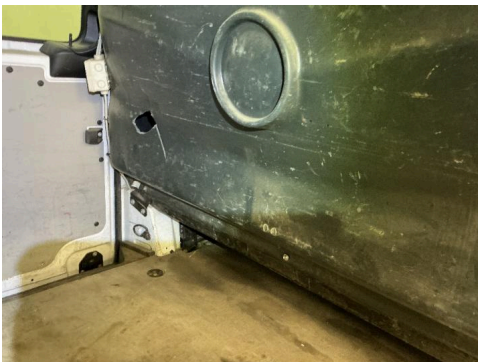

58. Interiør generelt.

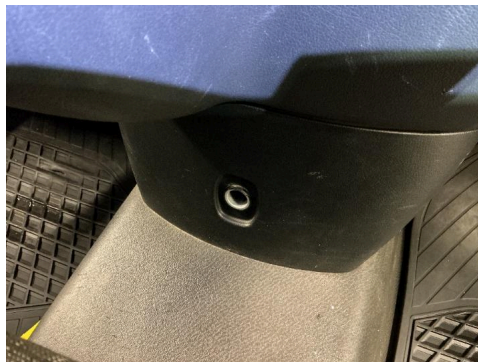


R 59. Interiør generelt.



R 60. Kjølesystem.

R

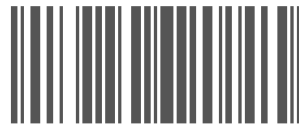

6123472

Bilder og vedlegg



61. Kjølesystem.



R 62. Lakk / karosseri utvendig.



R 63. Lakk / karosseri utvendig.



64. Lakk / karosseri utvendig.



R 65. Lakk / karosseri utvendig.




R 66. Lakk / karosseri utvendig.



67. Lakk / karosseri utvendig.



R 68. Lakk / karosseri utvendig.

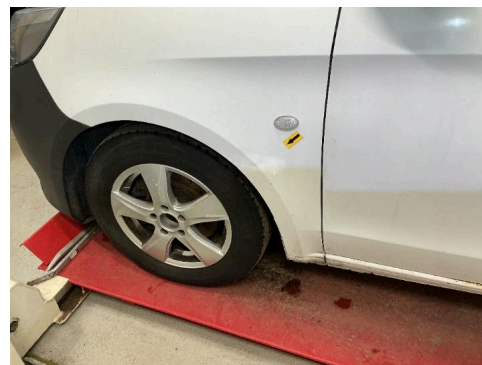

R 69. Lakk / karosseri utvendig.



70. Lakk / karosseri utvendig.




R 71. Lakk / karosseri utvendig.



R 72. Lakk / karosseri utvendig.

O

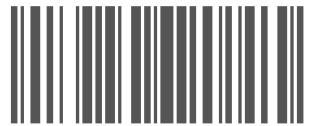

6123472

Bilder og vedlegg



73. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 74. Lakk / karosseri utvendig.




☒ 75. Lakk / karosseri utvendig.



76. Lakk / karosseri utvendig.



☒ 77. Lakk / karosseri utvendig.

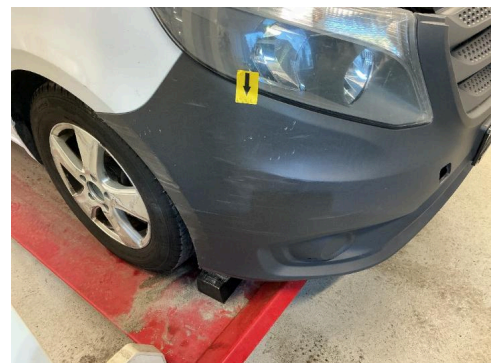

☐ 78. Lakk / karosseri utvendig.



79. Lakk / karosseri utvendig.




☒ 80. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 81. Lykter/lys - tilstand.




82. Lykter/lys - virkemåte.

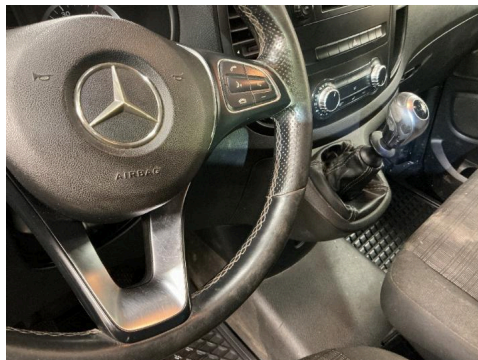

☒ 83. Ratt, rattaksel, ledd.



☒ 84. Seter.

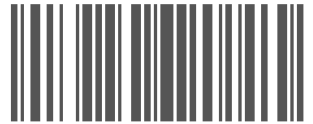

6123472

Bilder og vedlegg



85. Seter.

R



86. Seter.



87. Taktrekk.

R



88. Utvendig tilstand motor.

R



89. Varsellamper/ meldinger.



90. Vognbunn/understell.

R



91. Vognbunn/understell.

R



92. Vognbunn/understell.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT43647	WDF44760313106502
Årsmodell	Merke/Modell
14-	Vito 111 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode	Km
OM 622.951	Ukjent

Utført med feil (34)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHE: Trailer recognition	B164213	Turn indicator RL — Interruption in electric circuit
	B166A13	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B1EB216	Terminal 30 (charging cable) — Voltage limit value undershot
	B210064	Power supply of terminal 15 — Signal implausible
	B21111C	Term. 30 right — Voltage/current supply faulty
	B21121C	Terminal clamp 30 left — Voltage/current supply faulty
	B211316	Plug socket term. 30 — Function faulty.
	B225149	Trailer ECU — Function faulty.
Diesel engine	P091464	Selector lever sensor — Signal/function faulty
	U042681	CAN bus connection of immobilizer ECU — data input implausible or incorrect
Door ECU FL UDS OBD	B18B52A	Power window switch FL — Fault in electric circuit
	B18B62A	Power window switch FR — Fault in electric circuit
	B1D042A	Mirror ADJSUTMENT switch — Signal implausible
	B1E1F2A	Mirror selector switch — Fault in electric circuit
	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
Door ECU FR UDS OBD	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
Electr. power steering	B210F00	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	U021200	CAN bus connection to steering column module — Communication disturbed
	U041500	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
ESP: Electronic stability control	C084100	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN signal "wake up term. 15" missing/faulty
FSCU UDS OBD	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042764	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible
KLA Electronic climate control	B110715	Cabin temperature sensor — Interruption/short circuit to plus



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SAM (Signal Acquisition Module)	B17FC16	PARKING LIGHT — The voltage supply is too low.
	B214B15	No-load current cutoff relay — Interruption/short circuit to plus
	B221D49	Rain sensor — Function faulty.
	B22A31C	Overhead control panel ECU — Voltage value is outside the permissible range
	B237971	Wiper motor — Blocked
	B23AF13	Seat heating FL — Function/electric circuit faulty
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
SRS airbag ECU	B210316	Power supply of terminal 15R — Fault in electric circuit
	B210F16	Power supply of terminal 30 — Voltage limit value undershot

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Radio/Navigation
Comfort	EZS: Electr. ignition lock
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
OBD	
Steering	MRM OBD