



6126963

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	566929



Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	Motorstørrelse	2287 cm ³
Modell	DUCATO	Motoreffekt	103 kW
Type	250	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ62382	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	ZFA25000002N66277	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	113855	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	26.07.2021
		Frist for neste EU kontroll	06.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6126963

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.4	Service/Dokumentasjon.	* Usikker på om servicer er fulgt ligger kun uoriginalt hefte i bilen med en service anbefaler nærmere kontroll.	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Varsel meldinger og lamper se bilder.	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd framkant	
43.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
54.11	Seter.	* Sete trekk montert ikke kontrollert original trekk.	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.23		Lakkriper:	
62.24		Bulk(er)	
62.38		* Div bruksmerker / skader se bilder. Tatt bilder av noen av avvikene.	
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Rust	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremsekive/klosser utvendig	* Rust	
87.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.15	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
89.18		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6126963

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	R	63 - Vognbunn/understell.	R
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremsørør.	✓
23 - Interiør generelt.	O	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
26 - Unormal lyd.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	76 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	82 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	86 - Hjullager.	✓
45 - Motorfester.	✓	87 - Dekk.	O
46 - Registerreim.	R	88 - Felg.	O
47 - Drivreim generator.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O



6126963

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	192000
46.2		eller ved, måneder:	60
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
89.2		Mønsterdybde	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde	3,00 mm
89.4		Mønsterdybde	3,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6126963

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6126963

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6126963

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

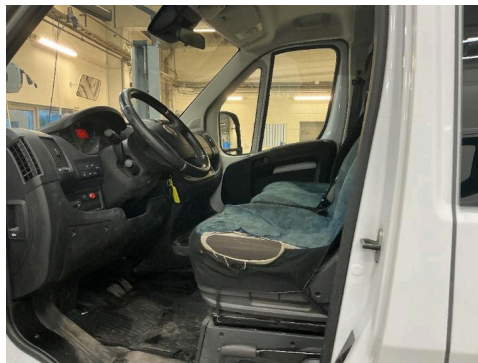


17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

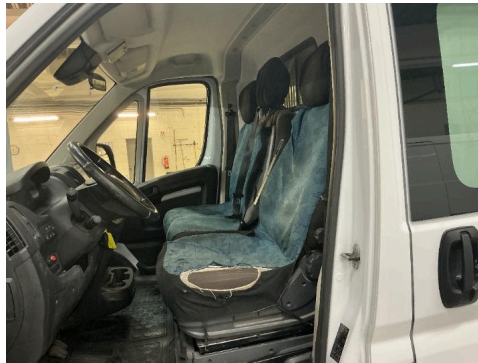

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6126963

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6126963

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6126963

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




6126963

Bilder og vedlegg



61. Generelt

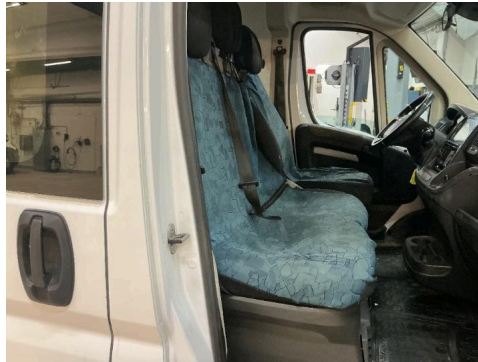

62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6126963

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt



81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt




84. Generelt




6126963

Bilder og vedlegg

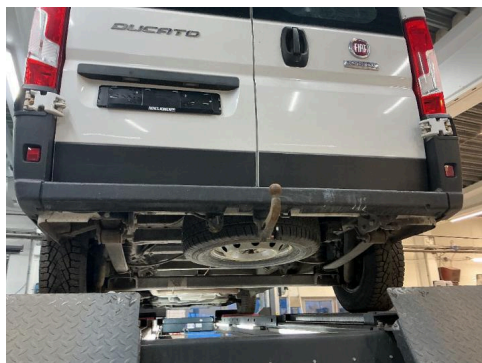

85. Generelt

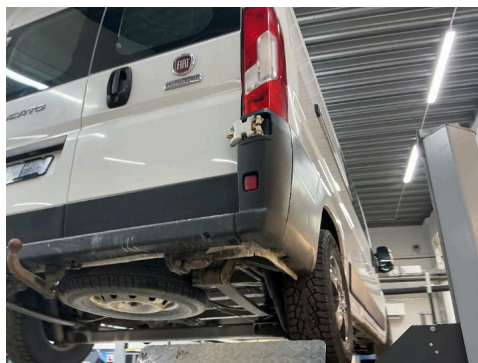

86. Generelt



87. Generelt



88. Generelt



89. Generelt



90. Generelt



91. Generelt



92. Generelt



93. Generelt



94. Generelt



95. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ62382	ZFA25000002N66277
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Ducato 150 2.3 16V JTDM
Motorkode	Km
F1AGL4113	Ukjent

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Body computer	B1074-11	LED module for daytime running light right — Fault in electric circuit
	B12C1-13	Dipped beam left — Fault in electric circuit
Euro 6	P1541	Electric oil pump — Hard to operate/blocked
	P2299	Drive-by-wire system and brake pedal — Signals implausible among one another
	U193D	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible signal vs. brake signal
	U197C	CAN bus connection to traction control ECU — Fault in electric circuit
	U19B3	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible signal vs. brake signal
Front camera system	C14A5	Radar sensor — Sensor dirty or defective!
	C14A6	Camera sensor of driver assist system — Function faulty.

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	ABS
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Airbag
Comfort	Instrument cluster
OBD	
Transmission	Automatic gearbox