



6131438

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	570645



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Euniq 5	Motoreffekt	130 kW
Type	SV5A	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE42724	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSKG47C13LD059776	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	55626	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	07.09.2022
		Frist for neste EU kontroll	06.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6131438

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør
60.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre bakdør
62.6		Lakkblærer	Panser
62.8		Bulk (er):	Venstre bakskjerm
62.10		Skadet:	Støtfanger bak
88.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
4.9		* -Ikke avmerket noen servicer i servicehefte.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.26		Små lakkblærer:	Tak, Høyre bakdør
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.18	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6131438

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	✓
9 - Instrumenter.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
14 - Glassruter.	○	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermet.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	69 - Bremsesør.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	○
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Hjullager.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	87 - Dekk.	○
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Felg.	R
45 - Motorfester.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	○



6131438

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	490 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	550 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6131438

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6131438


Bilder og vedlegg



1. Generelt

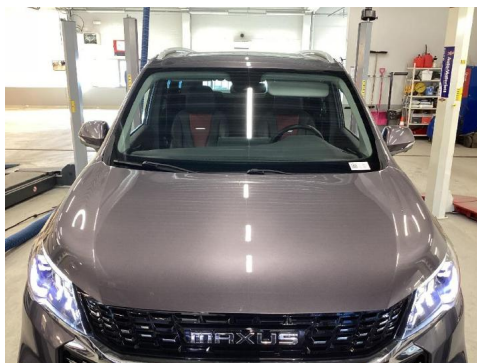

2. Generelt

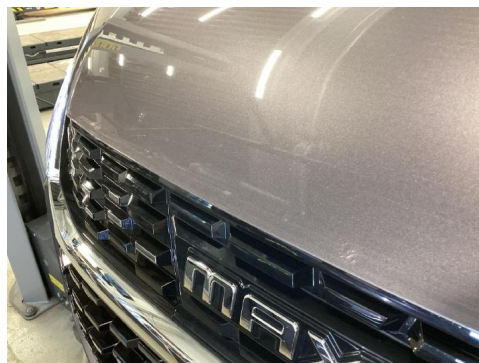


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

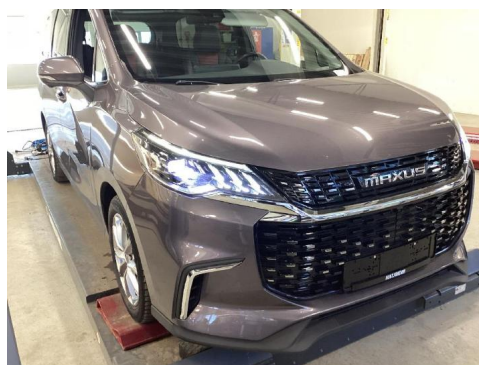


6. Generelt

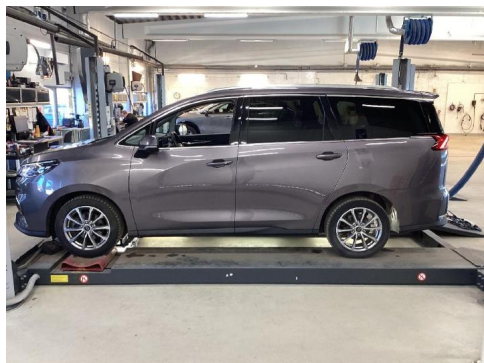

7. Generelt

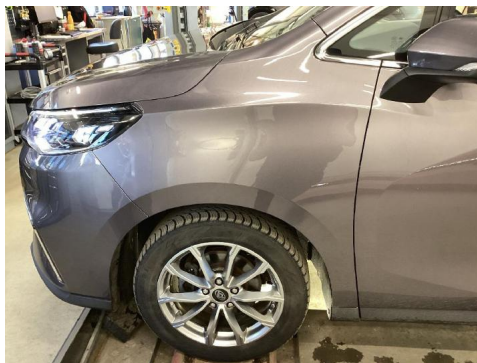

8. Generelt

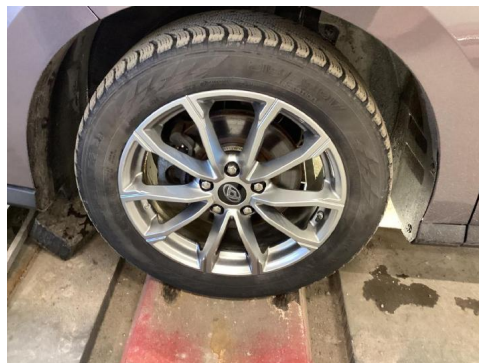

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6131438

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

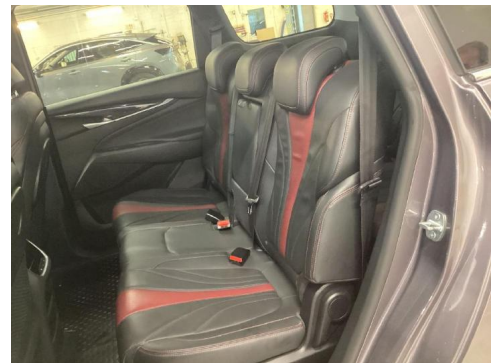

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6131438


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

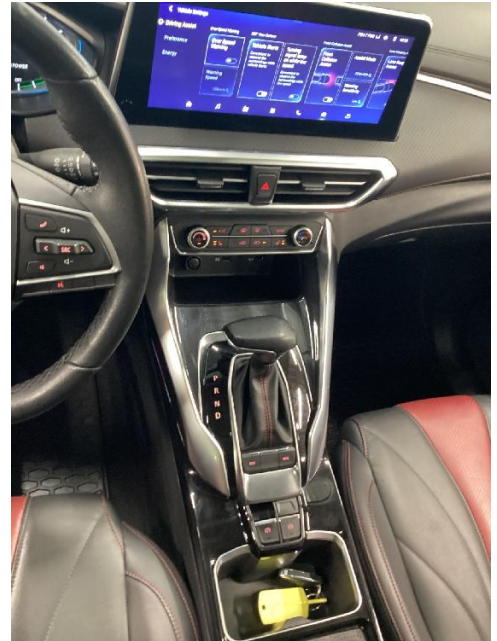

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

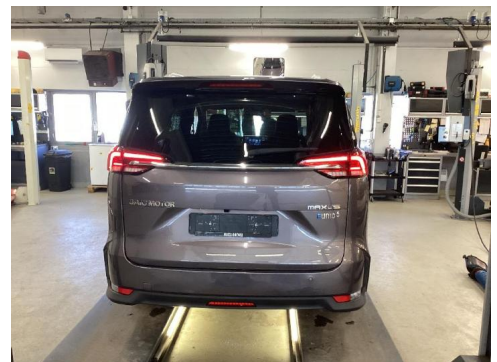

30. Generelt



6131438

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

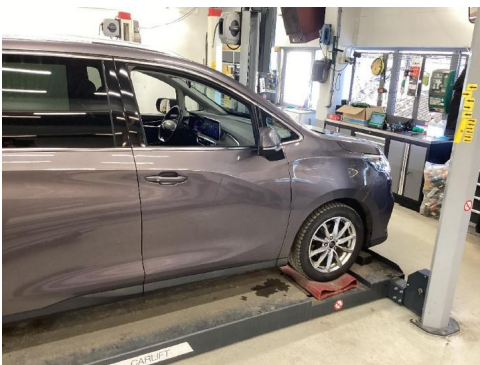

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6131438


Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt

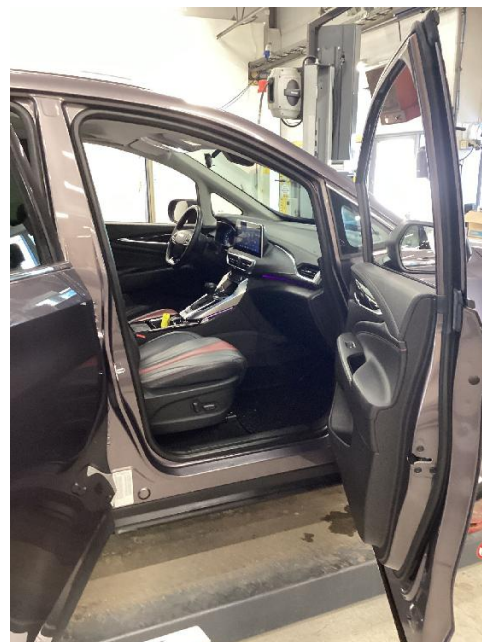

45. Generelt



46. Generelt

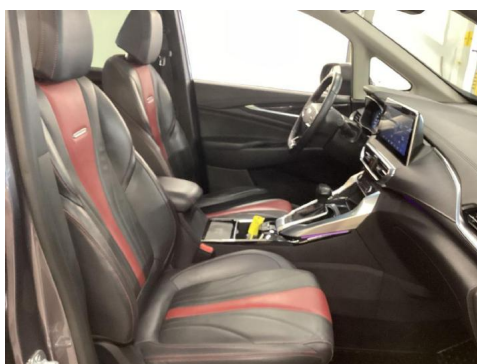

47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt

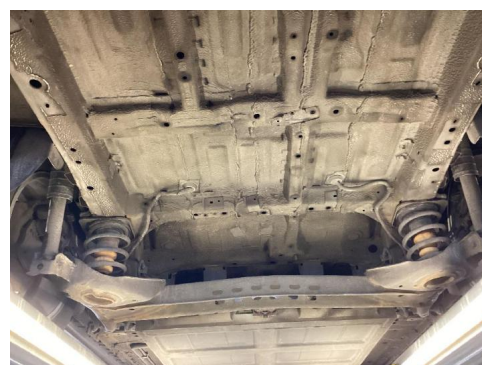

51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE42724	LSKG47C13LD059776
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	Euniq 5
Motorkode	Km
TZ220XS612B	55 626

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BMS Battery management system	U011187	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
CDU charge distribution unit	P1F0D00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
FICM information electronics	B13B811	DAB antenna — Connection to antenna incorrect
	U012087	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	U013187	CAN bus connection to advanced driver assistance systems — Communication disturbed
	U014187	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — No communication
	U015187	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U018187	Parking-steering assistant — No communication
	U025187	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U025287	CAN bus connection to transmission ECU — Communication disturbed
	U025387	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — No communication
	U025487	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U025787	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
	U025A87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U025B87	CAN bus connection to battery monitoring ECU — No communication
	U025C87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
HVAC heater/air conditioning	B16041C	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B16181C	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
IPK instrument cluster	U013087	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
PEPS interface keyless entry and start system	B130311	Aerial door FL — Function faulty.
	B132211	Driving speed sensor/signal — Function faulty.
PLCM power liftgate	U112487	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112687	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112787	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	EPB Electric Parking Brake
	ESC ABS/ESP
Airbag	SRS airbag
Comfort	AVAS pedestrian warning system
	EVCC communication interface of electric vehicles
	GW gateway
	PDC Park Distance Control
	RF high-frequency module
Engine	MCU engine ECU
	VCU vehicle control unit
Safety	ADAS Advanced Driver Assistance Systems
	LCA Lane Change Assist
	LCA Lane Change Assist Slave
Steering	EPS power steering