

6132680

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	570640



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV35906	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY8P2108K7D06416	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	220886	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	17.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	04.03.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

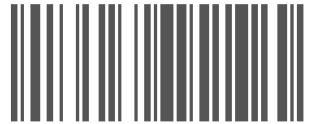

6132680

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
48.10	Dører.	* Løst deksel høyre foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.9	Døråpning.	* Bruksmerker	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremseskive/klosser utvendig	* Noe rust	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
89.19		* Skade dekk	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Isete;Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6132680

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Underside.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
Interiør.		65 - Stabilisator.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	67 - Drivaksler.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	69 - Bremsesør.	✓
7 - Brems pedal.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	73 - Parkbrems.	✓
9 - Instrumenter.	✓	74 - Støtdempere.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	76 - Lekkasje.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	80 - Travers.	✓
14 - Glassruter.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
17 - Utvendig speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
18 - Solskjerm.	✓	Hjul,dekk.	
20 - Taktrekk.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
23 - Interiør generelt.	O	86 - Hjullager.	✓
Prøvekjøring.		87 - Dekk.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	88 - Felg.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
30 - Parkeringsbrems.	✓		
Motor.			
34 - Panser.	✓		
36 - Feilkodeutlesing.	R		
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓		
Karosseri.			
48 - Dører.	R		
49 - Elektrisk vindusheis.	✓		
50 - Døråpning.	O		
51 - Dørtrekk.	✓		
52 - Bilbelte.	✓		
53 - Gulvmatter/-teppe.	✓		
54 - Seter.	✓		
55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓		
56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓		
59 - Laste-/bagasjerom.	✓		
60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓		

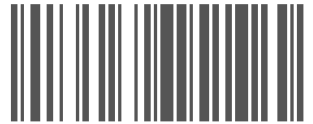

6132680

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	18,40 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	20,00 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	20,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	9,90 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6132680

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6132680


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt

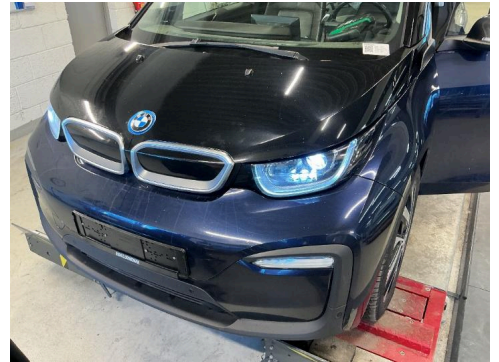


3. Generelt

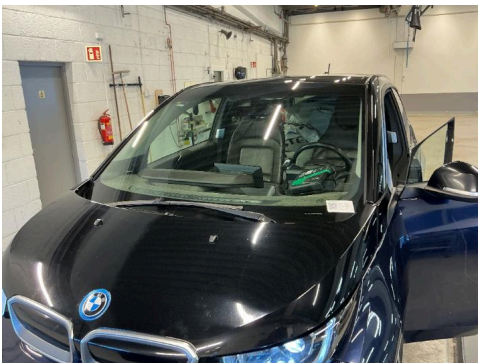

4. Generelt

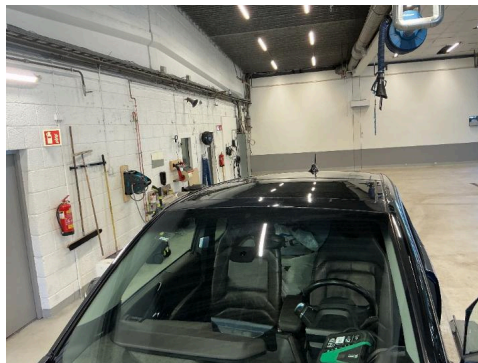

5. Generelt

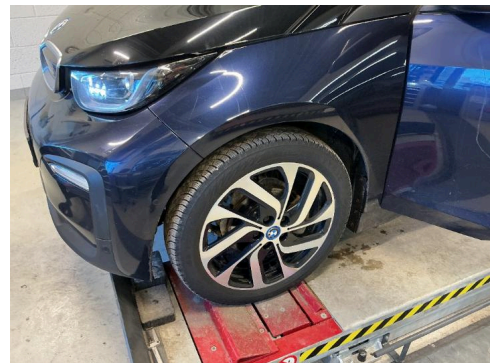


6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt

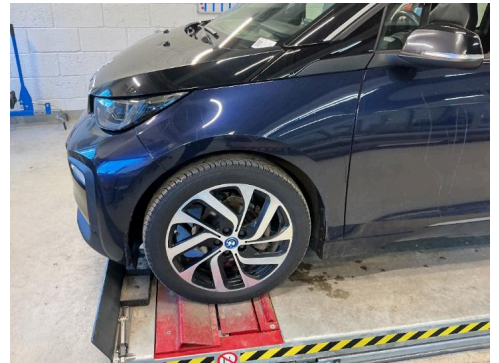

9. Generelt

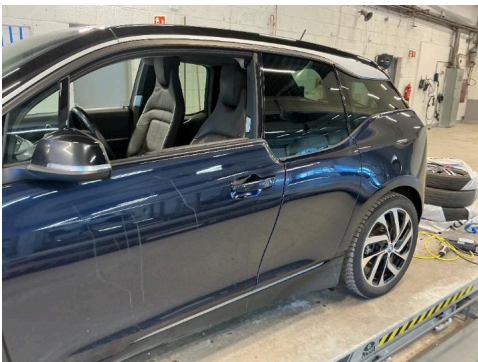

10. Generelt

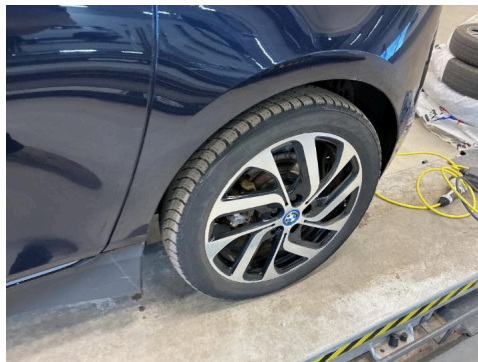

11. Generelt



12. Generelt




6132680


Bilder og vedlegg




13. Generelt

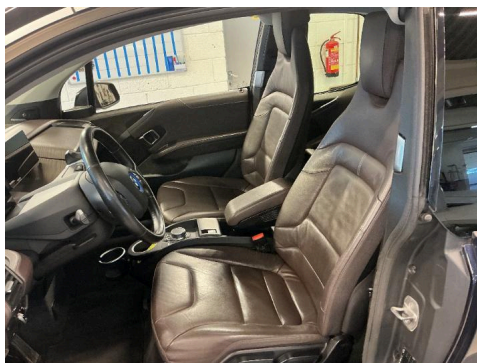


14. Generelt

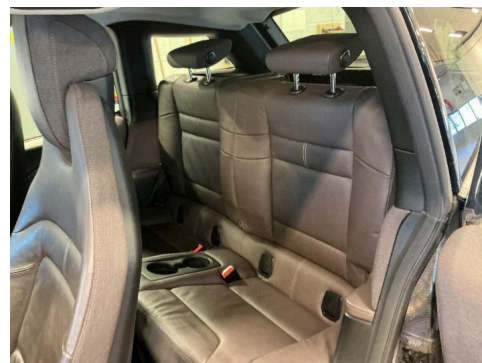

15. Generelt

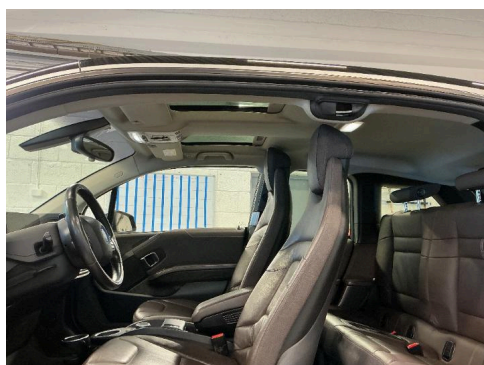


16. Generelt

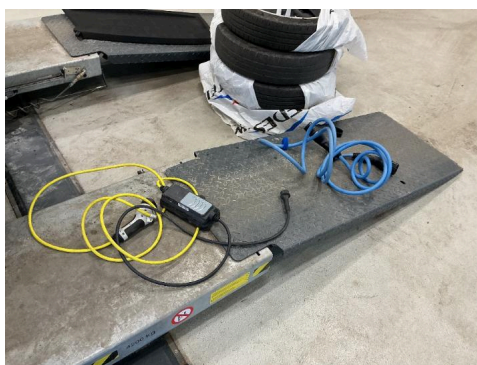


17. Generelt




18. Generelt

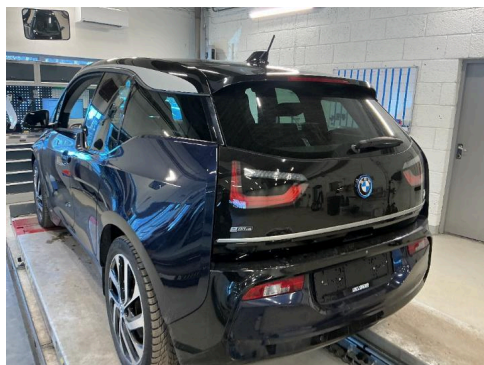

19. Generelt

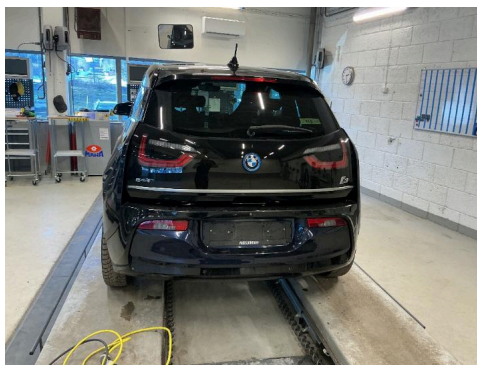

20. Generelt

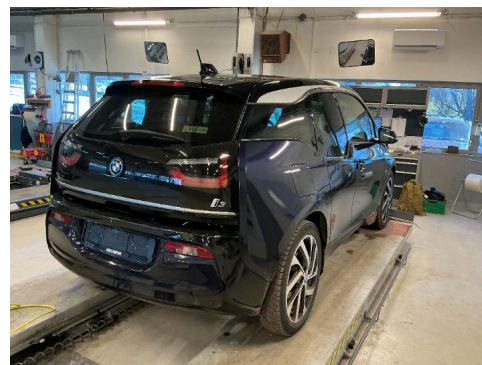

21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

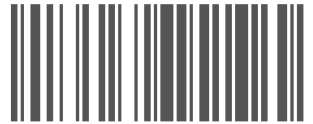

6132680

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

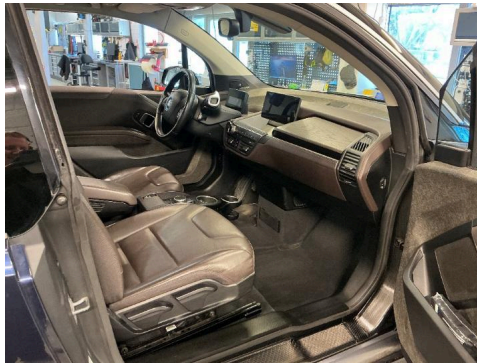

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6132680


Bilder og vedlegg

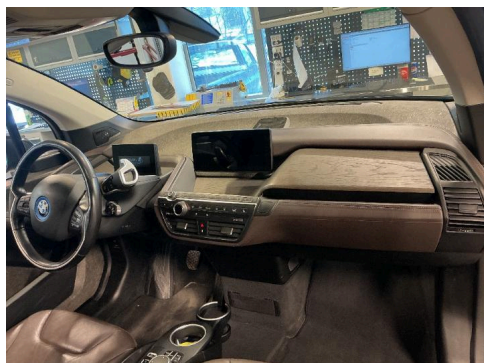


37. Generelt

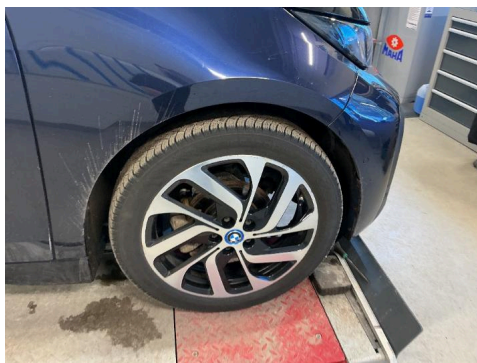


38. Generelt

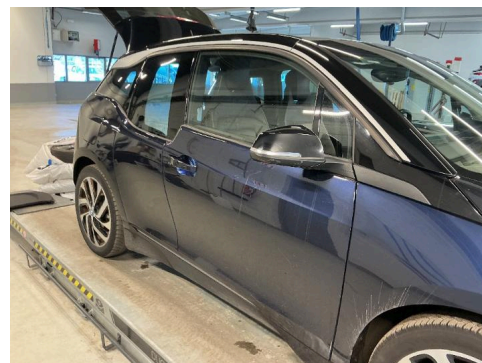


39. Generelt

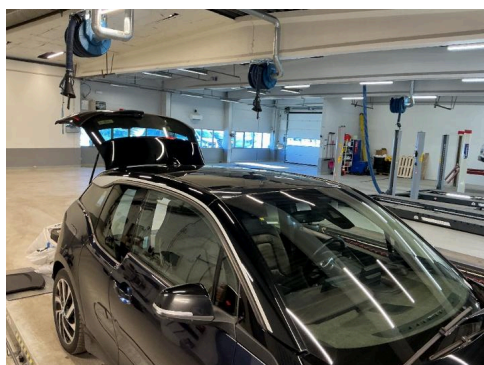


40. Generelt

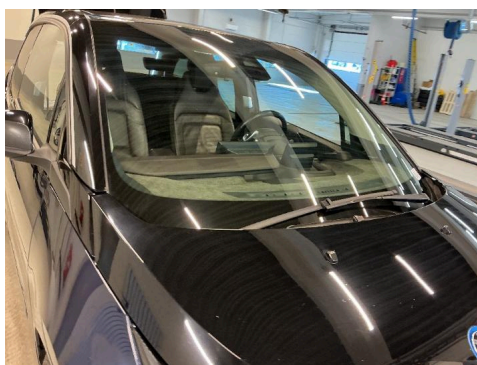


41. Generelt

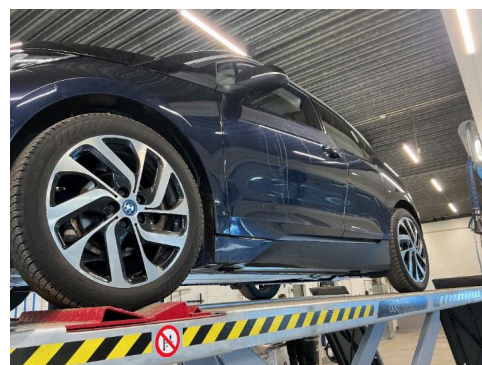


42. Generelt

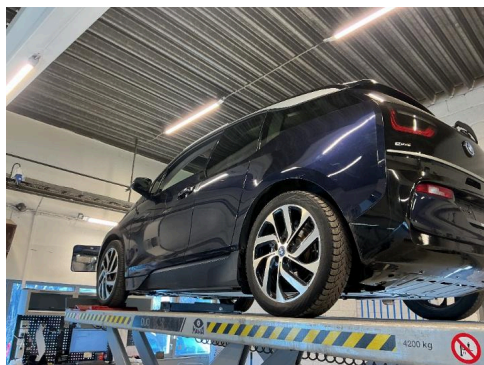

43. Generelt

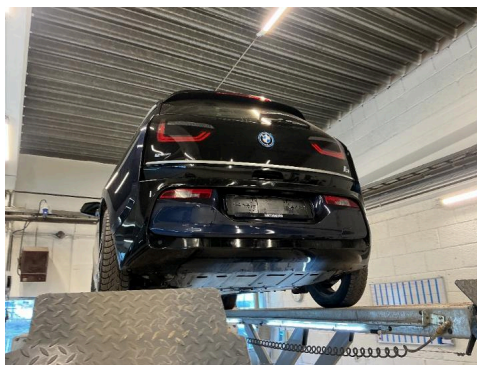

44. Generelt

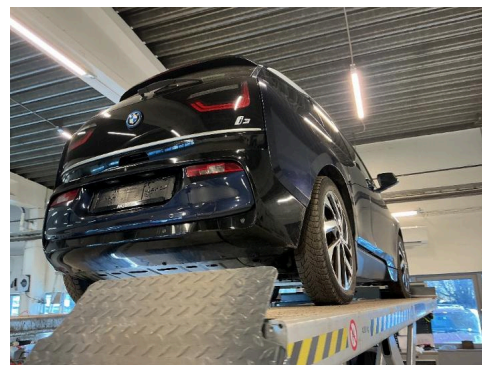

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6132680

Bilder og vedlegg



49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EV35906	WBY8P2108K7D06416
Årsmodell	Merke/Modell
13-	i3 I01
Motorkode	Km
IB1P25B	Ukjent

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	9309C4	Driver side belt lock switch — Interruption in electric circuit
BDC Body control module	804343	Washer nozzle heating — Interruption/short circuit to plus
DSC Electronic stability control	D354B6	CAN bus connection to airbag ECU — CAN signal "status of seat occupancy detection/seat belt" invalid
EDME Electric digital engine electronics	21E797	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	21E96F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
EME electric drive motor ECU	222832	Check control message — Check the charging cable.
	222834	Check control message — Charging of the traction battery not possible
	222842	Electric drive battery charge management — Incorrect charging procedure
	2228B8	Request for emergency operation mode in electric drive motor ECU — Activation of drive readiness not possible.
HU-H Control panel	B7F805	Right audio outlet — Function faulty.
LIM Charger interface module	805532	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Implausible STATUS



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Air conditioning	IHKA Air conditioning ECU
Audio/Video	TCB Telematics control unit
Comfort	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	FZD Sun roof ECU
	SAS Optional equipment system ECU
Engine	KLE comfort charging electronics
	SME Storage management electronics
Safety	TR SVC All-round vision camera