



6126631

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563305



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ82272	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH026491	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	225165	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.08.2017
		Frist for neste EU kontroll	03.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6126631

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
24.8	Motor virkemåte.	* Skrangelyd ved tomgang, mistenker svinghjul. Periodisks dårlig trekraft ved prøvekjøring, . Anbefales nærmere kontroll.	
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Høyre nærlys
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran
48.10		* Får ikke opp høyre skyvedør . Bakluke går ikke i lås . Anbefales nærmere kontroll.	
50.4	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør, Venstre skyvedør
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Bakluke
62.6		Lakkblærer	
62.8		Bulk(er):	Bakluke
62.10		Skadet:	Støtfanger bak
87.8	Dekk.	Piggdekk med vesentlig avvik av antall pigger:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Frontrute
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	Høyre
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.7	Interiør generelt.	* Generelt bruksmerker og bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.10	Utvendig tilstand motor.	* Ikke innsyn på utvendige tilstand motor og girkassen nedenfra.	
46.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Bakluke/-dør, Venstre fordør
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
59.10		* Kupelykt delvis løst .	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	

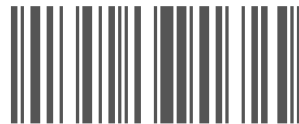

6126631

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.17	Ekstra hjulsett..	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
89.18		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Tørt



6126631

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	O
2 - Skilter.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	48 - Dører.	R
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	50 - Døråpning.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	51 - Dørtrekk.	O
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Seter.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	O	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
17 - Utvendig speil.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Differensial.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	67 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	O	69 - Bremsesør.	✓
Prøvekjøring.		70 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	74 - Støtdempere.	✓
Motor.		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
34 - Panser.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	80 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	O
40 - Bremsvæske.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		



6126631

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	R
88 - Felg.	O
89 - Ekstra hjulsett..	O



6126631

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	550 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
85.2		Bremsekivetykkelse VF	29,00 mm
85.3		Bremsekivetykkelse HF	29,20 mm
85.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
85.5		Bremsekivetykkelse VB	21,80 mm
85.6		Bremsekivetykkelse HB	21,70 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde	3,60 mm
89.4		Mønsterdybde	4,20 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6126631

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6126631

Bilder og vedlegg

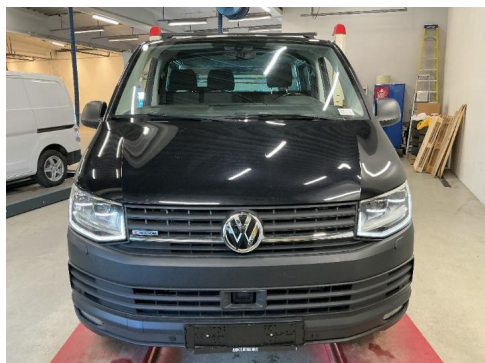

1. Generelt

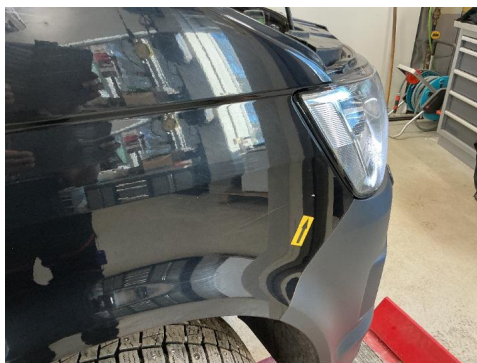


2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

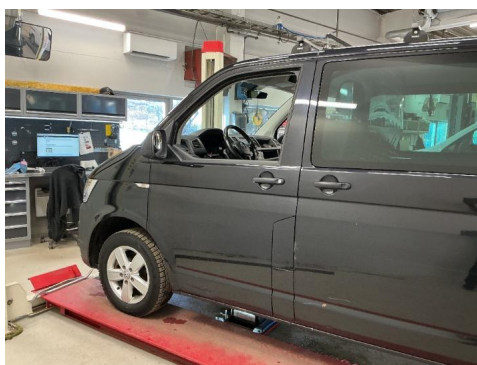

5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

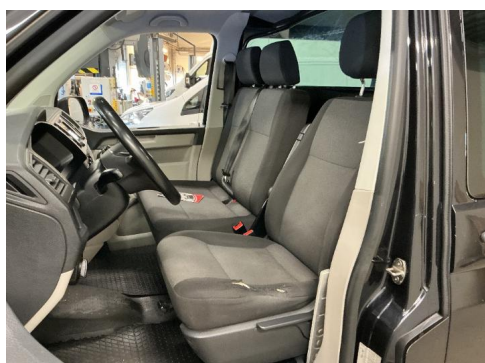

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6126631

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt

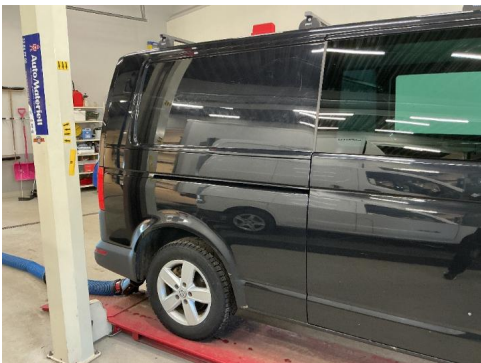

16. Generelt

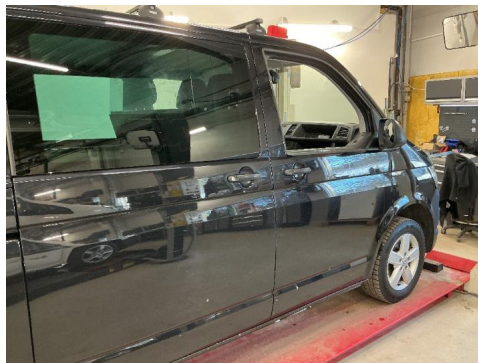

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

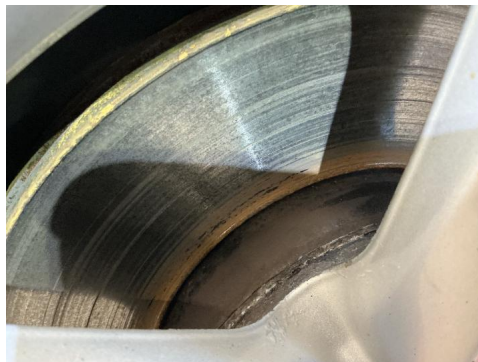

23. Generelt

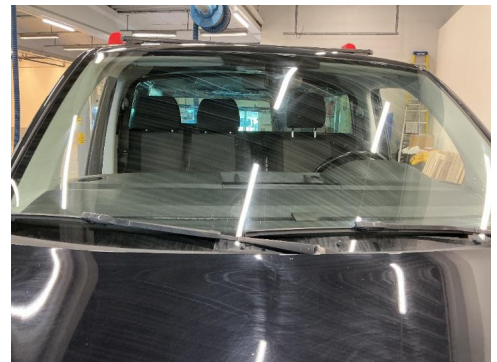

24. Generelt



6126631

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6126631

Bilder og vedlegg

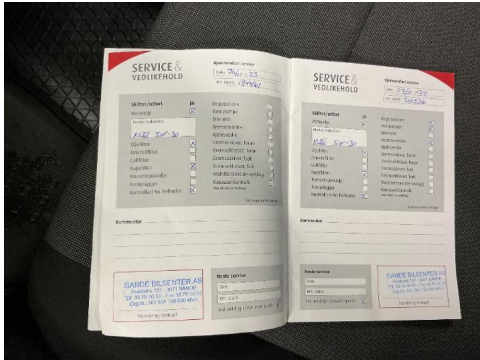


37. Generelt

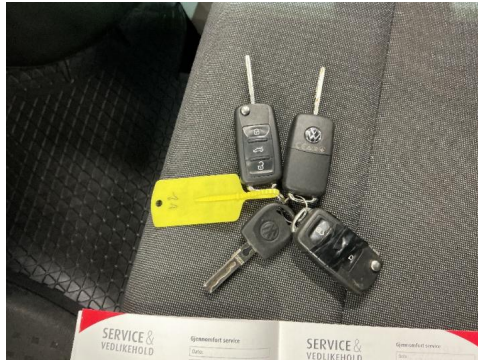

38. Generelt



39. Generelt

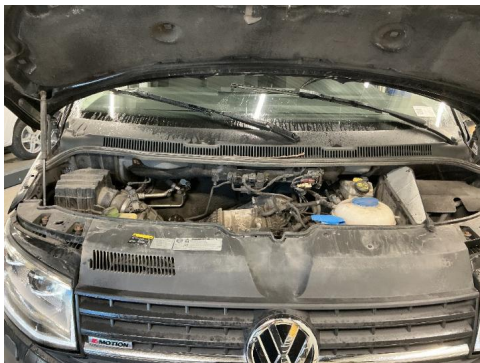

40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

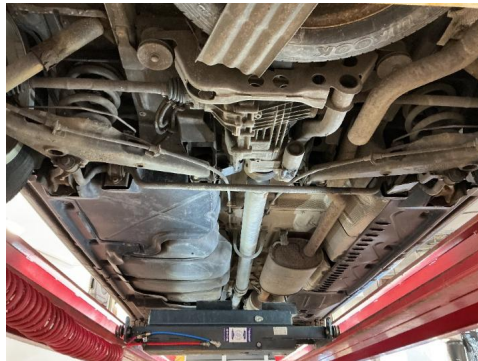


44. Generelt



45. Dekk.

R

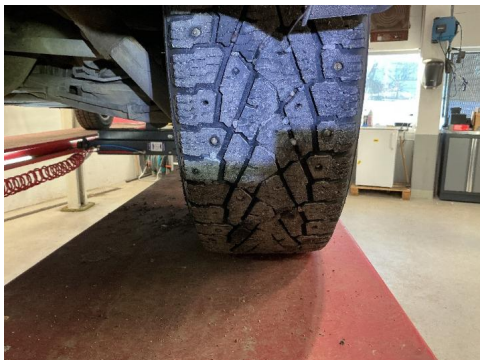

46. Dekk.



R 47. Differensial.



O 48. Dører.

R



6126631

Bilder og vedlegg



49. Døråpning.



R 50. Døråpning.



R 51. Døråpning.

O



52. Døråpning.



O 53. Døråpning.



O 54. Felg.

O



55. Felg.



O 56. Felg.



O 57. Felg.

O



58. Lakk / karosseri utvendig.



R 59. Lakk / karosseri utvendig.



R 60. Lakk / karosseri utvendig.

R



6126631

Bilder og vedlegg



61. Lakk / karosseri utvendig.

R



62. Lakk / karosseri utvendig.

R



63. Lakk / karosseri utvendig.

R



64. Lakk / karosseri utvendig.

R



65. Lakk / karosseri utvendig.

R



66. Lakk / karosseri utvendig.

O



67. Laste-/bagasjerom.

O



68. Laste-/bagasjerom.

O



69. Laste-/bagasjerom.

O



70. Laste-/bagasjerom.

O



71. Lykter/lys - tilstand.

R




72. Ratt, rattaksel, ledd.

R



6126631


Bilder og vedlegg

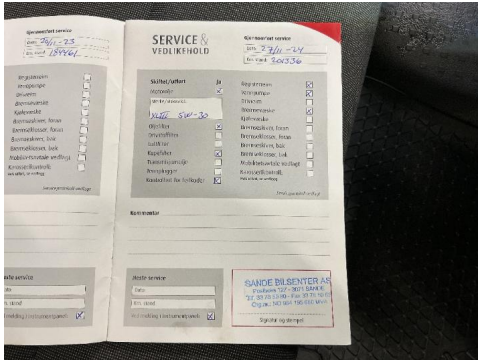


73. Registerreim.




74. Sentrallås/nøkler.

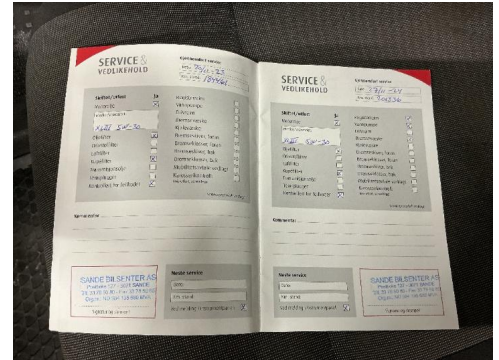

75. Service/Dokumentasjon.

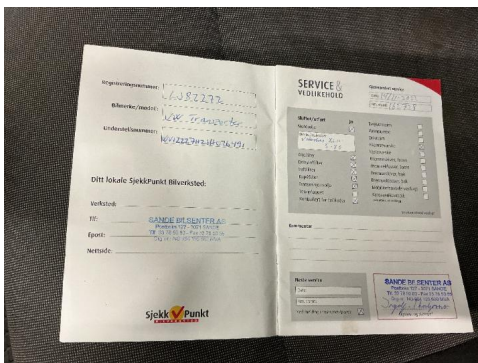

76. Service/Dokumentasjon.

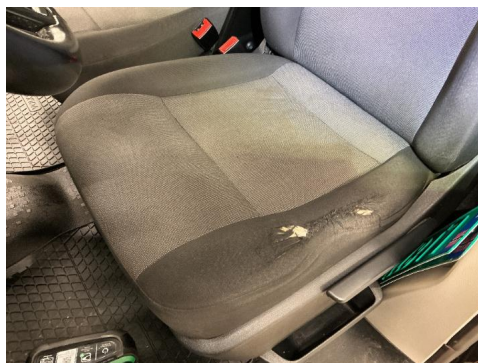

77. Seter.



78. Seter.



79. Seter.



80. Utvendig speil.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ82272	WV1ZZZ7HZJH026491
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Multivan 4Motion
Motorkode	Km
CXHA	Ukjent

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Engine electronics I	P00AF00	Guide vane adjustment of turbocharger 1 — Hard to operate/blocked
	P047100	Exhaust back-pressure sensor 1 — Signal implausible
	P154B00	Differential pressure sensor of soot particulate filter — Function faulty.
Information electronics	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	B138A00	Parking heater/auxiliary heater — Flame abortion
	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Air conditioning	A/C/heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Trailer function



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Vehicle electrics 1

OBD

Safety

Main beam assist

Parking assist system 2

Steering

Steering angle

Transmission

All-wheel electronics

Transmission electronics