



6131032

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	570974



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	2995 cm ³
Modell	Cayenne E-Hybrid	Motoreffekt	250 kW
Type	9YA	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU31629	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ9YZKDA45717	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	114387	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	27.08.2018
		Frist for neste EU kontroll	22.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6131032

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Venstre baklys, Høyre baklys, Midtre bremselys
48.10	Dører.	* Gummilist delvis løst h.b dør . Liten sprekk i dekselen til førerdør	
51.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
56.3	Ladekabel elbil/hybrid.	Ladekabel mangler	
57.2	Tilhengerfeste.	Tilhengerkontakt virker ikke eller har feilfunksjon	
60.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
61.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
88.2	Felg.	Skadet felg:	
89.9	Ekstra hjulsett..	Skadet felg:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
5.8	Ratt, rattaksel, ledd.	* Bruksmerker	
9.14	Instrumenter.	Skadet instrumentglass / riper	
10.6	Dashbord /midtkonsoll.	* Bruksmerker	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
44.10	Utvendig tilstand motor.	* Delvis ikke innsyn utvendige tilstand på motor og drivverk .	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
51.7	Dørtrekk.	Bruksslitasje	
54.11	Seter.	* Bruksmerker og bruksslitasje	
57.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.22		Steinsprut:	
62.38		* Diverse bruksmerker , se bilder .	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

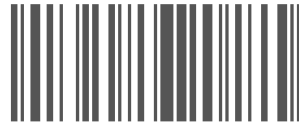

6131032

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



6131032

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	○	48 - Dører.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	○
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	R
9 - Instrumenter.	○	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	○	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	○
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
14 - Glassruter.	○	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	R
15 - Setevarmer.	✓	57 - Tilhengerfeste.	R
16 - Innvendig speil.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
18 - Solskjerm.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
20 - Taktrekk.	○	Underside.	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	63 - Vognbunn/understell.	○
23 - Interiør generelt.	○	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
Prøvekjøring.		65 - Stabilisator.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	66 - Differensial.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	67 - Drivaksler.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	69 - Bremsørør.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Motor.		72 - Bremseskiver innvendig.	○
34 - Panser.	✓	73 - Parkbrems.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	74 - Støtdempere.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	78 - Mellomaksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	80 - Travers.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	○
42 - Batteri 12 volt.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
43 - Oljenivå motor.	○		
44 - Utvendig tilstand motor.	○		



6131032

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	R
89 - Ekstra hjulsett..	R



6131032

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	32,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	34,00 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	34,20 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	27,00 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	27,00 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	8,40 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,60 mm
87.4		Mønsterdybde VB	9,40 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,80 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,50 mm
89.2		Mønsterdybde	5,90 mm
89.3		Mønsterdybde	4,50 mm
89.4		Mønsterdybde	4,80 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6131032

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6131032

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

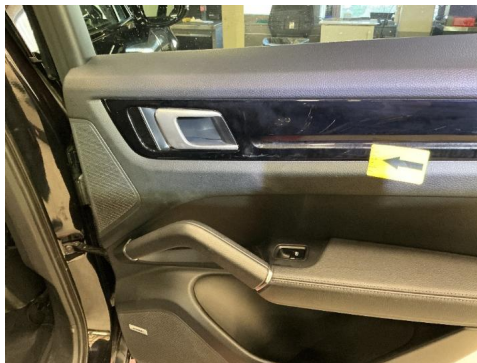

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6131032

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt

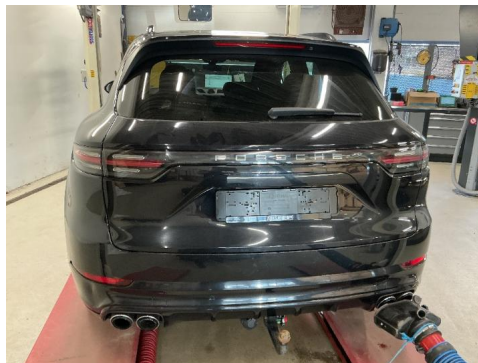

17. Generelt



18. Generelt

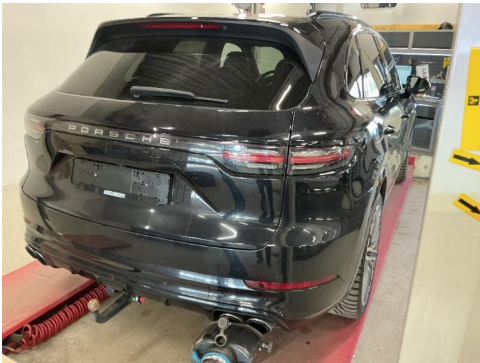

19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

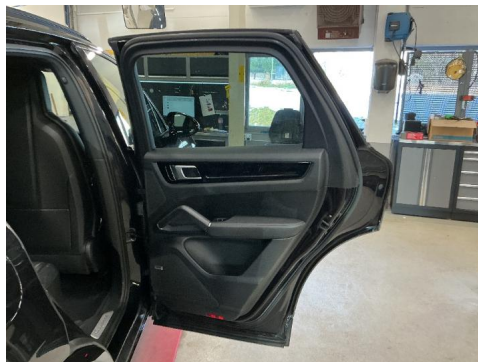

23. Generelt



24. Generelt



6131032

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6131032


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt

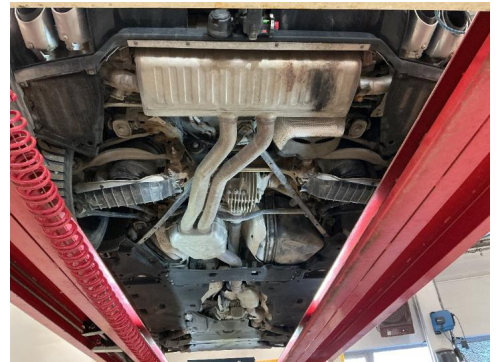


39. Generelt



40. Dashbord /midtkonsoll.




☐ 41. Dører.

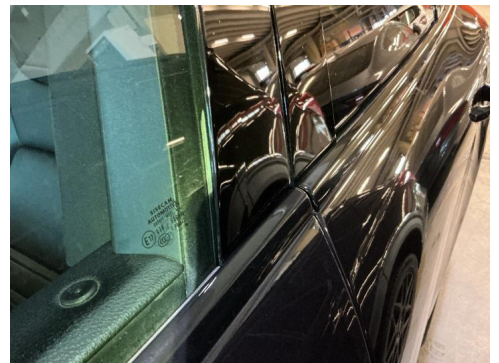

☒ 42. Dører.



43. Døråpning.

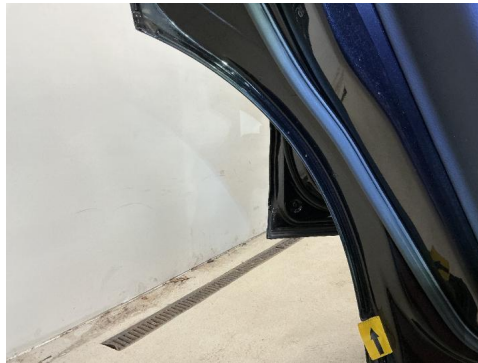

☐ 44. Døråpning.



☐ 45. Døråpning.



46. Ekstra hjulsett..



☒ 47. Ekstra hjulsett..



☒ 48. Felg.



6131032

Bilder og vedlegg



49. Felg.



☒ 50. Felg.



☒ 51. Felg.



52. Instrumenter.



☐ 53. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 56. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 57. Lakk / karosseri utvendig.



58. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 59. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 60. Lakk / karosseri utvendig.



6131032

Bilder og vedlegg



61. Lykter/lys - tilstand.

R



62. Lykter/lys - tilstand.



63. Lykter/lys - tilstand.

R




64. Lykter/lys - tilstand.

R



65. Service/Dokumentasjon.

66. Seter.

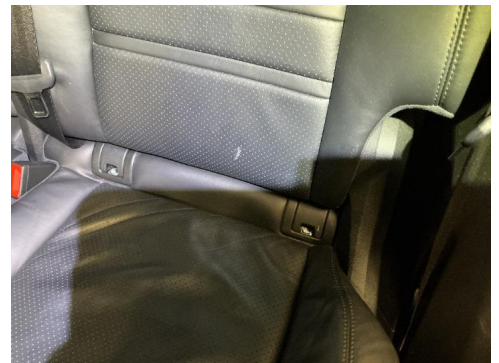

O



67. Seter.

O



68. Seter.

69. Tilhengerfeste.



R



70. Varsellamper/ meldinger.

R



71. Vognbunn/understell.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BU31629	WP1ZZZ9YZKDA45717
Årsmodell	Merke/Modell
18-23	Cayenne 3.0i V6 24V DFI 4x4
Motorkode	Km
M DC.BE (DCBE)	Ukjent

Utført med feil (21)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Advanced Driver Assistance Systems	U112300	Data bus — Message faulty
Air conditioning	B109009 B109209 B10B709 B10CB09 B10D609 B173E09	Defroster flap actuator — Function faulty. Recirculation air flap actuator — Function faulty. Back-pressure flap motor — Function faulty. Air flap actuator of centre vent left — Function faulty. Temperature flap actuator rear — Function faulty. Foot well flap actuator left — Function faulty.
AWD electronics	U112300	Data bus — Message faulty
DME gasoline	P014800 P103A00	Fuel supply — Function faulty. Oil quality sensor — Excessive amount of fuel.
Gateway	B200096 U140600 U140B00	ECU — Function faulty. No-load current — No-load current too high Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Instrument cluster	B199101 B199129 B19E4F0 U112100	Video signal data cable — Fault in electric circuit Video signal data cable — Signal implausible Battery voltage — Indicator "voltage too low" active Data bus — Missing message!
RDK	C111A31	Tyre pressure sensors — One/several tyre pressure sensor signal/s implausible
Suspension control	C126016 U112300	Ride height leveling compressor — Voltage too low Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (28)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/PSM
	Brake booster
Airbag	Airbag
Audio/Video	Control panel front
	PCM/CDR
	Sound system
Comfort	BCM front
	BCM rear
	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Front pass. seat adjustment
	Headlight adjustment left
	Headlight adjustment right
	Lamp of headlight left
	Lamp of headlight right
	Pass. door electronics
	Rear lid electronics
	Solid-borne sound actuator
	Sunroof
Engine	Assembly bearing
OBD	
Safety	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Servotronic
	Steering-wheel electronics
Transmission	Selector lever electronics
	Transmission electronics