

6132471

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	569827



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	Kona	Motoreffekt	150 kW
Type	OSE	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF24381	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	TMAK381GFLJ019514	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	56869	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	25.02.2021
		Frist for neste EU kontroll	05.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6132471

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Bakrute
52.1	Bilbelte.	Slitt / skadet belte:	Venstre bak, Høyre bak
61.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
88.2	Felg.	Skadet felg:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.7	Interiør generelt.	* Generelt bruksmerker og bruksslitasje	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
44.10	Utvendig tilstand motor.	* Ikke innsyn på utvendige tilstand motor. .	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
53.6	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet/slitt eller mangler	Venstre foran
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Bruksmerker og bruksslitasje	
61.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
62.22	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	
62.23		Lakkriper:	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Høyre bak
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	Høyre foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt



6132471

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. ✓
	51 - Dørtrekk. O
Interiør.	52 - Bilbelte. R
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. O
6 - Varsellamper/ meldinger.	R 54 - Seter. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 58 - Varseltrekant / refleksvest ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R 59 - Laste-/bagasjerom. O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
14 - Glassruter.	O 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. O
16 - Innvendig speil.	
17 - Utvendig speil.	✓ Underside.
18 - Solskjerm.	✓ 63 - Vognbunn/understell. R
20 - Taktrekk.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O 65 - Stabilisator. ✓
23 - Interiør generelt.	O 67 - Drivaksler. ✓
	69 - Bremserør. ✓
Prøvekjøring.	70 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 73 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
Motor.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
34 - Panser.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. O
35 - Understellsnummer.	O 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ Hjul,dekk.
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 86 - Hjullager. ✓
40 - Bremsvæske.	✓ 87 - Dekk. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 88 - Felg. R
42 - Batteri 12 volt.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O
44 - Utvendig tilstand motor.	O
45 - Motorfester.	✓



6132471

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	328 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	425 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	24,90 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	24,90 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	10,50 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,50 mm
89.4		Mønsterdybde	5,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6132471

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6132471

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6132471

Bilder og vedlegg



13. Generelt

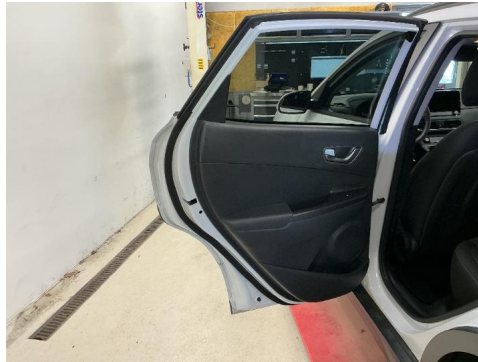

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

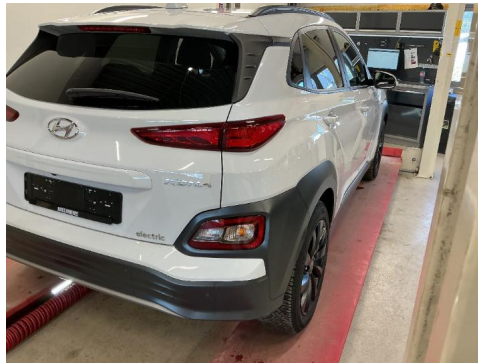

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6132471

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

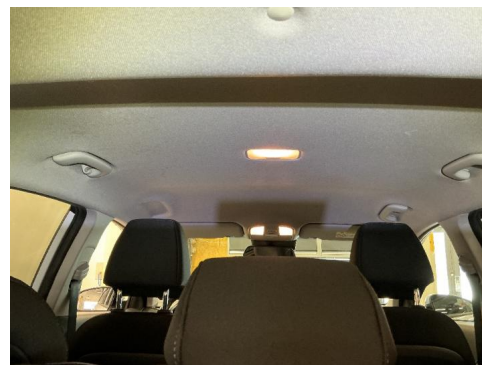

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6132471

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

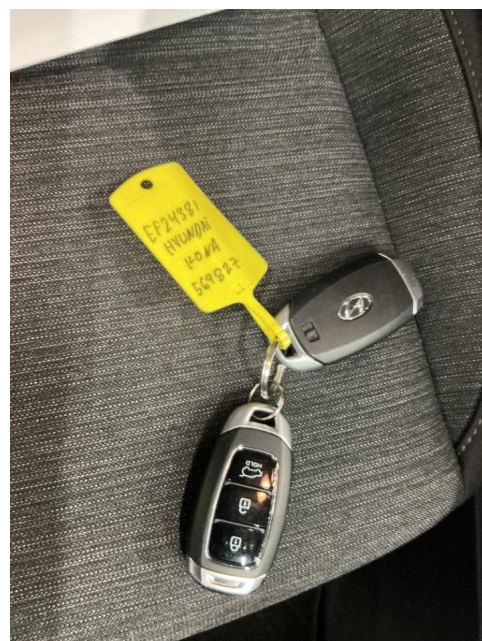

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6132471

Bilder og vedlegg



46. Bilbelte.

R



47. Bilbelte.

R



48. Dørtrekk.

O



49. Dørtrekk.

O



50. Gulvmatter/-teppe.

O



51. Lakk / karosseri utvendig.

O



52. Lakk / karosseri utvendig.

O



53. Laste-/bagasjerom.

O



54. Vognbunn/understell.

R



55. Vognbunn/understell.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF24381	
Årsmodell	Merke/Modell
18-23	Kona (OS) Elektro
Motorkode	Km
EM16	Ukjent

Utført med feil (1)

System	Feilkoder og Beskrivelse
CCM Charge Control Module	C182C00 High-voltage battery module charger — Function faulty.

Utført uten feil (22)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Air conditioning	AC Air Conditioning (CAN)
Airbag	Airbag (CAN)
Audio/Video	AMP Amplifier
Comfort	BCM Body Control Module (CAN) CGW Central gateway module CM Instrument cluster (CAN) SMK Keyless entry and start system VESS Driving noise simulator WPC Wireless Power Charger AAF Radiator shutter
Engine	BS Battery module CS Control system/voltage transformer MCS engine timing electric drive OBC Charge management
Safety	AEB Emergency brake assistant BSD Module of side obstacle detection



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

LDWS Lane keeping assist

SPAS Intelligent parking assist

Steering

EPS Electromechanical power steering (CAN)

Tire pressure monitoring

TPMS tire pressure monitoring system

Transmission

E-shifter selector lever module