



6132829

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	570646



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID.4 PRO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	E2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC44420	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVGZZZE2ZMP025466	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	90015	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.04.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

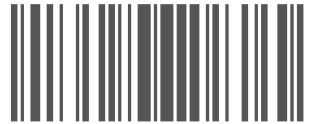

6132829

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
38.9	Lykter/lys - tilstand.	* - Skadet lykt midtre på bakluke.	
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger foran
89.11	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.25		Småbulker:	Høyre bakskjerm
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	1 felg

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6132829

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		○ 50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	○
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓	67 - Drivakslar.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	○	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	○
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	86 - Hjullager.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	R
45 - Motorfester.	✓		



6132829

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	100,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6132829

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

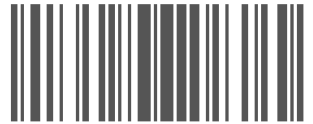

6132829

Bilder og vedlegg

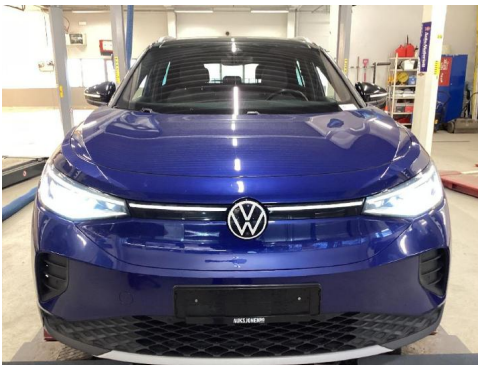

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

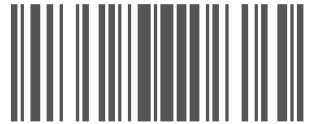

6132829

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

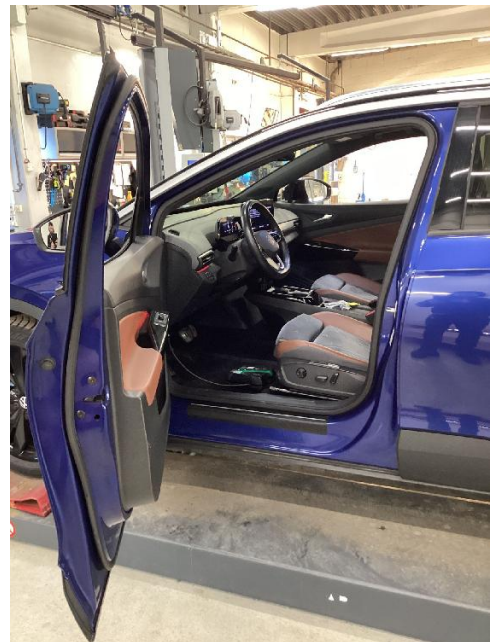

18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

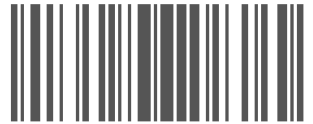


6132829

Bilder og vedlegg



22. Generelt

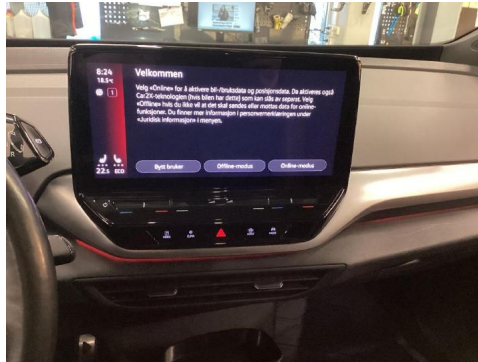

23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

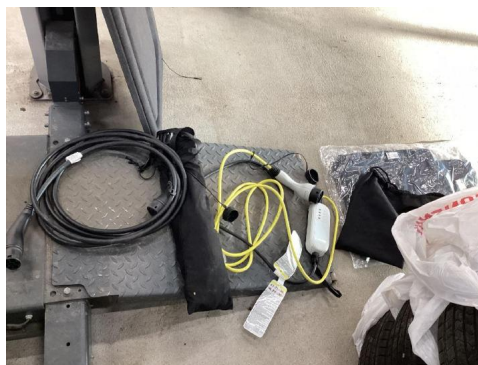

29. Generelt




30. Generelt



6132829

Bilder og vedlegg

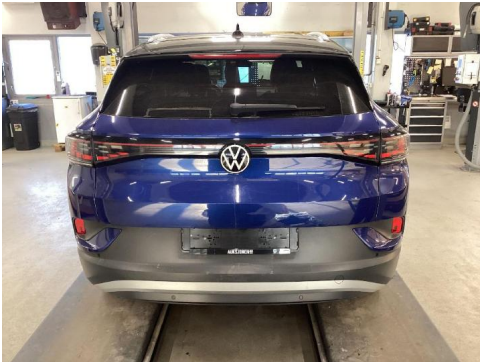

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

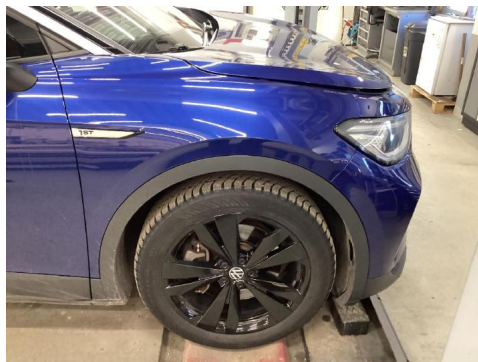

41. Generelt



42. Generelt



6132829


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt

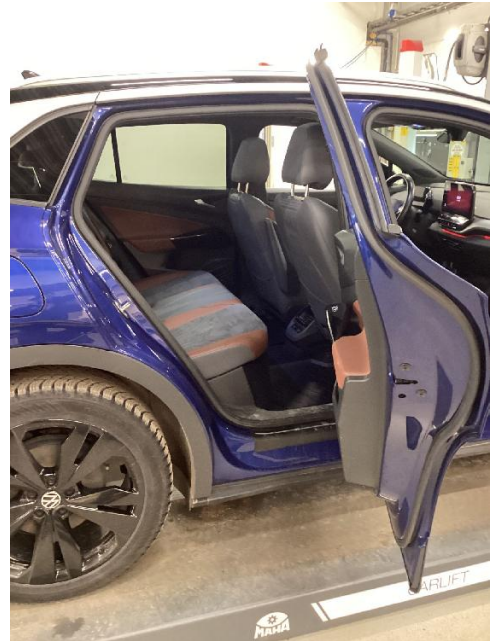

45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt

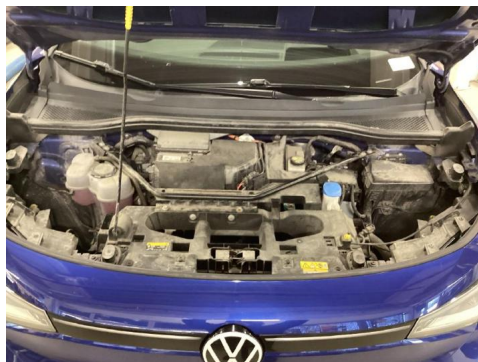

50. Generelt



51. Generelt




6132829

Bilder og vedlegg



52. Generelt

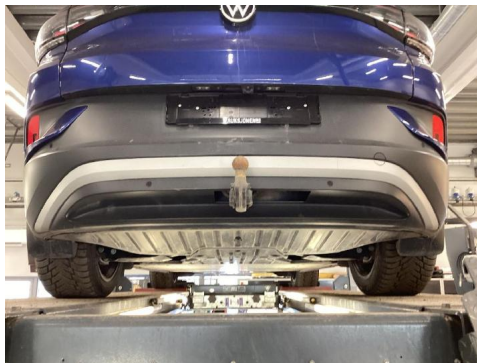

53. Generelt



54. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC44420	WVGZZZE2ZMP025466
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	ID.4 Pro Performace
Motorkode	Km
EBJA	90 015

Utført med feil (43)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108C71	Temperature flap actuator left — Function faulty.
	B10AA04	Rear air conditioning control panel — Function faulty.
	B16B707	Rear air conditioning control panel — Button function faulty
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B200000	ECU — Function faulty.
	B201200	ECU — Wrong data record
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Faulty electric control circuit!
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
Emergency call system/telematics system	B1916F2	Emergency battery of emergency call system/telematics system — Service life exceeded
	B1916F4	Backup battery — Service life restricted
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
Front camera system	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	blocked	
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Parking assist	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Software cluster embedded 1	B201200	ECU — Wrong data record
	U112300	Data bus — Message faulty
Steering column module	U112100	Data bus — Missing message!
Vehicle electrics 1	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (35)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 1 system 1 adaptive
	Application server 1 system 2 Java
	Application server 3 system 1 infotainment
	Display unit driver display
	Door electronics rear driver side



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Dynamic light strip 1
	Front pass. seat adjustment
	Head-up display
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Sunroof
	Trailer function
	Voltage transformer 12V
Engine	Electric drive 1
Safety	Lane change assist
	Rearview camera system/all-round vision camera system
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
Suspension	Wheel damping electronics