



6125547

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567562



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2967 cm ³
Modell	AMAROK	Motoreffekt	190 kW
Type	2H	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JD87322	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2HZKH027187	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	129036	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2020
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	25.03.2020
		Frist for neste EU kontroll	24.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6125547

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre sideblink
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side, Høyre side
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør
60.5	Bagasjeromstildekning/rollo	* Nøkkelen til rollo ikke funnet . Ikke funksjonsprøvd/ kontrollert.	
62.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
85.11	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
85.12		Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
89.11	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
9.14	Instrumenter.	Skadet instrumentglass / riper	
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	Liten skade:	Dashbord
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.7	Interiør generelt.	* generelt bruksmerker og bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.11	Seter.	* Ikke vurdert pga ettermontert setetrekk .	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Bruksmerker og bruksslitasje	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.22		Steinsprut:	
62.23		Lakkriper:	
62.38		* Skvettlapp h.s.f / v.s.f delvis løst .	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	



6125547

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Tørt

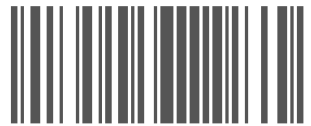

6125547

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Registerreim.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	47 - Drivreim generator.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	Karosseri.	
Interiør.		48 - Dører.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	50 - Døråpning.	R
7 - Brems pedal.	✓	51 - Dørtrekk.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	52 - Bilbelte.	✓
9 - Instrumenter.	O	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	54 - Seter.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	R	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
15 - Setevarmer.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
20 - Taktrekk.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	65 - Stabilisator.	✓
23 - Interiør generelt.	O	66 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		67 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	69 - Bremsørør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	73 - Parkbrems.	✓
Motor.		74 - Støtdempere.	✓
34 - Panser.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	79 - Eksosanlegg.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	80 - Travers.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
45 - Motorfester.	✓		



6125547

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig

R

86 - Hjullager.

✓

87 - Dekk.

✓

88 - Felg.

O

89 - Ekstra hjulsett..

R



6125547

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	690 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	25,80 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	25,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	19,80 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	19,50 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6125547

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6125547

Bilder og vedlegg

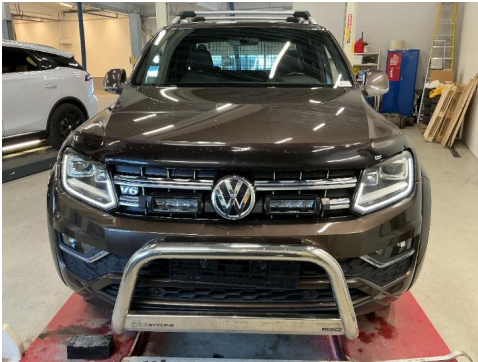

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

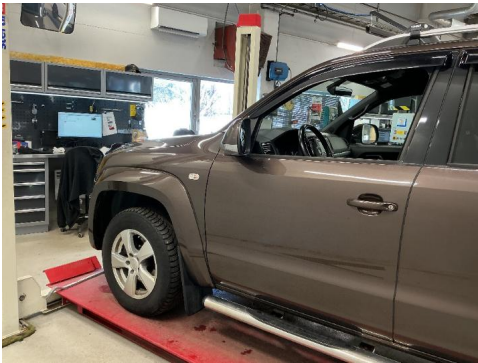

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6125547

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

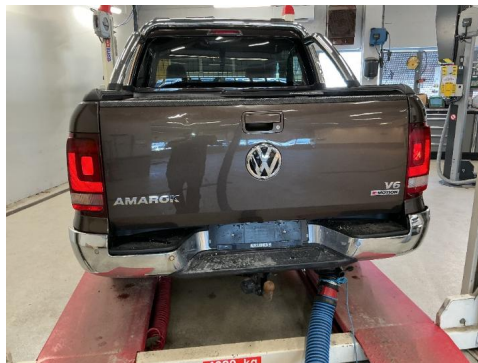

17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

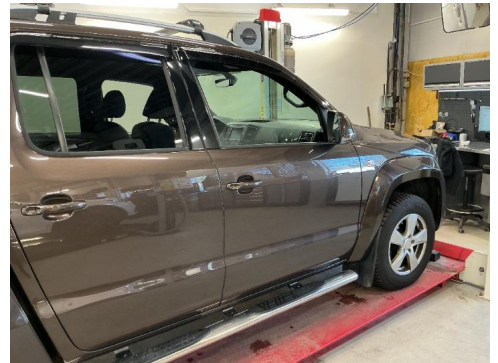

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6125547

Bilder og vedlegg



25. Generelt

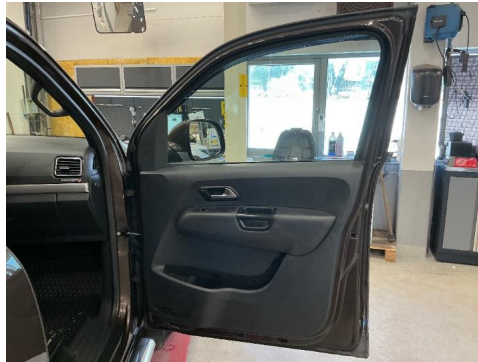

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

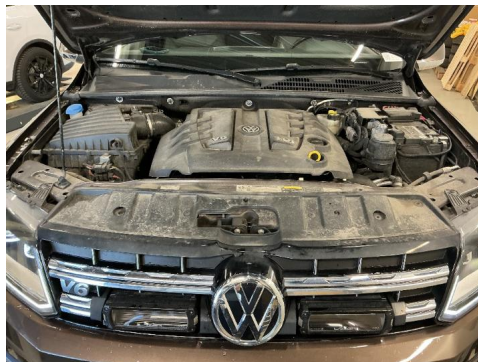

35. Generelt



36. Generelt




6125547

Bilder og vedlegg




37. Generelt

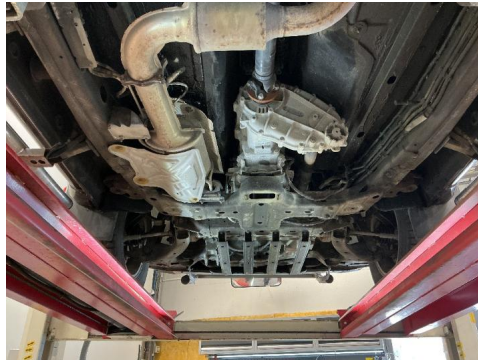

38. Generelt




39. Generelt

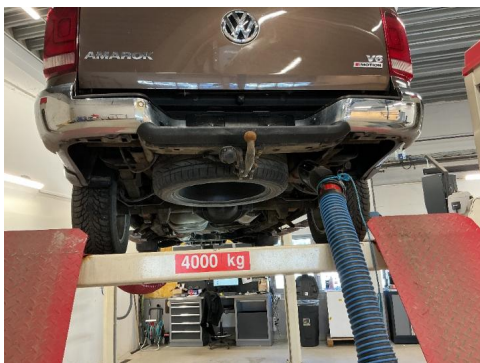

40. Generelt



41. Bremseskiver innvendig.

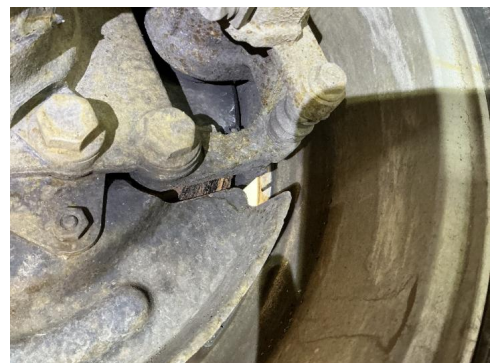


☐ 42. Bremseskiver innvendig.

R



43. Dashbord /midtkonsoll.

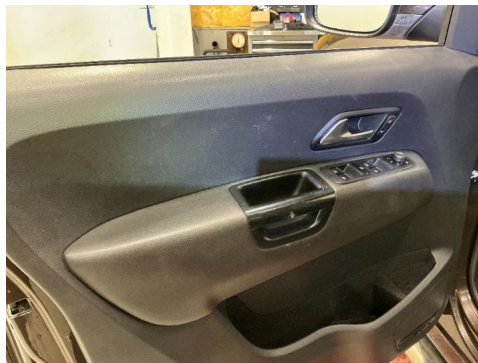

☐ 44. Dørtrekk.




☐ 45. Dørtrekk.

O



46. Dørtrekk.

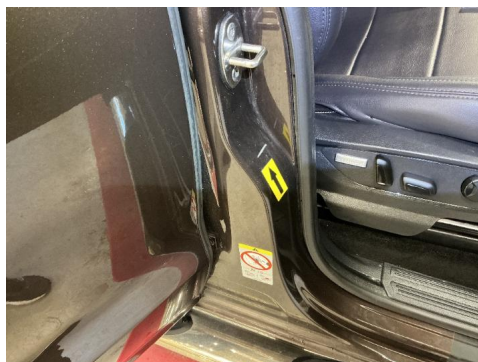

☐ 47. Døråpning.



R 48. Ekstra hjulsett..

R



6125547

Bilder og vedlegg



49. Ekstra hjulsett..



R 50. Felg.



O 51. Felg.



52. Felg.



O 53. Glassruter.



R 54. Instrumenter.



55. Lakk / karosseri utvendig.



O 56. Lakk / karosseri utvendig.



O 57. Lakk / karosseri utvendig.



58. Lakk / karosseri utvendig.



R 59. Lakk / karosseri utvendig.



O 60. Lakk / karosseri utvendig.



6125547

Bilder og vedlegg



61. Lakk / karosseri utvendig.



O 62. Laste-/bagasjerom.




O 63. Lykter/lys - tilstand.

R



64. Ratt, rattaksel, ledd.

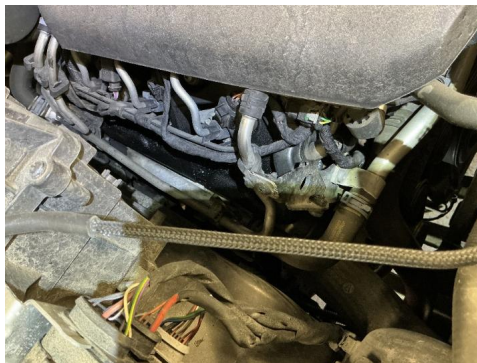


R 65. Utvendig tilstand motor.



R 66. Utvendig tilstand motor.

R

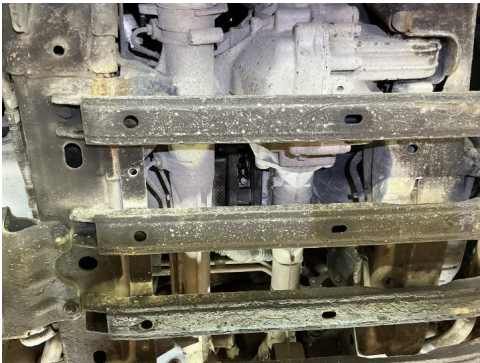

67. Utvendig tilstand motor.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JD87322	WV1ZZZ2HZKH027187
Årsmodell	Merke/Modell
18-22	Amarok 3.0 V6 24V TDI 4Motion
Motorkode	BlueMotion
DDXE	Km
	Ukjent

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Display/control module roof	1207	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
Engine electronics I	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	P220900	NOx sensor heater 1 bank 1 — Signal implausible
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Vehicle electrics 1	1044	ECU — Coding missing or faulty
	3224	Childproof lock — Function active

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Air conditioning	A/C/heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Instrument cluster
	Trailer function
OBD	



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

Parking assist system 2

Steering

Steering angle

Tire pressure monitoring

Tyre-pressure monitoring

Transmission

Differential lock electronics

Transmission electronics