

6120140

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567561



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	3200 cm ³
Modell	PAJERO	Motoreffekt	140 kW
Type	V8V	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JD79637	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMBLYV98VHJ600366	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	136050	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6120140

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
12.1	Lyktespyler / Visker.	Spyler virker ikke:	Venstre side, Høyre side
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
17.7	Utvendig speil.	* Ulyd fra speiljustering venstre side	
22.4	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	* Fjernkontroll fungerer ikke .	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Venstre sideblink
38.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Høyre baklys, Høyre sideblink, Venstre sideblink, Høyre tåkelys
38.3		Kraketert lyktelass	Høyre baklys, Høyre sideblink, Venstre sideblink
43.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
51.5	Dørtrekk.	* Mangler glass til lampe på venstre bakdør .	
62.5	Lakk / karosseri utvendig.	Lakklipp/flassing	Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.6	Taktrekk.	Mindre riper/skader i taktrekk	Bak
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
23.7	Interiør generelt.	* Generelt bruksmerker og bruksslitasje .	
25.14	Kjøreegenskaper.	* Liten klukkelyd i fartshumper i forstilling , anbefales nærmere kontroll .	
27.11	Girkasse. (automatisk)	* Noe svetting	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
41.11	Kjølesystem.	* - Lavt kjølevæsknivå	
42.12	Batteri 12 volt.	* Batteri bør lades .	
44.9	Utvendig tilstand motor.	Liten oljelekkasje	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre fordør
51.7	Dørtrekk.	Bruksslitasje	Bakluke/-dør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
57.14	Tilhengerfeste.	* Korrosjon / irr i tilhengerkontakt.	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.22	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Bakluke
62.23		Lakkriper:	Høyre bakdør
62.38		* Utvendige lakk og karosseri delvis ikke kontrollerer pga vått bil . Kan ha små avvik som ikke er oppdaget på testen .	

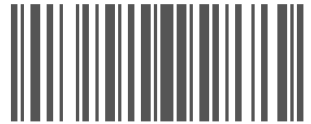

6120140

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
72.11		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Bak
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
87.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått



6120140

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	45 - Motorfester.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	46 - Registerreim.	✓
		47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	R
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	O
12 - Lyktespyler / Visker.	R	57 - Tilhengerfeste.	O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	R	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	R	63 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjerm.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	O	65 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	66 - Differensial.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	R	67 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	O	69 - Bremsørør.	✓
Prøvekjøring.		70 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	O	72 - Bremseskiver innvendig.	O
27 - Girkasse. (automatisk)	O	73 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	74 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
40 - Bremsvæske.	✓		
41 - Kjølesystem.	O		
42 - Batteri 12 volt.	O		
43 - Oljenivå motor.	R		



6120140

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	○
88 - Felg.	○
89 - Ekstra hjulsett..	○



6120140

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	650 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	550 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,30 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,30 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	16,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	17,20 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	17,50 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6120140

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6120140


Bilder og vedlegg



1. Generelt

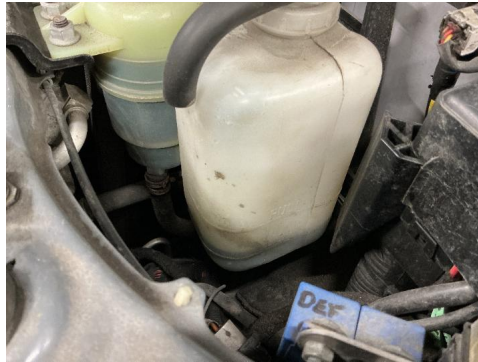

2. Generelt

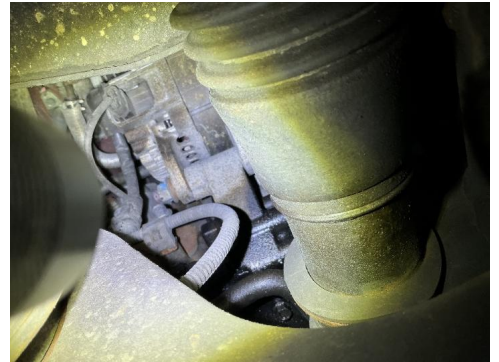

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt

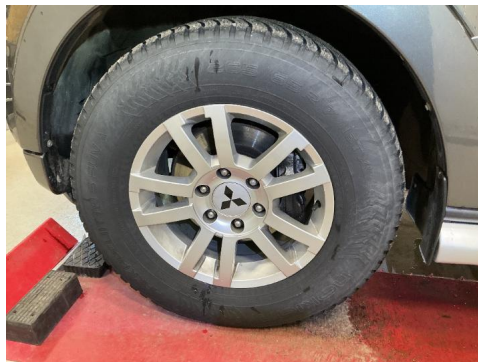

11. Generelt



12. Generelt

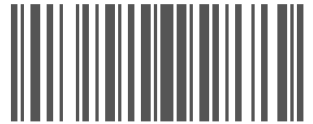


6120140

Bilder og vedlegg



13. Generelt

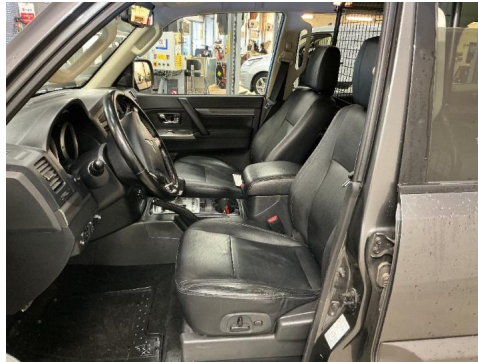


14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

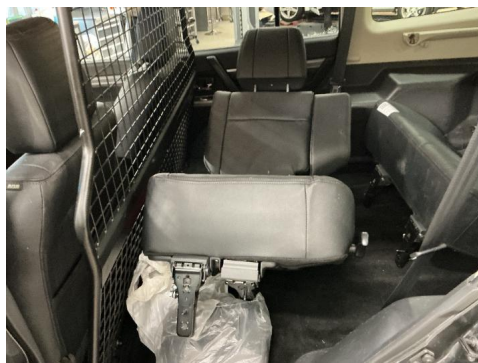

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

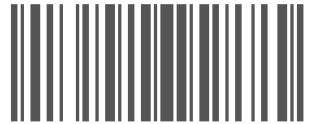

6120140

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt

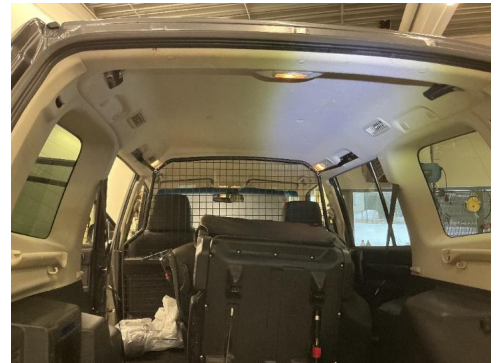

33. Generelt

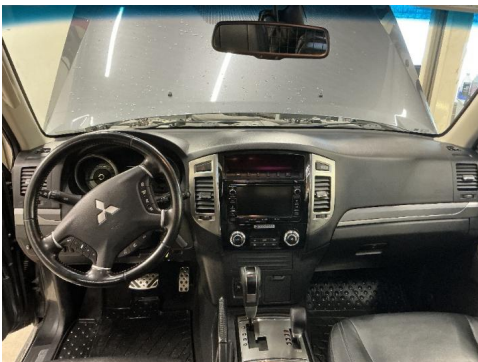


34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

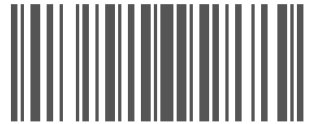


6120140


Bilder og vedlegg




37. Generelt

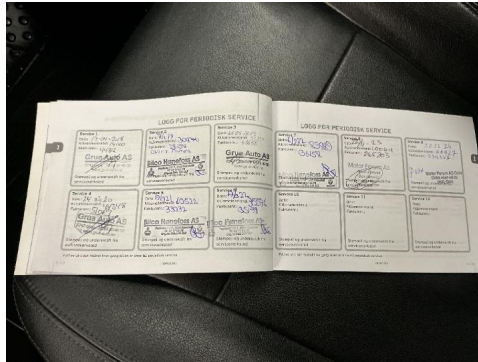

38. Generelt

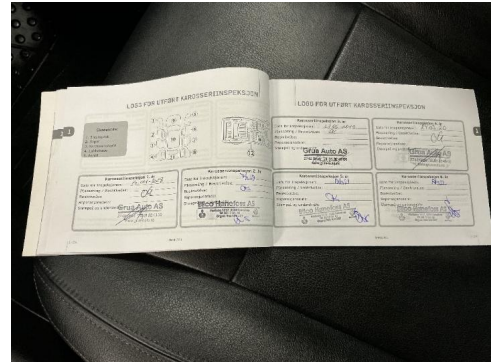

39. Generelt

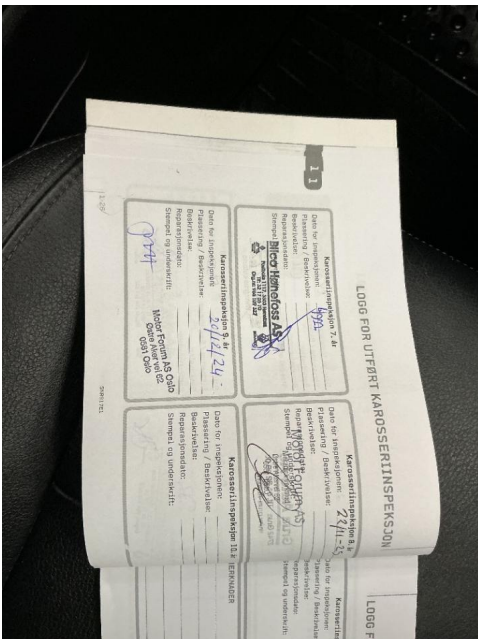

40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt

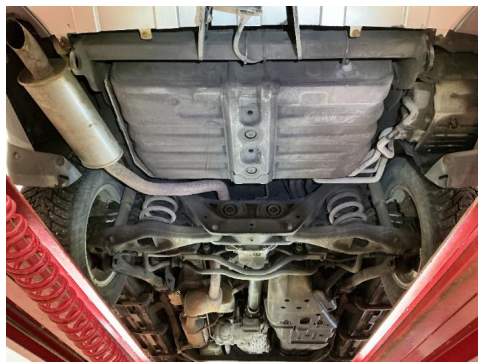

44. Generelt

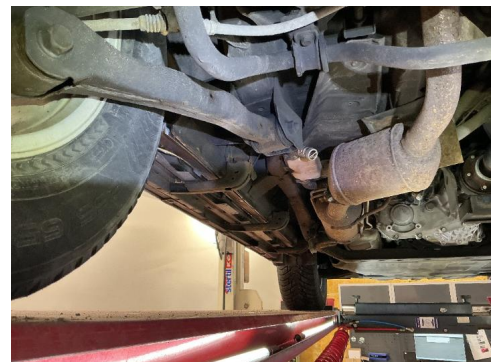


45. Generelt




6120140

Bilder og vedlegg

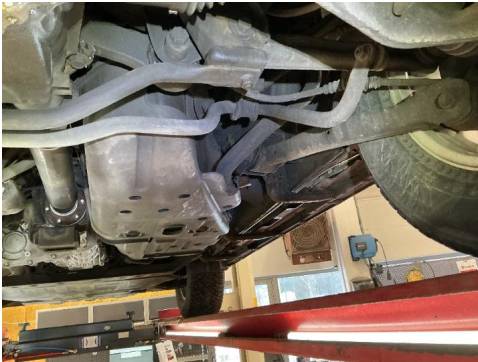

46. Generelt

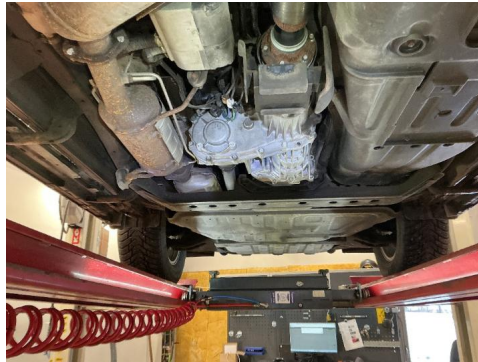

47. Generelt



48. Generelt



49. Dekk.



☐ 50. Dørtrekk.



☐ 51. Dørtrekk.

☐



52. Dørtrekk.




☒ 53. Dørtrekk.



☐ 54. Dørtrekk.

☐

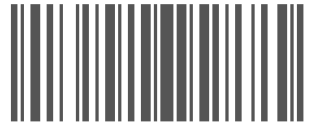

6120140

Bilder og vedlegg



55. Døråpning.

O



56. Døråpning.

O




57. Døråpning.

O



58. Girkasse. (automatisk)

O

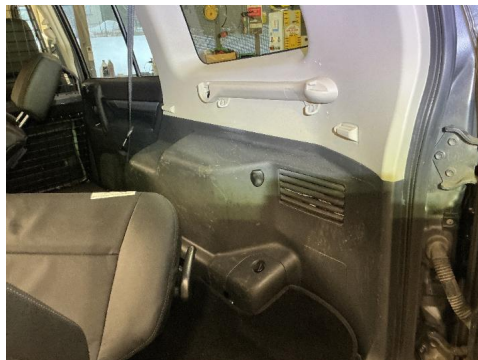

59. Laste-/bagasjerom.

O



60. Laste-/bagasjerom.

O




61. Lykter/lys - tilstand.

R




62. Lykter/lys - tilstand.

R

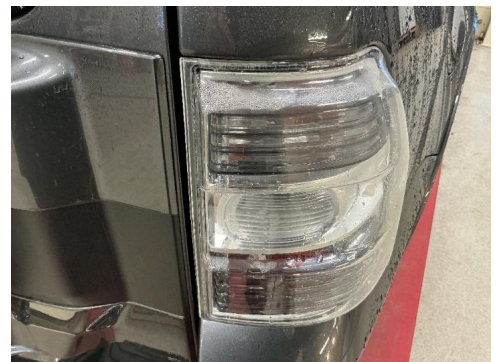

63. Lykter/lys - tilstand.

R

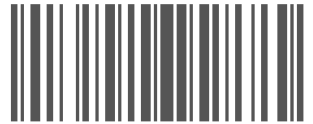

6120140

Bilder og vedlegg



64. Lykter/lys - tilstand.

R



65. Lykter/lys - tilstand.



66. Lykter/lys - tilstand.

R



67. Lykter/lys - tilstand.

R



68. Oljenivå motor.



69. Seter.

O



70. Taktrekk.

O



71. Tilhengerfeste.

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JD79637	JMBLYV98VHJ600366
Årsmodell	Merke/Modell
11-	Pajero-IV 3.2 16V DI-D (V80)
Motorkode	Km
4 M 41	Ukjent

Utført med feil (2)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	U1073	CAN bus — Function shut down
Instrument cluster		

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Instrument cluster
	SWS LIN
Engine	Diesel
OBD	
Transmission	Automatic gearbox
	AWD gearbox