



6144023

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	571892



Kjøretøy

Bilmerke	Fiat	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	500	Motoreffekt	87 kW
Type	FA1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC89572	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	ZFAEFAC42MX003527	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	63671	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	26.11.2020
		Frist for neste EU kontroll	11.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6144023

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre kjørellys
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre baks skjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.12	Sentrallås/nøkler.	* - Bilen har en sportsnøkkel.	
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
53.6	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet/slitt eller mangler	Venstre foran
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse steinsprut/lakksår	Panser, Støtfanger bak
62.23		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre speil
85.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6144023

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 50 - Døråpning. ✓
	51 - Dørtrekk. ✓
Interiør.	52 - Bilbelte. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 54 - Seter. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
13 - Lyd / lyssignaler.	
14 - Glassruter.	O Underside.
15 - Setevarmer.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 69 - Bremsesør. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
Prøvekjøring.	73 - Parkbrems. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 80 - Travers. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
Motor.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
34 - Panser.	
35 - Understellsnummer.	✓ Hjul,dekk.
36 - Feilkodeutlesing.	O 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 86 - Hjullager. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R 87 - Dekk. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 88 - Felg. O
41 - Kjølesystem.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O
42 - Batteri 12 volt.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓



6144023

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	170,00
31.2		Bremsevirkning, HF	170,00
31.3		Bremsevirkning, VB	100,00
31.4		Bremsevirkning, HB	100,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	351 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	360 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6144023

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6144023

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6144023

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6144023

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

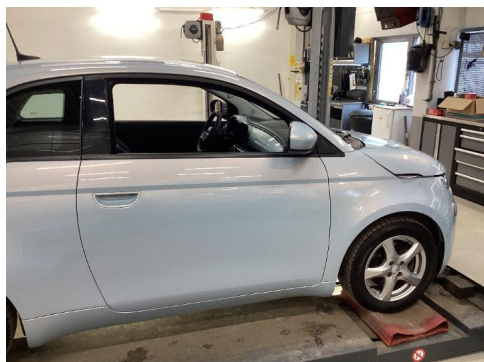

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6144023

Bilder og vedlegg



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

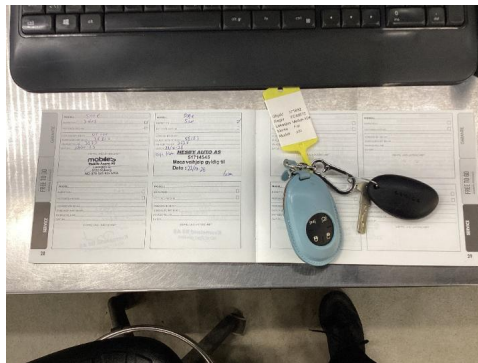

38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

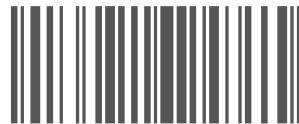

6144023

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Lykter/lys - tilstand.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC89572	ZFAEFAC42MX003527
Årsmodell	Merke/Modell
20-	500e
Motorkode	Km
463 48 460	63 671

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Body control module	B1017	3. Brake light — Fault in electric circuit
	B1020	Rear light right — Fault in electric circuit
eCall module	U0184	CAN bus/connection to radio — No communication
Front camera system	C0061	Lateral acceleration sensor — Function faulty.
	C0063	Yaw rate sensor — Function faulty.
	C1260	Electronic stability control — Function faulty.
	C1436	Parking brake — Function faulty.
	C14A5	Radar sensor — Sensor dirty or defective!
	U0401	CAN bus connection to electric drive motor ECU — Received invalid data
High-voltage battery module charger	U0420	CAN bus connection to power steering ECU — Received invalid data
	P0CF4	Pilot conductor (charging interface) — Fault in electric circuit
Instrument cluster	U1764	CAN bus connection to electric powertrain control module — Communication disturbed
Parking assist	U1701	CAN bus connection to electric drive motor ECU — Communication disturbed
Traction battery module		



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Safety gateway module
Engine	ECU of electric vehicle
Steering	Power steering
Transmission	Gear selector lever module