



6146831

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	569357



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB44868	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K2938901F005225	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	283459	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.04.2020
		Frist for neste EU kontroll	04.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6146831

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.13		* Fjerne resterende taxi utstyr.	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.4	Elektrisk vindusheis	Bryter for vindusheis defekt:	Venstre fordør
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
84.3	Lås	Feilfunksjon på elektrisk baklukeåpner	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør
86.14		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser, Venstre fordør, Venstre bakskjerm
86.15		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre A-stolpe
87.3	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Foran, Bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

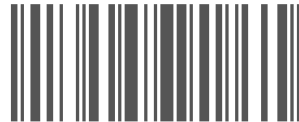

6146831

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bagasjeromstildekning	Ikke tilgjengelig for kontroll
Laste-/bagasjerom	Ikke tilgjengelig for kontroll
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6146831

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	R
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver		✓ 53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning		57 - Batteri ytre tilstand	
10 - Bremsvæsknivå		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
12 - Bremserør	✓	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
13 - Bremseslanger	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
15 - Bremsedal		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	✓ 65 - Dekk	R
19 - Refleks	✓	✓ 66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler		✓ 67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper		68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	
		70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske		75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
35 - Motorfester	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



6146831

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	
102 - Laste-/bagasjerom	
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6146831

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	34,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	34,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	26,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	26,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6146831

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6146831

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

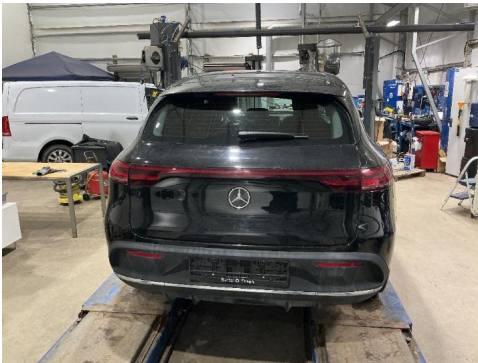

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6146831


Bilder og vedlegg




13. Generelt

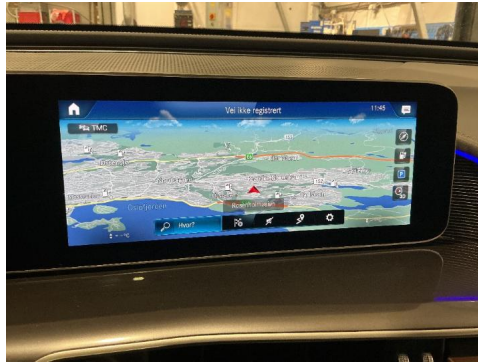

14. Generelt

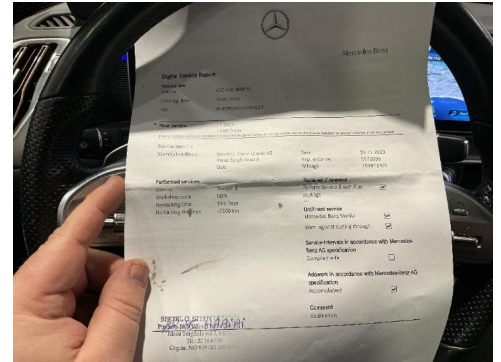


15. Generelt

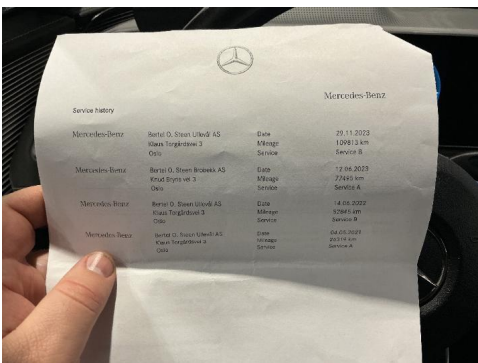

16. Generelt




17. Generelt

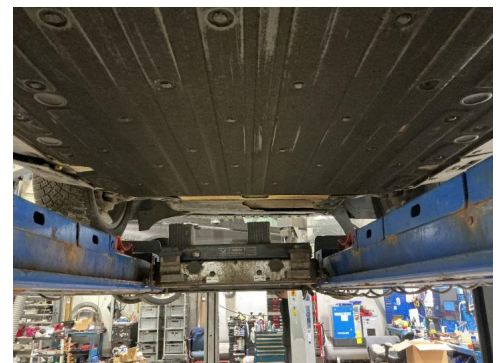

18. Generelt



19. Generelt

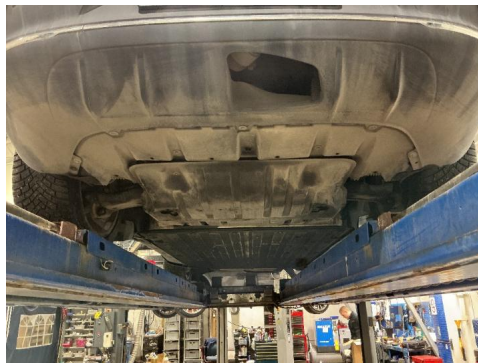

20. Generelt



21. Dekk



22. Døråpning



R 23. Døråpning




R 24. Felg



6146831

Bilder og vedlegg

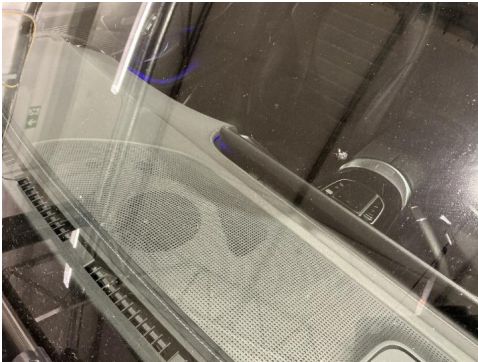

25. Frontrute

R



26. Høyre bakdør

R




27. Høyre fordør

R



28. Høyre forskjerm

R

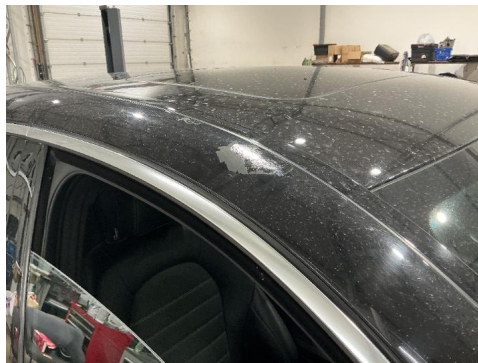

29. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange

R




30. Panser

R




31. Støtfanger foran

R

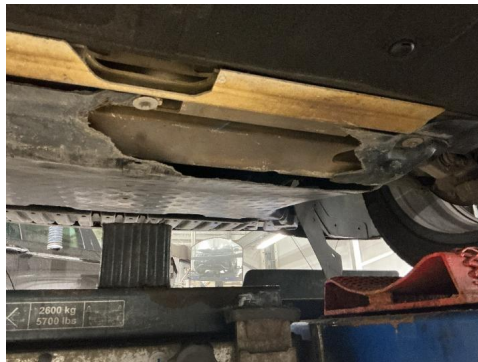

32. Underside

R

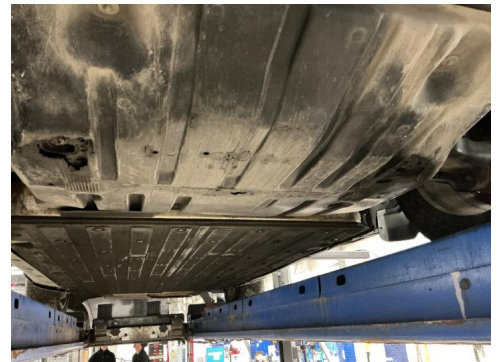

33. Underside

R




34. Venstre bakdør

R




35. Venstre baksjerm

R

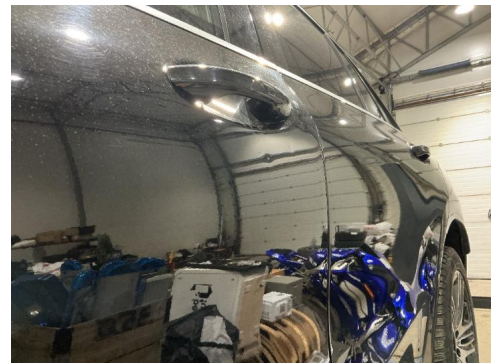

36. Venstre fordør

R

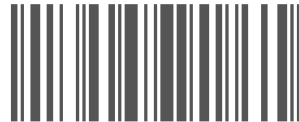

6146831

Bilder og vedlegg



37. Venstre fordør



R 38. Venstre forskjerm



R 39. Venstre forskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB44868	W1K2938901F005225
Årsmodell	Merke/Modell
19-	EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode	Km
780.998	Ukjent

Utført med feil (48)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control/brake assist system	B1FFCFF	Navigation software — Faulty or invalid
Direct current charge connection unit	P0A0B00 P0A0E00 P161400	High-voltage safety circuit of HV electrical system — Function faulty. High-voltage safety circuit — Loose contact/interruption ECU — ECU reset carried out.
Electr. power steering	B210A00 B210D00 B210F00	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
ESP: Electronic stability control		
HKS: hatchback control	B210D1C	Voltage supply — Undervoltage registered
KG 2 CAN OBD	B1A5B96 U100814	Door handle sensor passenger side — Function faulty. LIN bus 1 — Interruption in circuit/short circuit to ground
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	P1C5C00	Battery discharge protection — Protection is active!
KLA Electronic climate control	B1A8A07	Cabin fragrance system — Mechanical fault
MBUX - Head Unit	B227B00 U101888	MOST bus — Configuration faulty MOST ring position 1 — Loop interruption. Bus system switched off
MFK: Multi-function camera	B228700 B229B97	Multi-function camera — Adaptation drive cycle not completed successfully Multi-function camera — System function faulty/restricted
PARK: parking assist	U014786	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Signal missing/faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PTCU: powertrain	B10BC04	High-voltage heater — Internal fault
	P056200	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
	P059F04	Radiator shutter 1 — Function faulty.
	P05AE04	Radiator shutter 2 — Function faulty.
	P061B62	Torque calculation module — signal comparison fault
	U109087	CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed
RDK OBD	C159916	Tire pressure sensor — Empty battery
SAM driver	B1F4500	Starter battery — Resistance too high
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
SAM hinten Body control module rear	B11FE4B	Backrest heater element FR — Function faulty due to excess temperature
SG-LG Charger for high-voltage battery module	P056200	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
	P0A0A00	High-voltage safety circuit — Fault in electric circuit
	P0A0B00	High-voltage safety circuit of HV electrical system — Function faulty.
SG-SW-L headlight ECU left	C156E00	Ride height leveling — Incorrect ride-height calibration
SG-SW-R headlight ECU right	B1FEE11	LEDs of pixel row or LED strip — Short circuit to ground
ZAN OBD	B19C531	Infotainment display — Function/signal faulty

Utført uten feil (29)

System	Beskrivelse
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS: Supplemental Restraint System
Audio/Video	MTAS cell phone mount holder
	Sound system
	Telematics HERMES
Comfort	AHE: Trailer recognition
	AML ambient illumination
	DBE: Roof control board
	ESE driver seat adjustment



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

ESE passenger seat adjustment

EZS: Electr. ignition lock

Head-up display

PSD: Panorama roof

TPAD: Touch pad

TSG HL door ECU RL

TSG HR door ECU RR

TSG VL door ECU FL

TSG VR door ECU FR

Engine

BMS Battery management system N82/2

BMS Battery management system N82/3

BMS Battery management system N82/4

DDW DC-DC converter

SG-EM: Power electronics

Safety

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

Steering

LRE steering wheel electronics

MRM OBD

Suspension

ELC: Electronic suspension control