

6146136

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	568832



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-DELIVER 3	Motoreffekt	90 kW
Type	SV3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB65143	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSH14C4C2LE040716	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	187568	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	04.11.2020
		Frist for neste EU kontroll	12.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6146136

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.14	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellampe for åpen dør lyser selvom dører er lukket.	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
25.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre nærlys
30.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre bakdør, Høyre B-stolpe
50.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
50.4		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
50.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
50.8		Bulk (er):	Bakluke, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
50.10		Skadet:	Støtfanger bak
69.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Venstre side, Høyre side
74.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
76.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran
80.17	Motor og drivlinje - virkemåte	* Ulyd fra motor ved start.	
82.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
47.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
60.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
60.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
62.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
73.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
73.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



6146136

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6146136

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 36 - Dører. ✓
2 - Skilter.	37 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 38 - Døråpning. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 39 - Dørtrekk. ✓
	40 - Bilbelte. ✓
Interiør.	41 - Gulvmatter/-teppe. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	42 - Seter. R
6 - Varsellamper/ meldinger.	43 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
7 - Brems pedal.	44 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	46 - Varseltrekant / refleksvest ✓
9 - Instrumenter.	47 - Laste-/bagasjerom. O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
11 - Lyd / lyssignaler.	50 - Lakk / karosseri utvendig. R
12 - Glassruter.	O
13 - Setevarmer.	✓ Underside.
14 - Innvendig speil.	✓ 51 - Vognbunn/understell. ✓
15 - Utvendig speil.	✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
16 - Solskjermer.	✓ 53 - Stabilisator. ✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 54 - Differensial. ✓
19 - Taktrekk.	✓ 55 - Drivaksler. ✓
21 - Interiør generelt.	O 57 - Bremseslanger. ✓
	58 - Bremseslanger. ✓
Motor.	59 - Bremseslanger innvendig. ✓
22 - Panser.	✓ 60 - Bremseskiver innvendig. O
23 - Understellsnummer.	✓ 61 - Parkbrems. ✓
24 - Feilkodeutlesing.	R 62 - Støtdempere. O
25 - Lykter/lys - virkemåte.	R 64 - Lekkasje. ✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
28 - Bremsvæske.	✓ 68 - Travers. ✓
29 - Kjølesystem.	✓ 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel. R
30 - Batteri 12 volt.	R 70 - Styrestag/ledd. ✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓ 71 - Styresnekke, tannstang. ✓
33 - Motorfester.	✓ 72 - Fjærer / fjærbein. ✓
	Hjul,dekk.
	73 - Bremseskive/klosser utvendig O
	74 - Hjullager. R
	75 - Dekk. ✓
	76 - Felg. R
	77 - Ekstra hjulsett.. ✓



6146136

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremses - virkemåte	✓



6146136

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	25,50 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	25,50 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
75.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
77.2		Mønsterdybde	5,00 mm
77.3		Mønsterdybde	6,00 mm
77.4		Mønsterdybde	6,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6146136

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

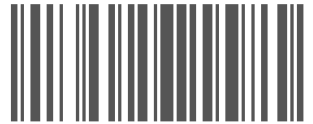

6146136

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6146136

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt

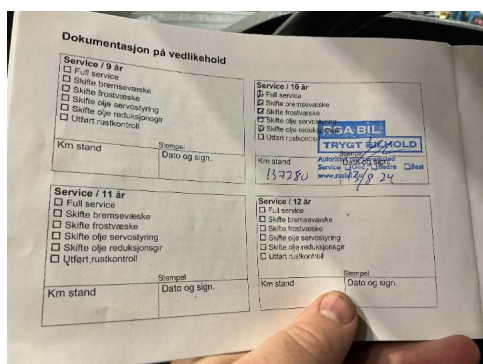

16. Generelt

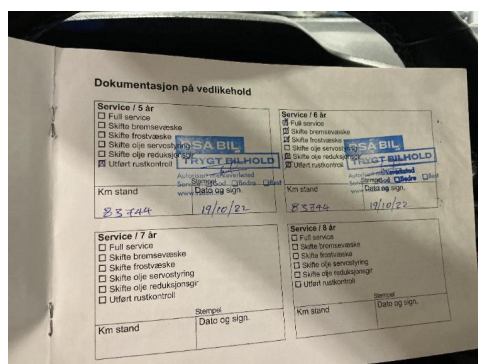


17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt

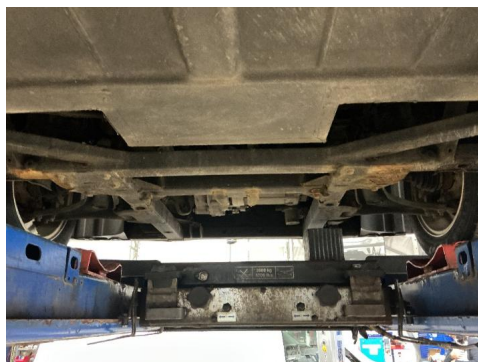

20. Generelt



21. Generelt

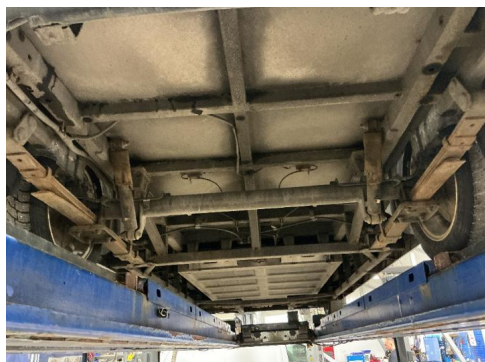

22. Generelt



23. Felg.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6146136

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.




6146136

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.

R

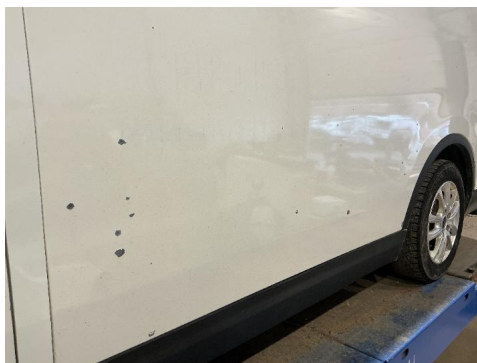

38. Lakk / karosseri utvendig.



39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

R



41. Lakk / karosseri utvendig.



42. Lakk / karosseri utvendig.

R



43. Seter.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB65143	LSH14C4C2LE040716
Årsmodell	Merke/Modell
23-24	eDeliver 3 Kasten
Motorkode	Km
TZ200XSSQA	Ukjent

Utført med feil (53)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AVAS pedestrian warning system	U156316	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
BCM body control module	B123513	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
CDU charge distribution unit	P056300 P0D2700 P1F0D00 U011187	12 V battery — Undervoltage registered Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet. CAN bus connection to battery monitoring ECU — No communication
eCall emergency call system	B153311 B155016 U156316	Microphone input — Short circuit to ground Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet.
EPS power steering	U156316	Battery voltage — Voltage too low
EVCC communication interface of electric vehicles	U161800 U161A00 U161C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet.
FICM information electronics	B130116 U010087 U025387 U025487 U025587	Voltage supply — Voltage too low CAN bus connection to powertrain control module/electric powertrain control module — Communication faulty CAN bus connection from ABS control unit — No communication CAN bus connection to steering angle sensor — No communication CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
GW gateway	U156316	Battery voltage — Voltage too low
IPK instrument cluster	U010187 U010287 U010587 U010887 U012187	CAN bus connection to power steering ECU — No communication Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet. Trouble codes — Fault code is not documented yet. CAN bus connection from ABS control unit — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
MCU engine ECU	U014087	CAN bus connection to powertrain control module — No communication
	U156316	Vehicle electrical system battery — Voltage too low
	P056200	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
PEU engine ECU	P1CDD00	Electronic stability control — Function deactivated
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P056200	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
RF high-frequency module	P1CDD00	Electronic stability control — Function deactivated
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B100631	SENSOR FL — Function faulty.
	B100731	SENSOR FR — Function faulty.
	B100831	SENSOR RR — Function faulty.
	B100931	SENSOR RL — Function faulty.
	P200116	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
SRS airbag	U156316	Battery voltage — Voltage too low
VCU vehicle control unit	P056200	System voltage — Voltage too low
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CDD00	Dynamic drive control ECU — Function faulty.
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
ABS	ESC ABS/ESP
Air conditioning	HVAC heater/air conditioning
Engine	BMS Battery management system