



6144008

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	568833



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-DELIVER 3	Motoreffekt	90 kW
Type	SV3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB69110	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSH14C4C8LA079849	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	282116	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	19.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	18.04.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

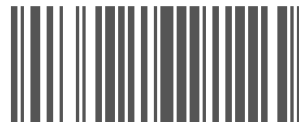


6144008

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
12.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
30.6		Løst batteri	
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre B-stolpe
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser
50.5		Lakklipp/flassing	Høyre bakskjerm, Høyre fordør
50.8		Bulk (er):	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
50.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
50.13		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak
69.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre side
77.13	Ekstra hjulsett..	Dekk er tydelig skjevslitt	2 dekk
81.9	Kjøreegenskaper.	Trekker til høyre	
82.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
5.7	Ratt, rattaksel, ledd.	Slitt / treg tenningsbryter	
18.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
47.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
59.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
62.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
73.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
75.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
80.21	Motor og drivlinje - virkemåte	* Mye lyd fra motor når starter.	

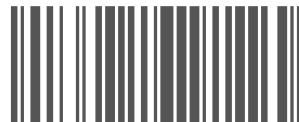

6144008

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei

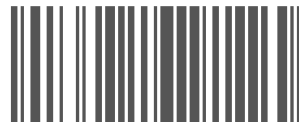

6144008


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
2 - Skilter.		47 - Laste-/bagasjerom.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
Interiør.		Underside.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	O	51 - Vognbunn/understell.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
7 - Brems pedal.	✓	53 - Stabilisator.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	54 - Differensial.	✓
9 - Instrumenter.	✓	55 - Drivaksler.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Bremsørør.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
12 - Glassruter.	R	59 - Bremsbelegg innvendig.	O
15 - Utvendig speil.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
16 - Solskjerm.	✓	61 - Parkbrems.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	62 - Støtdempere.	O
19 - Taktrekk.	✓	64 - Lekkasje.	✓
21 - Interiør generelt.	O	65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
Motor.		68 - Travers.	✓
22 - Panser.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
23 - Understellsnummer.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	R	72 - Fjærer / fjærbein.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
28 - Bremsvæske.	✓	73 - Bremseskive/klosser utvendig	O
29 - Kjølesystem.	✓	74 - Hjullager.	✓
30 - Batteri 12 volt.	R	75 - Dekk.	O
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	76 - Felg.	✓
33 - Motorfester.	✓	77 - Ekstra hjulsett..	R
Karosseri.		Prøvekjøring.	
36 - Dører.	✓	78 - Viskere, spylersystem	✓
37 - Elektrisk vindusheis.	✓	80 - Motor og drivlinje - virkemåte	O
38 - Døråpning.	✓	81 - Kjøreegenskaper.	R
39 - Dørtrekk.	✓	82 - Unormal lyd!	R
40 - Bilbelte.	✓	83 - Bremses - virkemåte	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓		
42 - Seter.	R		
43 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓		
44 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓		

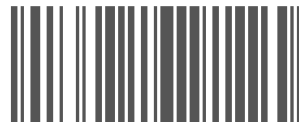

6144008

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
44.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
73	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
75.2		Mønsterdybde VF	6,60 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
75.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
77.2		Mønsterdybde	2,50 mm
77.3		Mønsterdybde	6,00 mm
77.4		Mønsterdybde	5,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt

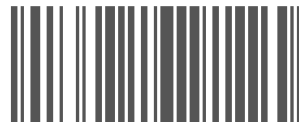

6144008

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6144008

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6144008

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt

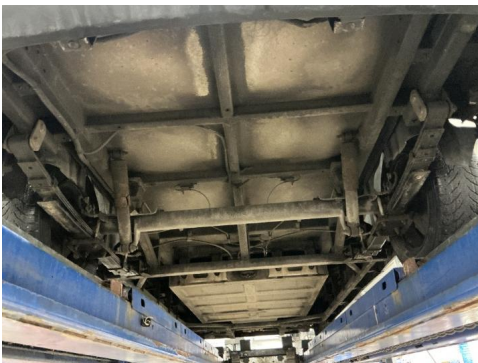

19. Generelt



20. Ekstra hjulsett..

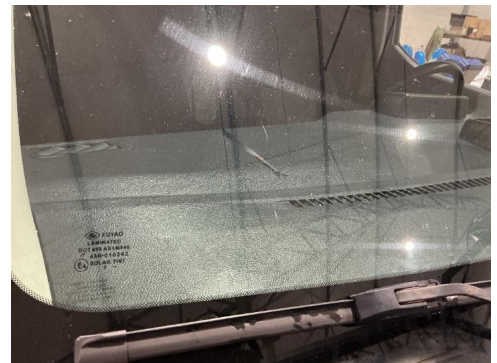

R 21. Glassruter.

R



22. Lakk / karosseri utvendig.



R 23. Lakk / karosseri utvendig.



R 24. Lakk / karosseri utvendig.

R



6144008

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.



R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.




34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.

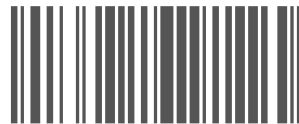

6144008

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.




R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.

R

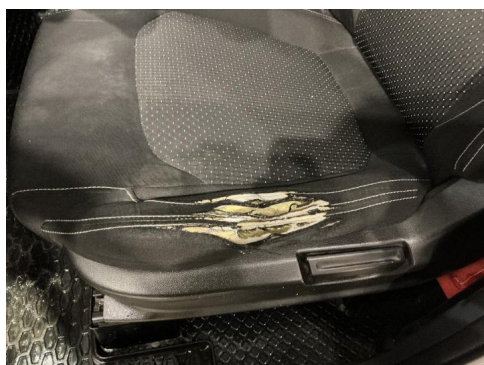

40. Seter.



R 41. Seter.



R 42. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).

O



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB69110	LSH14C4C8LA079849
Årsmodell	Merke/Modell
23-24	eDeliver 3 Kasten
Motorkode	Km
TZ200XSSQA	Ukjent

Utført med feil (45)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BMS Battery management system	P0A0A00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P0A0D00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1B0100	Terminal clamp 30 — Function faulty.
	U011187	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U029887	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
CDU charge distribution unit	U011187	CAN bus connection to battery monitoring ECU — No communication
EVCC communication interface of electric vehicles	U160800	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U161500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U161800	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U161A00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U161C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
FICM information electronics	B130116	Voltage supply — Voltage too low
	U025387	CAN bus connection from ABS control unit — No communication
	U025487	CAN bus connection to steering angle sensor — No communication
IPK instrument cluster	U010187	CAN bus connection to power steering ECU — No communication
	U010287	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U010587	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U010887	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U012187	CAN bus connection from ABS control unit — No communication
	U014087	CAN bus connection to powertrain control module — No communication
	U120000	VIN — VIN identification compared to body control module implausible
MCU engine ECU	P056200	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P057100	Brake pedal travel sensor — Signal implausible
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CDD00	Electronic stability control — Function deactivated
	U014087	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PEU engine ECU	P056200	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P057100	Brake pedal travel sensor — Signal implausible
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CDD00	Electronic stability control — Function deactivated
	U014087	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
VCU vehicle control unit	P056200	System voltage — Voltage too low
	P057100	Brake pedal position sensor — Signal implausible
	P1C2000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CB500	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CDD00	Dynamic drive control ECU — Function faulty.
	U014087	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U019B87	Trouble codes — Fault code is not documented yet.

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ESC ABS/ESP
Air conditioning	HVAC heater/air conditioning
Airbag	SRS airbag
Comfort	AVAS pedestrian warning system
	BCM body control module
	GW gateway
	RF high-frequency module
Safety	eCall emergency call system
Steering	EPS power steering