



6128701

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565750



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQE 350 4MATIC	Motoreffekt	215 kW
Type	E2EQEW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF43473	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1KEG1CB1PF021991	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	300924	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2023
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	17.02.2023
		Frist for neste EU kontroll	16.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6128701

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga høyre bakhjul lekker luft	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.9		Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.6	Lys	Kraketert lykteglass	
17.14		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør
65.19	Dekk	* Høyre bakhjul lekker luft	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakdør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre sidekanal, Støtfanger bak
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Venstre fordør
86.5		Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Panser
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre A-stolpe
86.16		Mangelfull oppretting/tilpasning	Bakluke
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
99.3	Bilbelte	Slitt / skadet belte:	Venstre foran
102.6	Laste-/bagasjerom	* Mugg under bagsjeromsteppe	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
49.5	Kupevifte	Periodisk ulyd i kupevifte	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
65.23		Dekktrykk er justert	Høyre bak
65.24		* Liten skade på dekk venstre foran	



6128701

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Diverse merker etter taxi utstyr.	
99.9	Bilbelte	Treg retur:	Venstre foran
103.6	Interiør generelt	* Diverse merker etter taxi utstyr.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

høyre bakhjul
lekker luft



6128701

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	47 - Elektrisk vindusheis R
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute O
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte O
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	57 - Batteri ytre tilstand
12 - Bremserør	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
14 - Bremskraftforsterker	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
15 - Bremsedal	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
17 - Lys	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	R Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 65 - Dekk R
21 - Varsellamper	✓ 66 - Felg R
22 - Varsellamper utvidet	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
e-Diagnose	R 68 - Hjullager
23 - Full systemskann	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
Motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	✓ Hjuloppheng
Drivverk	✓ 75 - Støtdempere ✓
40 - Girkasse (automatisk)	76 - Stabilisator ✓
41 - Differensial	77 - Fjærer / fjærbein O
42 - Drivaksler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	✓ 80 - Travers ✓



6128701

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6128701

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	30,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	30,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6128701

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6128701

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

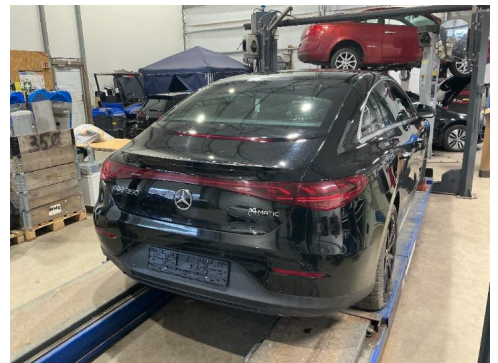

6. Generelt

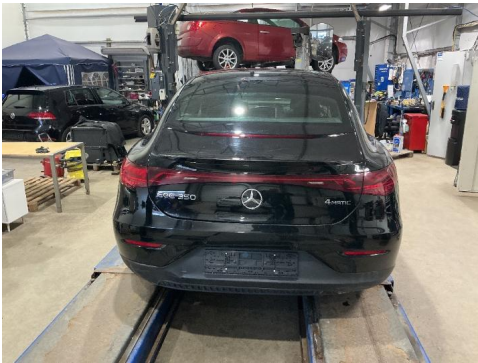


7. Generelt

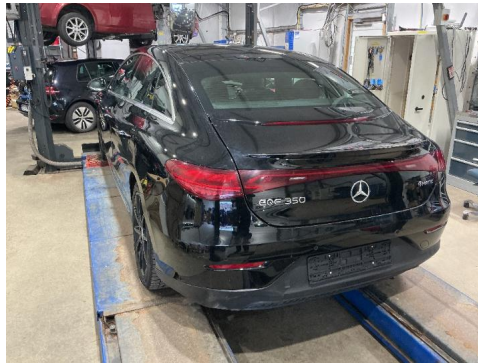

8. Generelt



9. Generelt

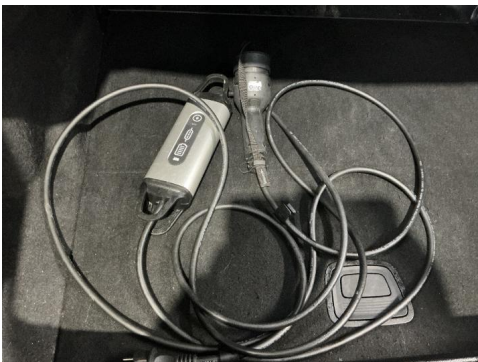

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6128701

Bilder og vedlegg



13. Generelt

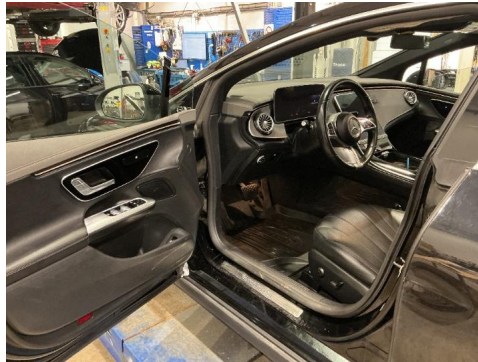

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt

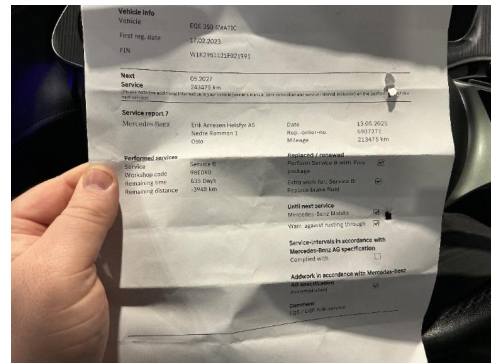


21. Generelt

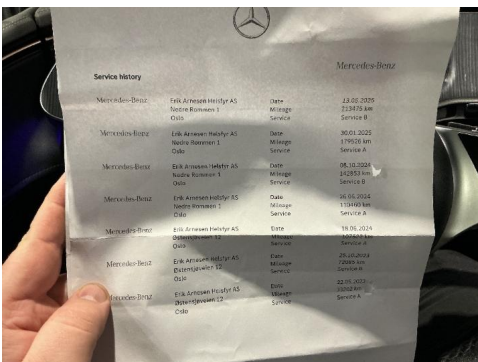

22. Generelt



23. Generelt

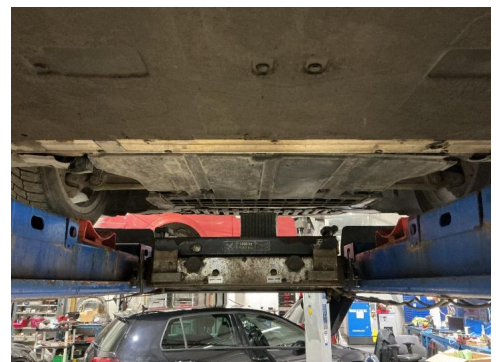


24. Generelt




6128701

Bilder og vedlegg

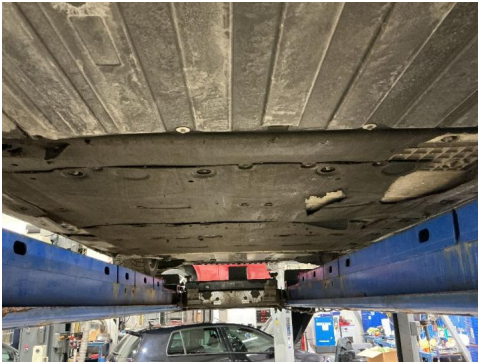

25. Generelt

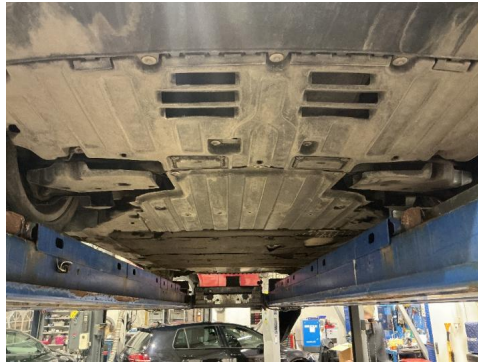

26. Generelt



27. Bakluke

R



28. Bilbelte



29. Dekk



30. Døråpning



31. Døråpning




32. Felg



33. Høyre baksjerm



34. Høyre kanal

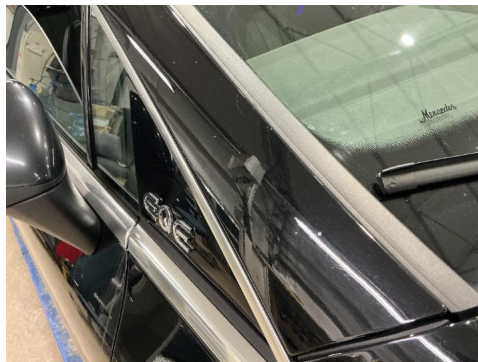

35. Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange



36. Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange



6128701

Bilder og vedlegg



37. Lys




38. Lys




39. Lys



40. Lys

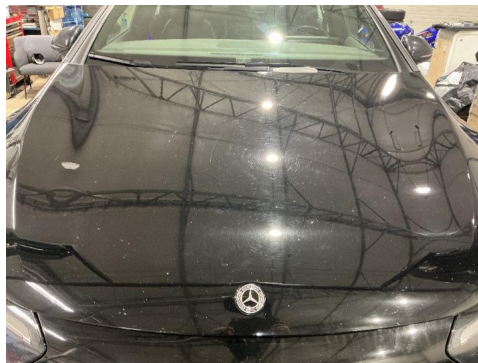

41. Panser

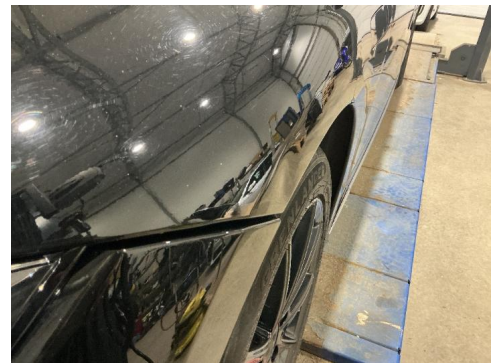

42. Panser



43. Støtfanger bak



44. Støtfanger bak



45. Støtfanger bak



46. Støtfanger foran



47. Støtfanger foran



48. Støtfanger foran



6128701

Bilder og vedlegg



49. Støtfanger foran



50. Taktrekk



R 51. Taktrekk

R



52. Underside



53. Venstre bakdør



54. Venstre fordør



55. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF43473	W1KEG1CB1PF021991
Årsmodell	Merke/Modell
22-	EQE 350 (V295) 4Matic
Motorkode	Km
780.300	Ukjent

Utført med feil (44)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Direct current charge connection unit	P2E4BFA	Temperature sensor C charging socket — Fault in electric circuit
	P2E4BFB	Temperature sensor C charging socket — Fault in electric circuit
	P2E4BFC	Temperature sensor C charging socket — Fault in electric circuit
	P2E4BFD	Temperature sensor C charging socket — Fault in electric circuit
	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
	U11C102	Charging station — Communication disturbed
Door ECU FL UDS OBD	B192015	Power window motor FR — Control circuit, short circuit to plus/interruption
Door ECU FR UDS OBD	B192015	Power window motor FR — Control circuit, short circuit to plus/interruption
	U020387	CAN bus connection to door ECU FL — CAN message missing
Electronic ignition lock – central gateway	B19CB12	Wake-up line 2 — Short circuit to plus
	B1F9700	Wake-up line — Function/electric circuit faulty
	U116000	CAN bus — A power consumer was detected
ESP: Electronic stability control	U0151FF	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
IDP display display	P060704	ECU — Internal fault
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B19C804	ECU — Manipulation attempt recognized
	U103F00	Ethernet connection — Communication disturbed
	U112083	System monitoring — Communication disturbed. Checksum value of message faulty
	U11AD08	CAN bus connection to infotainment head unit — Signal or message faulty
MBUX - Head Unit	B1F9997	Infotainment ECU — Function restricted
	B21A100	ECU — ECU reset carried out.
	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
MFK: Multi-function camera	B229B97	Multi-function camera — System function faulty/restricted



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U043029	CAN connection with tyre-pressure check — Received invalid data
	U1444F0	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible
MRM steering column module	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
PARK parking assist/ KAR – camera with augmented reality	B223247	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U012286	CAN bus connection to traction control ECU — There is a signal fault or the message is incorrect.
PSD: Panorama roof	U012287	CAN bus connection to traction control ECU — CAN message missing
	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
PTCU: powertrain	P0AF82B	High-voltage vehicle electrical system — Short circuit of electric cables among one another
	U112083	System monitoring — Communication disturbed. Checksum value of message faulty
SAM-F Body control module front	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
	U015187	CAN bus connection to airbag ECU — CAN message missing
SOGÉ sound generator	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U014687	CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing
	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
Tire pressure monitoring	B210E00	Voltage supply — Voltage too high
	B227900	Tire pressure monitoring ECU — Signal transmission disturbed through other transmitter
	C151D00	Tire pressure sensor — Localization not finished.
	C159916	Tire pressure sensor — Insufficient battery charging status
	U116209	Communication to tire pressure sensor 1 — Communication faulty
	U116309	Communication to tire pressure sensor 2 — Communication faulty
	U116509	Communication to tire pressure sensor 4 — Communication faulty

Utført uten feil (24)

System	Beskrivelse
ABS	BV Brake booster
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	KOMO: Communication module of telematics services



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

MTAS-D – Cell phone cradle driver side

ZAN OBD

Comfort

DBE: Roof control board

Door ECU RL UDS OBD

Door ECU RR UDS OBD

ESE Electrical seat adjustment with seat position memory driver

OBF (Oberes Bedienfeld): Upper control module

SAM-H Body control module rear

SG-SW-L headlight ECU left

SG-SW-R headlight ECU right

Engine

BMS Batteriemanagementsystem

DDW DC-DC converter

Power electronics rear axle

SG-LE Power electronics

SG-LG Charger for high-voltage battery module

Safety

Medium-range radar

Steering

EPS steering

LRE steering wheel electronics