



6135774

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
06.03.2026

## Kunde

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Navn                | Auksjonen.no Co/Santander |
| Medlemsnummer       | 95140190                  |
| Adresse             | Døvleveien 23             |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM                  |
| Telefon             | 33300540                  |
| Ekstern referanse   | 566029                    |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Mercedes-Benz     | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | EQE 350 4MATIC    | Motoreffekt                 | 215 kW            |
| Type             | E2EQEW            | Aksler i drift              | 2                 |
| Registreringsnr. | EF69878           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | W1KEG1CB3PF027503 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 322414            | Bruktimportert              | Nei               |
| Farge            | Svart             | Registreringsår             | 2023              |
| Karosseritype    | Sedan             | Registrert første gang      | 24.04.2023        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 23.04.2026        |




## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

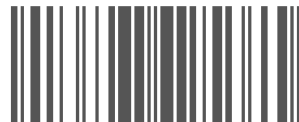

6135774

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                                    | Resultat                                                           | Beskrivelse                                                     |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper                              | * Ikke prøvekjørt pga høyre bakhjul lekker luft                    |                                                                 |
| 3.3    | Nøkler / Utstyr                              | Nøkkel mangler 1 stk                                               |                                                                 |
| 4.1    | Service/ Dokum.                              | Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt |                                                                 |
| 22.2   | Varsellamper utvidet                         | Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser                             |                                                                 |
| 23.1   | Full systemskann                             | Det finnes feilkoder, se rapport                                   |                                                                 |
| 64.3   | Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid | Skadet batterideksel:                                              |                                                                 |
| 65.7   | Dekk                                         | Dekk er skjevslitt:                                                | Venstre foran                                                   |
| 65.19  |                                              | * Høyre bakhjul lekker luft.                                       |                                                                 |
| 66.8   | Felg                                         | Vesentlig ripe / hakk:                                             | 4 felger                                                        |
| 67.8   | Ekstra hjulsett                              | Ekstra hjulsett mangler                                            |                                                                 |
| 69.7   | Reservehjul / dekkreparasjonssett            | Dekkreparasjonssett mangler                                        |                                                                 |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig                    | Skadet:                                                            | Støtfanger foran                                                |
| 86.2   |                                              | Lakkriper:                                                         | Høyre forskjerm, Høyre fordør, Støtfanger bak, Støtfanger foran |
| 86.14  |                                              | Steinsprut/lakksår                                                 | Panser                                                          |
| 86.15  |                                              | Lakkslipp/flassing                                                 | Høyre baks skjerm                                               |
| 88.2   | Underside                                    | Skadet/løst plastdeksel:                                           | Foran                                                           |
| 100.4  | Gulvmatter/-teppe                            | Skittent/misfarget gulvteppe:                                      | Høyre bak                                                       |
| 103.2  | Interiør generelt                            | Rens utover normal vask og klargjøring                             |                                                                 |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                        | Beskrivelse            |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.9    | Bremsebelegg                      | Slitt bremsebelegg                                              | Venstre bak, Høyre bak |
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet         | Begge sider foran      |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet         | Begge sider bak        |
| 23.7   | Full systemskann                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                           |                        |
| 48.6   | Oppvarmet bakrute                 | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur                   |                        |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                             |                        |
| 65.23  | Dekk                              | Dekktrykk er justert                                            | Høyre bak              |
| 77.13  | Fjærer / fjærbein                 | Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig) | Venstre bak, Høyre bak |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                                  |                        |
| 86.21  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                     |                        |
| 86.35  |                                   | Lakkrens ut over normal klargjøring:                            |                        |
| 86.36  |                                   | * Diverse merker etter taxi utstyr.                             |                        |
| 91.5   | Dashbord / midtkonsoll            | * Diverse merker etter taxi utstyr.                             |                        |



6135774

## Ikke utførte

| Punkt                   | Årsak                          |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bremsevæsknivå          | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Bremsevæskens kokepunkt | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Kjølevæske              | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Batteri ytre tilstand   | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Hjullager               | Bilen er ikke prøvekjørt       |

## Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

## Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:**  
**Bilen har ikke blitt prøvekjørt**  
**pga:**

Nei  
høyre bakhjul  
lekker luft



6135774

| Prøvekjøring                 | Elektriske anlegg                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper          | <b>R</b> 44 - Instrument belysning ✓                       |
| <b>Generell informasjon</b>  | 45 - Instrumenter ✓                                        |
| 3 - Nøkler / Utstyr          | 46 - Radio / Multimedia ✓                                  |
| 4 - Service/ Dokum.          | 47 - Elektrisk vindusheis ✓                                |
| <b>Bremser</b>               | 48 - Oppvarmet bakrute <b>O</b>                            |
| 5 - Bremsbelegg              | 49 - Kupevifte ✓                                           |
| 6 - Bremseskiver             | <b>O</b> 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓            |
| 8 - Parkeringsbrems          | <b>O</b> 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓           |
| 9 - Bremsvirkning            | ✓ 53 - Sentrallås ✓                                        |
| 10 - Bremsvæsknivå           | ✓ 54 - Setevarmer ✓                                        |
| 11 - Bremsvæskens kokepunkt  | 57 - Batteri ytre tilstand                                 |
| 12 - Bremserør               | 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓                            |
| 13 - Bremseslanger           | ✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer <b>O</b>          |
| 14 - Bremskraftforsterker    | ✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓                          |
| 15 - Bremsedal               | ✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓                            |
| <b>Lys og signaler</b>       | ✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓          |
| 17 - Lys                     | 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid <b>R</b> |
| 19 - Refleks                 | <b>✓ Hjul, dekk, felg</b>                                  |
| 20 - Lyd / lyssignaler       | ✓ 65 - Dekk <b>R</b>                                       |
| 21 - Varsellamper            | ✓ 66 - Felg <b>R</b>                                       |
| 22 - Varsellamper utvidet    | ✓ 67 - Ekstra hjulsett <b>R</b>                            |
| <b>e-Diagnose</b>            | <b>R</b> 68 - Hjullager                                    |
| 23 - Full systemskann        | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett <b>R</b>            |
| <b>Motor</b>                 | 70 - Hjulskapsler/navkopper ✓                              |
| 27 - Motor virkemåte         | <b>Styring</b>                                             |
| 28 - Utvendig tilstand motor | 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓                               |
| 30 - Kjølevæske              | 72 - Styresnekke, tannstang ✓                              |
| 31 - Kjølevifte              | 73 - Styrestag/ledd ✓                                      |
| 32 - Kjølesystem             | 74 - Styreservo ✓                                          |
| 35 - Motorfester             | <b>✓ Hjuloppheng</b>                                       |
| <b>Drivverk</b>              | ✓ 75 - Støtdempere ✓                                       |
| 40 - Girkasse (automatisk)   | 76 - Stabilisator ✓                                        |
| 41 - Differensial            | 77 - Fjærer / fjærbein <b>O</b>                            |
| 42 - Drivaksler              | ✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓                    |
|                              | ✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓                    |
|                              | 80 - Travers ✓                                             |



6135774

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | O |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | R |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



6135774

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                       | 1 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                      | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                      | Kontrollert visuelt                     |
| 30     | Kjølevæske                      |                                      | Ikke tilgjengelig for kontroll          |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C                                   |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 9 °C                                    |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                      | Kontrollert visuelt                     |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:           | 1 stk                                   |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                      | 5,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                      | 8,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                      | 7,00 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                      | 8,50 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:               | Piggfrie vinterdekk                     |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:               | Lettmetallfelg                          |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                      | Ligger ikke i bilen                     |



6135774

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6135774


## Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt

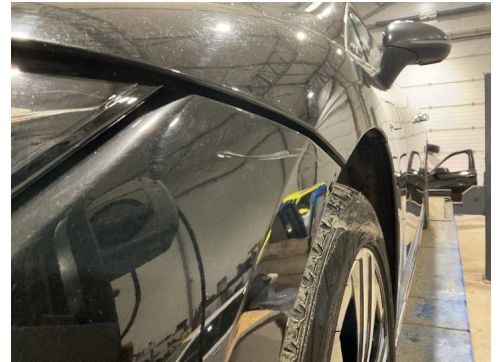

3. Generelt



4. Generelt

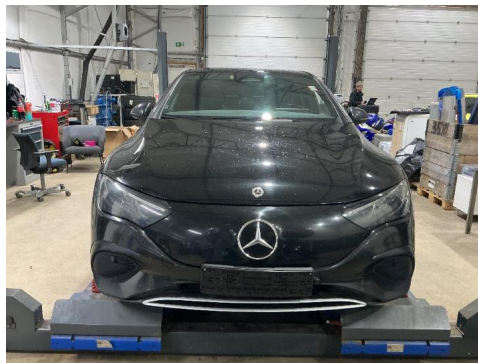

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6135774

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

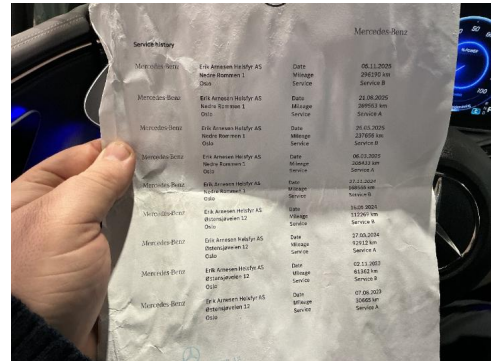


21. Generelt



22. Generelt

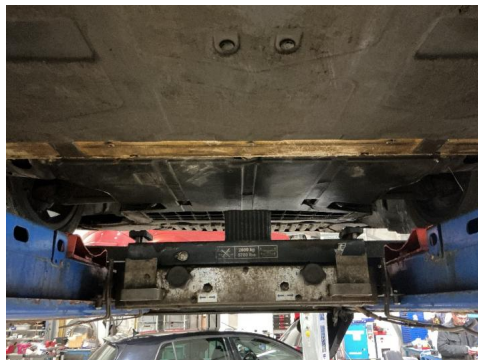

23. Generelt

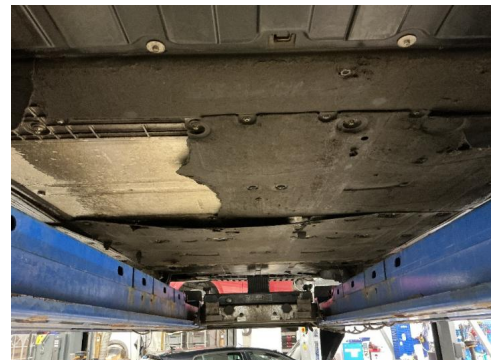

24. Generelt



6135774

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Dekk



R 27. Døråpning

R



28. Døråpning



R 29. Felg



R 30. Grill

R



31. Gulvmatter/-teppe



R 32. Høyre baksjerm



R 33. Høyre forskjerm

R



34. Panser



R 35. Støtfanger bak



R 36. Underside

R




6135774

## Bilder og vedlegg



37. Underside

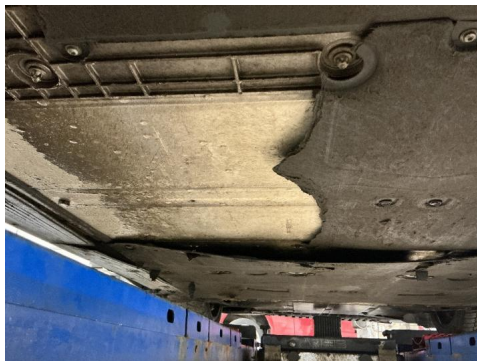

**R** 38. Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/  
hybrid

**R**



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>            |
| EF69878          | W1KEG1CB3PF027503     |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>   |
| 22-              | EQE 350 (V295) 4Matic |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>             |
| 780.300          | Ukjent                |

## Utført med feil (44)

| System                                                          | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMS Batteriemanagementsystem                                    | P0B11FA                  | Current sensor B traction battery block — Electric circuit faulty/signal too high                  |
|                                                                 | P0B11FB                  | Current sensor B traction battery block — Electric circuit faulty/signal too high                  |
| Direct current charge connection unit                           | P1DBF00                  | DC charging — Emergency shut-off released                                                          |
|                                                                 | U112081                  | System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message         |
|                                                                 | U11C102                  | Charging station — Communication disturbed                                                         |
| Door ECU FR UDS OBD                                             | U020387                  | CAN bus connection to door ECU FL — CAN message missing                                            |
| Electronic ignition lock – central gateway                      | B19CB12                  | Wake-up line 2 — Short circuit to plus                                                             |
|                                                                 | B1F9700                  | Wake-up line — Function/electric circuit faulty                                                    |
|                                                                 | U116000                  | CAN bus — A power consumer was detected                                                            |
| EPS steering                                                    | P063544                  | Power-assisted steering ECU — Internal data memory faulty                                          |
| ESE Electrical seat adjustment with seat position memory driver | B120001                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                  |
|                                                                 | B120101                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                  |
|                                                                 | B120201                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                  |
|                                                                 | B120301                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                  |
| IDP display display                                             | P060704                  | ECU — Internal fault                                                                               |
| KI (Kombiinstrument): Instrument cluster                        | B14BC29                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                  |
|                                                                 | U103F00                  | Ethernet connection — Communication disturbed                                                      |
|                                                                 | U11AD08                  | CAN bus connection to infotainment head unit — Signal or message faulty                            |
| MBUX - Head Unit                                                | B14BC11                  | CAN bus connection between infotainment head unit and instrument cluster — Short circuit to ground |
|                                                                 | B162997                  | Data link between infotainment head unit and camera rear — Communication missing/incorrect         |

Reg.nr: **EF69878**, VIN: **W1KEG1CB3PF027503**



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                                                   | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | B1E7B00                  | Infotainment display — Image of rearview camera or parking assist missing/faulty                  |
|                                                          | B21A100                  | ECU — ECU reset carried out.                                                                      |
|                                                          | U112081                  | System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message        |
|                                                          | U118887                  | Cell phone mount holder — Communication faulty                                                    |
| Medium-range radar                                       | U0146F9                  | CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing                                   |
| MFK: Multi-function camera                               | U043029                  | CAN connection with tyre-pressure check — Received invalid data                                   |
|                                                          | U1444F0                  | CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible                                       |
| MRM steering column module                               | U010087                  | CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing                                            |
| PARK parking assist/ KAR – camera with augmented reality | B122B96                  | Sensor 7 parking assist system — Internal fault                                                   |
|                                                          | B125397                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                 |
|                                                          | B127B97                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                 |
|                                                          | B223231                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                 |
|                                                          | B223263                  | Trouble codes — Fault code is not documented yet.                                                 |
|                                                          | U012286                  | CAN bus connection to traction control ECU — There is a signal fault or the message is incorrect. |
| PTCU: powertrain                                         | U112083                  | System monitoring — Communication disturbed. Checksum value of message faulty                     |
| SAM-F Body control module front                          | B23267B                  | Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW                                                     |
|                                                          | B237971                  | Unknown trouble code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!                         |
|                                                          | U015187                  | CAN bus connection to airbag ECU — CAN message missing                                            |
| SG-LG Charger for high-voltage battery module            | U044229                  | CAN-Bus-Verbindung zu Antriebsstrang-Steuergerät B — Received invalid data                        |
| SG-SW-L headlight ECU left                               | U118B00                  | Headlight leveling ECU, right — Communication disturbed                                           |
| SOG sound generator                                      | U010087                  | CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing                                            |
|                                                          | U014687                  | CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing                                   |
|                                                          | U016887                  | CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing                              |
| Tire pressure monitoring                                 | B210E00                  | Voltage supply — Voltage too high                                                                 |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (21)

| System           | Beskrivelse                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| ABS              | BV Brake booster                                  |
|                  | ESP: Electronic stability control                 |
| Air conditioning | KLA Electronic climate control                    |
| Airbag           | RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL       |
|                  | RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR       |
|                  | SRS airbag ECU                                    |
| Audio/Video      | KOMO: Communication module of telematics services |
|                  | MTAS-D – Cell phone cradle driver side            |
|                  | ZAN OBD                                           |
| Comfort          | DBE: Roof control board                           |
|                  | Door ECU FL UDS OBD                               |
|                  | Door ECU RL UDS OBD                               |
|                  | Door ECU RR UDS OBD                               |
|                  | OBF (Oberes Bedienfeld): Upper control module     |
|                  | PSD: Panorama roof                                |
|                  | SAM-H Body control module rear                    |
|                  | SG-SW-R headlight ECU right                       |
| Engine           | DDW DC-DC converter                               |
|                  | Power electronics rear axle                       |
|                  | SG-LE Power electronics                           |
| Steering         | LRE steering wheel electronics                    |