

6143234

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	571259



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Kona	Motoreffekt	150 kW
Type	OS	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB11948	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KMHK581GFKU048022	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	160041	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	11.10.2019
		Frist for neste EU kontroll	10.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6143234

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
10.1	Bremsevæsknivå	Lavt bremsevæsknivå	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	4 felger
69.5	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Nødkompressor mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre baksjerm
86.5		Bulk (er):	Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør, Høyre baksjerm
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.4		* Skadet gummilist venstre foran	
100.4	Gulvmatter/-teppe	Skittent/misfarget gulvteppe:	Venstre foran
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.18	Bremsekiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
17.29	Lys	Bilen er utstyrt med spesiallys/roterende lys	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.30	Lakk / karosseri utvendig	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Foliert
86.36		* Diverse skader i folie	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Slitte knapper	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6143234

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute O
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	O 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	R 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
12 - Bremserør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	O Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	R 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
e-Diagnose	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
23 - Full systemskann	O
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	✓ Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	✓ 76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 77 - Fjærer / fjærbein O
Drivverk	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
40 - Girkasse (automatisk)	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
41 - Differensial	80 - Travers ✓
42 - Drivaksler	✓



6143234

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



6143234

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6143234

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

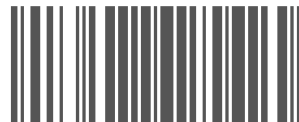


6143234

Bilder og vedlegg

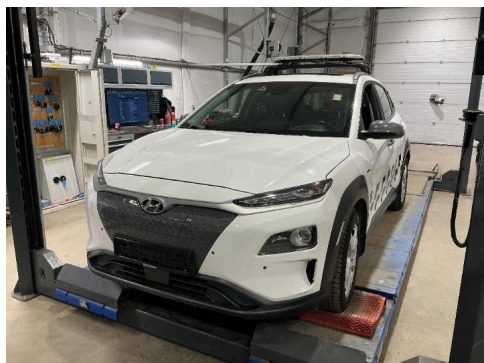


1. Generelt

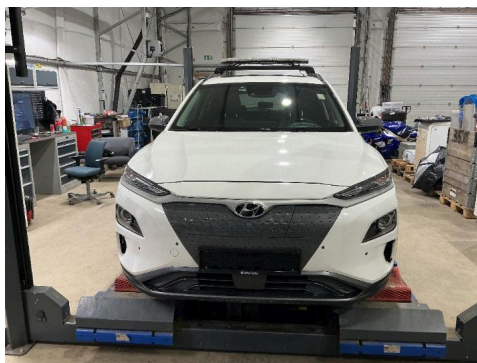

2. Generelt



3. Generelt

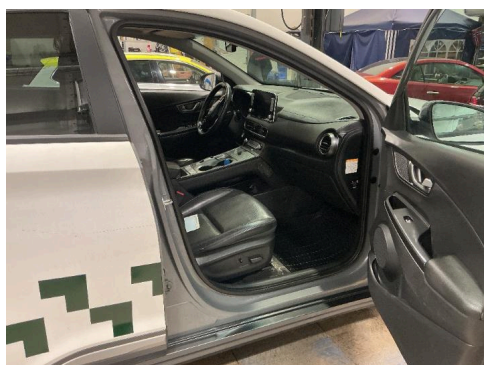


4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt

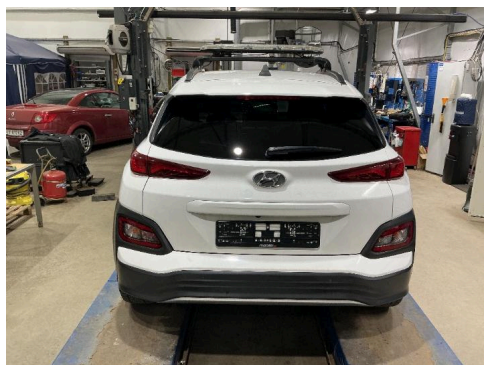

7. Generelt

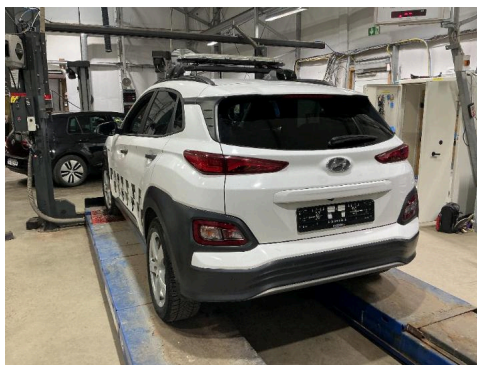

8. Generelt

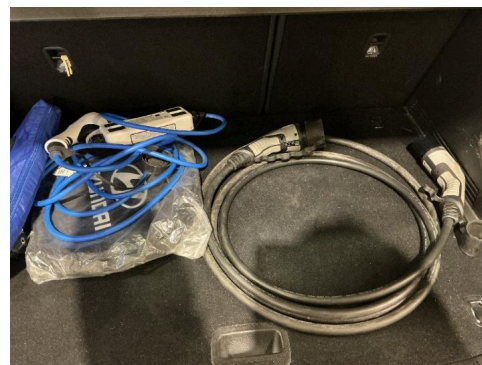

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6143234

Bilder og vedlegg



13. Generelt

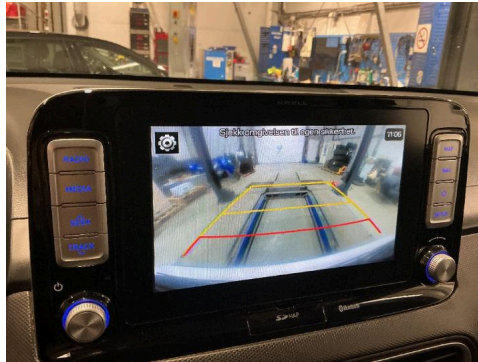


14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

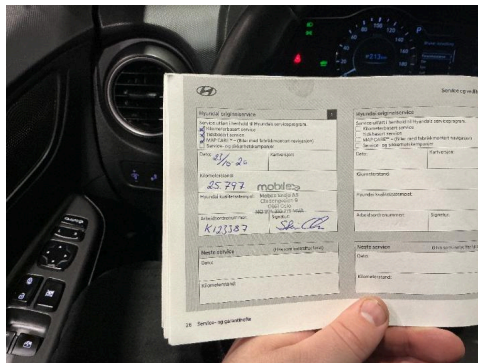


17. Generelt

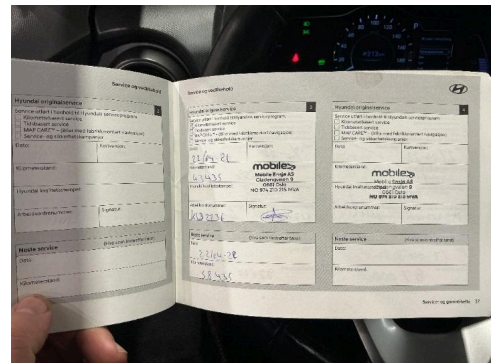


18. Generelt

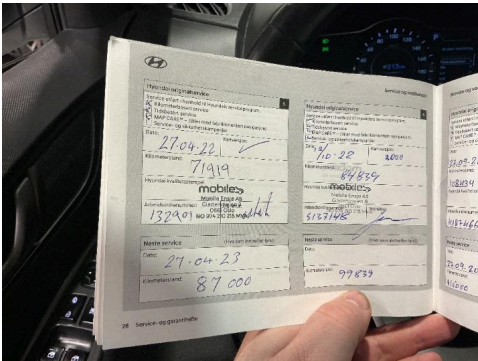

19. Generelt

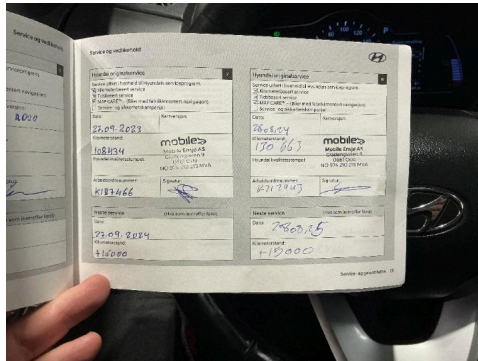


20. Generelt

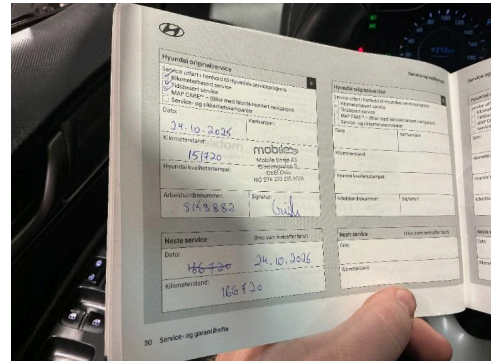


21. Generelt



22. Generelt

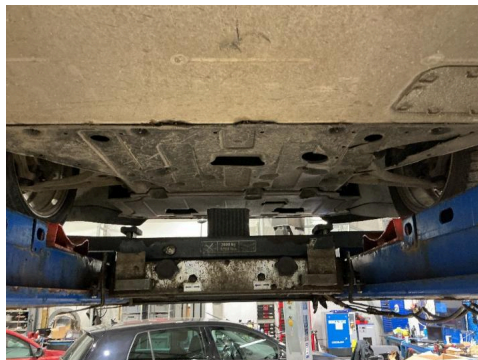

23. Generelt

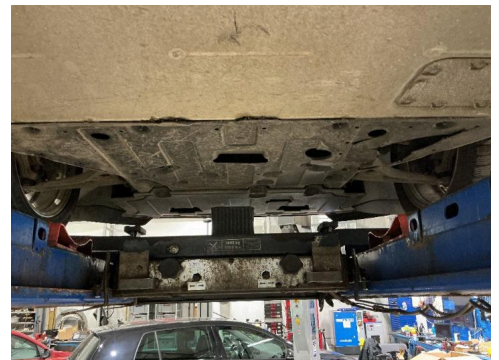

24. Generelt




6143234

Bilder og vedlegg



25. Generelt

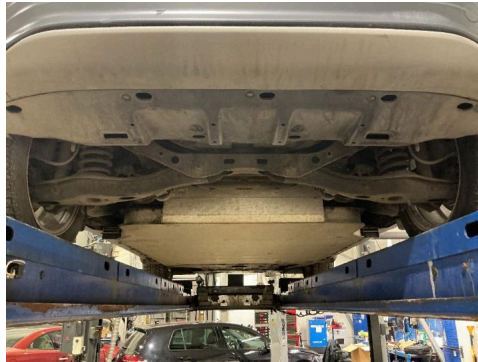

26. Generelt



27. Dashbord / midtkonsoll

O



28. Dørtrekk



R 29. Dørtrekk



O 30. Døråpning

R



31. Døråpning



R 32. Døråpning



R 33. Døråpning

R



34. Ekstra hjulsett



R 35. Felg



R 36. Høyre bakdør

R



6143234

Bilder og vedlegg



37. Høyre bakskjerm

R



38. Høyre forskjerm

R



39. Høyre forskjerm

R



40. Støtfanger foran

R



41. Støtfanger foran

R



42. Venstre bakdør

R



43. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB11948	KMHK581GFKU048022
Årsmodell	Merke/Modell
18-23	Kona (OS) Elektro
Motorkode	Km
EM16	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM Body Control Module (CAN)	C131200	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C131300	Tyre pressure sensor FR — Function faulty.
	C131400	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	C131500	Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	C166200	Tire pressure monitoring ECU — Wheel rpm sensor taught-in.
TPMS tire pressure monitoring system	C131200	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C131300	Tyre pressure sensor FR — Function faulty.
	C131400	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	C131500	Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	C166200	Tire pressure monitoring ECU — Wheel rpm sensor taught-in.

Utført uten feil (22)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Air conditioning	AC Air Conditioning (CAN)
Airbag	Airbag (CAN)
Audio/Video	AMP Amplifier
Comfort	CGW Central gateway module
	CM Instrument cluster (CAN)
	HUD Head-up display
	SMK Keyless entry and start system
	VESS Driving noise simulator
	WPC Wireless Power Charger
	AAF Radiator shutter



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

BS Battery module

CCM Charge Control Module

CS Control system/voltage transformer

MCS engine timing electric drive

OBC Charge management

Safety

AEB Emergency brake assistant

BSD Module of side obstacle detection

LDWS Lane keeping assist

SPAS Intelligent parking assist

Steering

EPS Electromechanical power steering (CAN)

Transmission

E-shifter selector lever module