



6147761

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	571887



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EVITO TOURER	Motoreffekt	150 kW
Type	639/2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC96596	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1V44770513907116	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	340825	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	11.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	04.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6147761

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* - Dårlige dempere foran og bak.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.15	Lys	Skadet lykt:	Midtre bremselys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Spylerdyse skadet/feil innstilt:	Bakrute
51.8		Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Venstre foran
61.2	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.2		Lakkriper:	Høyre fordør, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Panzer, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
86.12		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Venstre speil
86.14		Steinsprut/lakksår	Panzer
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Skadet lykt:	Høyre nærllys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	



6147761

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Tak
86.24		Lakkriper:	Tak
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
88.15	Underside	* - Skrubbskader under bilen(batterikasse).	
	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6147761

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon	R	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremseser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	R
12 - Bremseser	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
13 - Bremseslanger	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
15 - Bremsespedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	✓
17 - Lys	R	66 - Felg	O
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	Styring	
22 - Varsellamper utvidet	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	O	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	75 - Støtdempere	R
30 - Kjølevæske	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
35 - Motorfester	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Drivverk		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	80 - Travers	✓
42 - Drivaksler	✓		



6147761

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O



6147761

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6147761

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6147761

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6147761

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

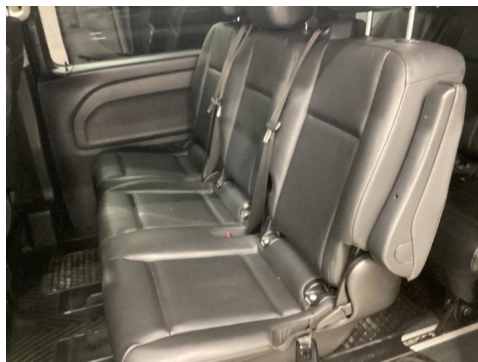

20. Generelt



21. Generelt



6147761

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

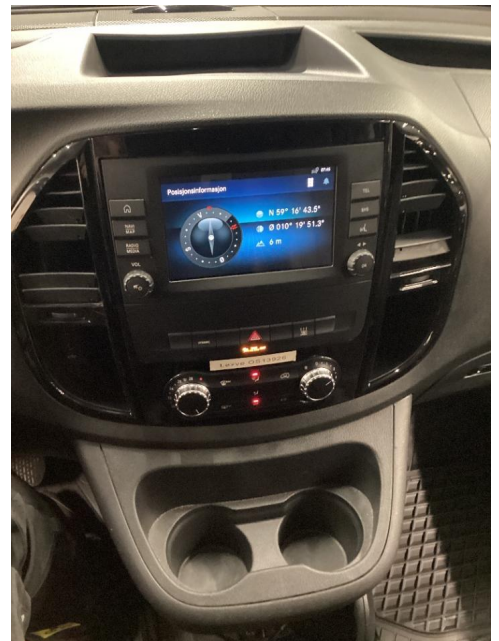

27. Generelt



6147761

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6147761

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6147761


Bilder og vedlegg




46. Generelt



47. Generelt

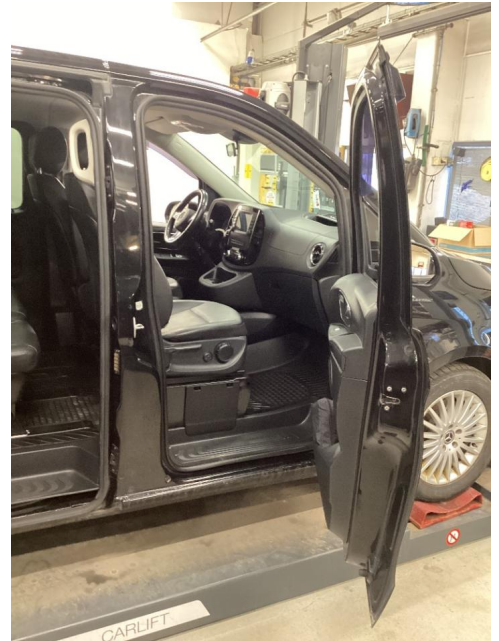

48. Generelt

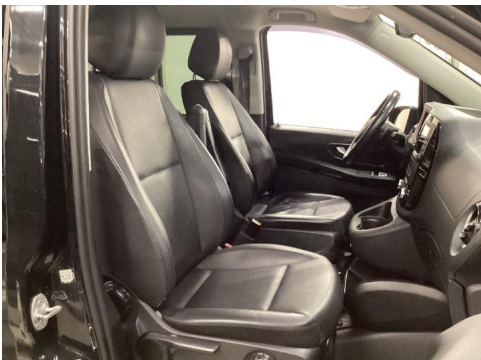

49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt

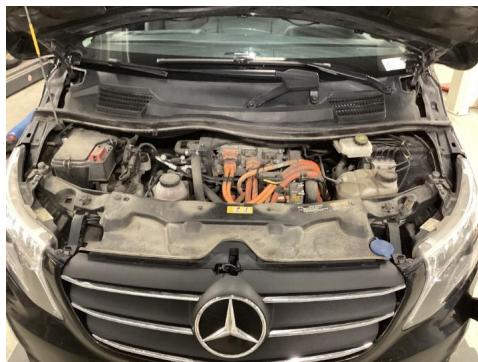

53. Generelt




54. Generelt

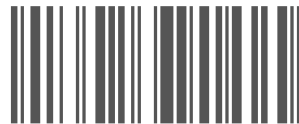

6147761

Bilder og vedlegg

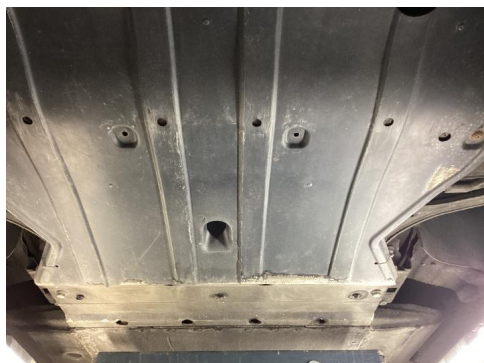

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC96596	W1V44770513907116
Årsmodell	Merke/Modell
19-	eVito (W447) Tourer
Motorkode	Km
EM 780.701	340 825

Utført med feil (45)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Direct current charge connection unit	U011200	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
ESP: Electronic stability control		
EZS: Electr. ignition lock	U116000	CAN bus — A power consumer was detected
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	U012187	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Missing message!
KLA Electronic climate control	B229271	A/C compressor — Motor locked up
	U010F00	CAN bus connection to A/C compressor ECU — Communication faulty
	U016B00	CAN bus connection to A/C compressor ECU — Communication faulty
	U100900	LIN bus 2 — Function faulty.
	U109200	High-voltage heater — Function faulty.
MFK: Multi-function camera	B23A813	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus
	U120B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
PARK: parking assist	B122B09	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	B122B14	Parking aid sensor rear outside right — Interruption or short circuit to ground
	B122B23	Parking aid sensor rear outside right — Signal Voltage TOO LOW
	B123009	Parking aid sensor RR center — Defective sensor
	B123014	Parking aid sensor RR center — Interruption or short circuit to ground
	B123023	Parking aid sensor RR center — Signal Voltage TOO LOW
	B123514	Parking aid sensor rear inside right — Interruption or short circuit to ground
	B123A14	Parking aid sensor rear inside left — Interruption or short circuit to ground
	B127B09	Parking aid sensor RL center — Defective sensor
	B127B14	Parking aid sensor RL center — Interruption or short circuit to ground
	B128009	Parking aid sensor rear outside left — Defective sensor
	B128014	Parking aid sensor rear outside left — Interruption or short circuit to ground
	B128023	Parking aid sensor rear outside left — Signal Voltage TOO LOW
	B12861C	Parking assist sensors rear — Voltage value is outside the permissible range
	U015587	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PTCU: powertrain	B10BC98	High-voltage heater — Excess temperature detected
Radio/Navigation	B153701 C212800	Bluetooth® antenna or Wi-Fi antenna — Fault in electric circuit ECU — ECU reset carried out.
RDK OBD	U113100	Tire pressure monitoring ECU — Faulty signal transmission
SAM (Signal Acquisition Module)	B18EB13	Body control module output 1 central locking actuator RL — Interruption/ short circuit to plus
	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
SG-SW-L headlight ECU left	B283871	Actuator of dynam. cornering light — Actuator blocked
	C152616	Ride height sensor RL — Voltage too low
Telematics HERMES	B143A13	Microphone 1 — Interruption in electric circuit
	B156411	Mobil phone aerial — Short circuit to ground

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	PSM: Parameterizable special module
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	BMS: Battery management system Master
	DDW DC-DC converter
	SG-EM: Power electronics
	SG-LG Charger for high-voltage battery module
	SOGE sound generator
Safety	ABA: Brake assist system
	RFK: Rearview camera
Steering	Electr. power steering
	MRM OBD