



6183629

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	577860



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC19012	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB3MF830755	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	92546	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	29.12.2020
		Frist for neste EU kontroll	28.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6183629

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.14	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys
64.5	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Riper i batterikasse for fremdriftsbatteri	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Venstre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.5		Bulk (er):	Venstre sidekanal
86.6		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
86.14		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panser
86.15		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Høyre baksjerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.4	Døråpning	* Skadet list venstre foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	3 felger
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

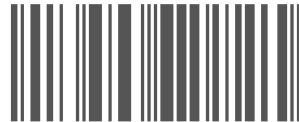

6183629

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6183629

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	✓ 53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	✓ 54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
10 - Bremsvæsknivå		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
12 - Bremserør	✓	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
13 - Bremseslanger	✓	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	R
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	✓ 65 - Dekk	R
19 - Refleks	✓	✓ 66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske		75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
35 - Motorfester	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



6183629

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6183629

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6183629

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6183629


Bilder og vedlegg



1. Generelt

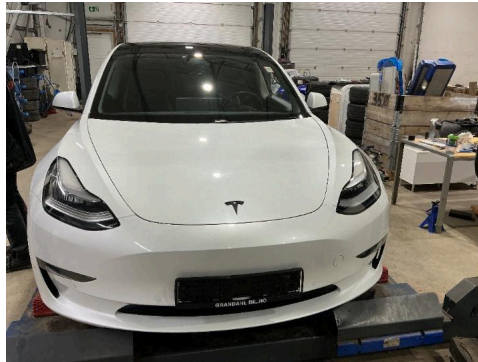

2. Generelt

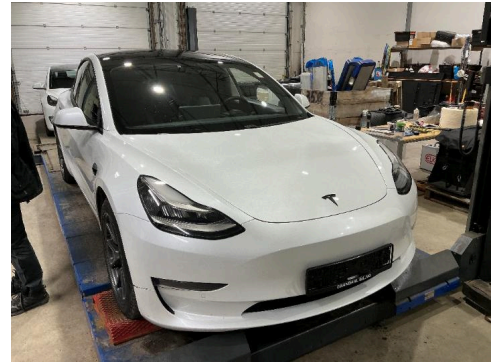


3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

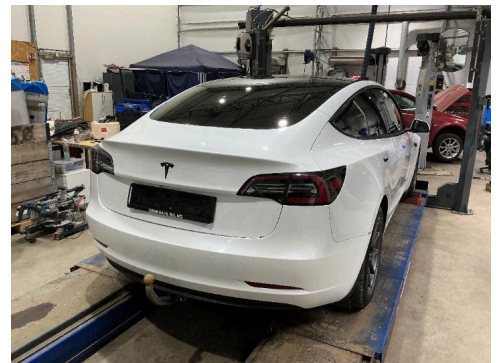

6. Generelt

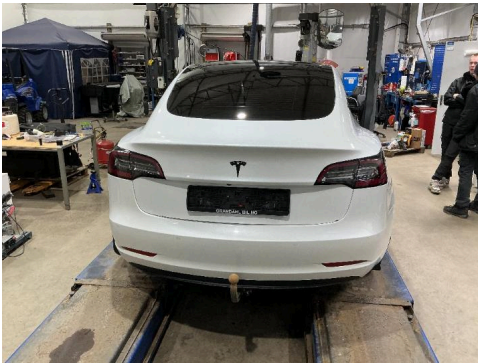

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6183629


Bilder og vedlegg




13. Generelt

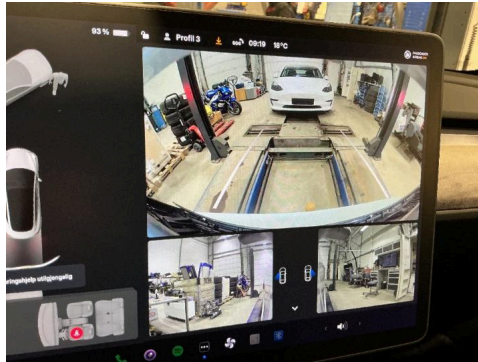


14. Generelt

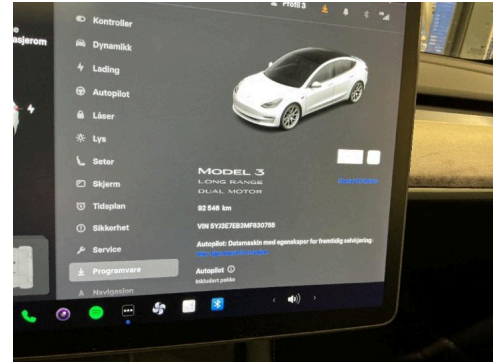


15. Generelt

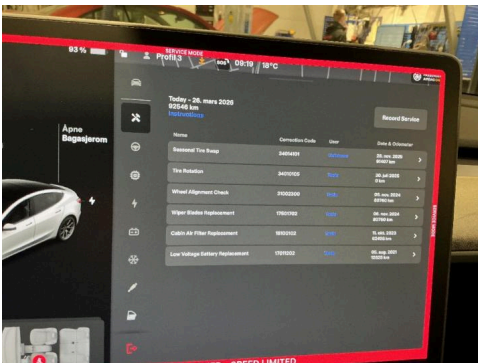


16. Generelt

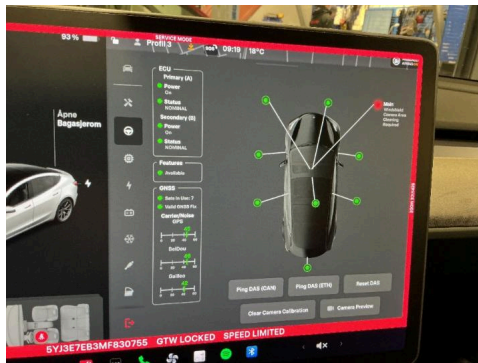

17. Generelt

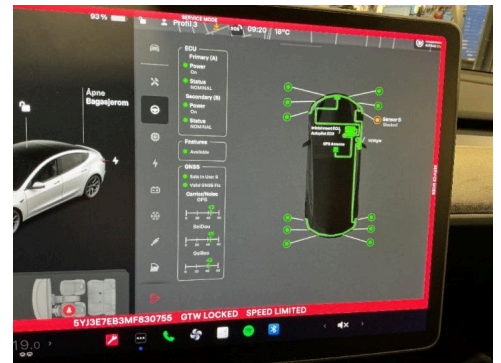


18. Generelt

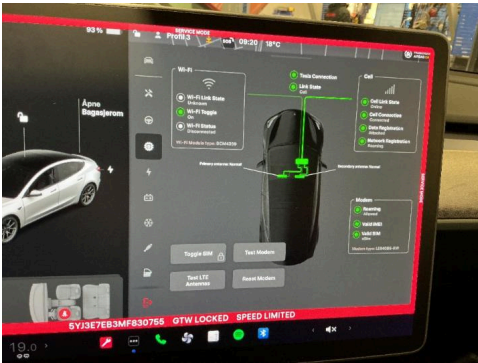


19. Generelt




20. Generelt

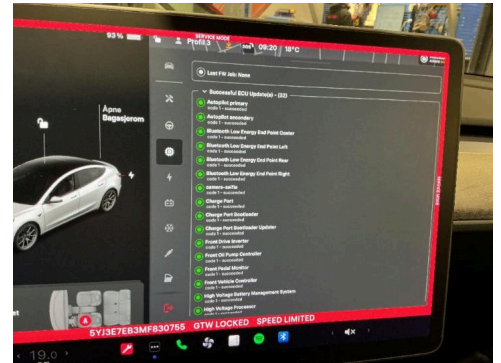


21. Generelt

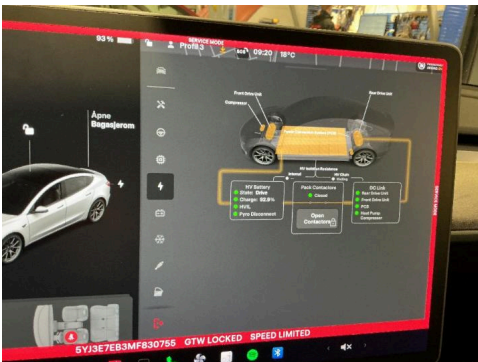

22. Generelt

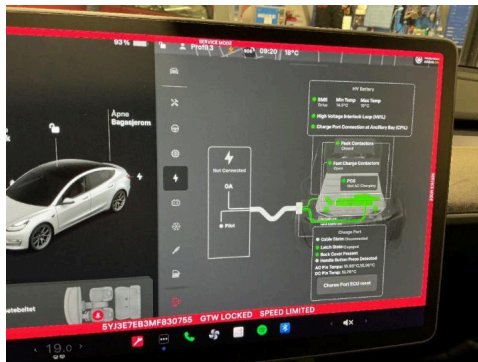

23. Generelt

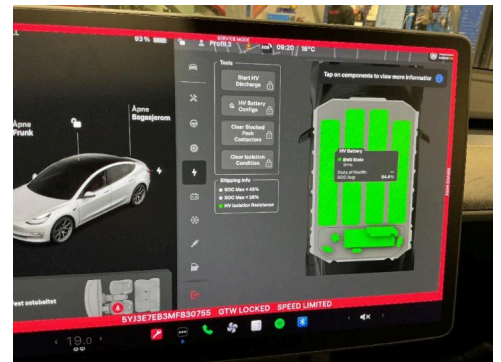

24. Generelt




6183629


Bilder og vedlegg




25. Generelt

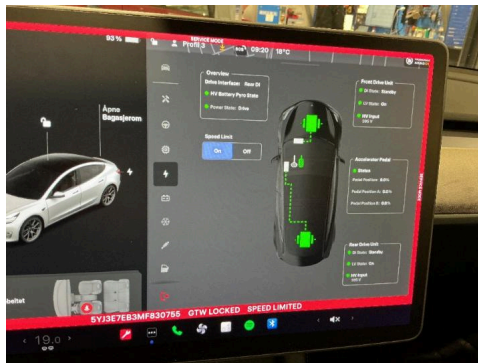


26. Generelt

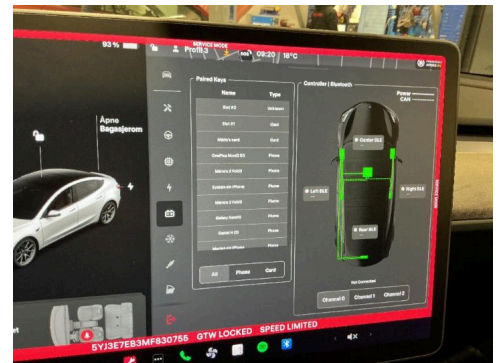


27. Generelt

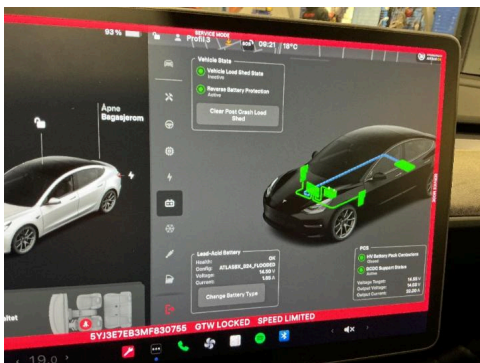


28. Generelt

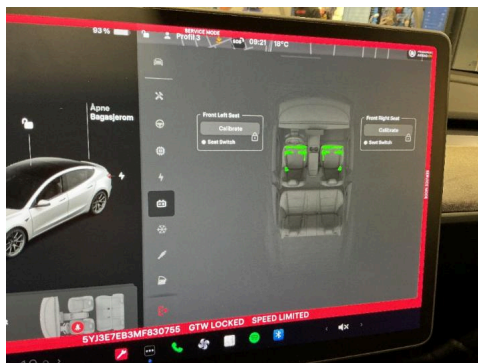


29. Generelt

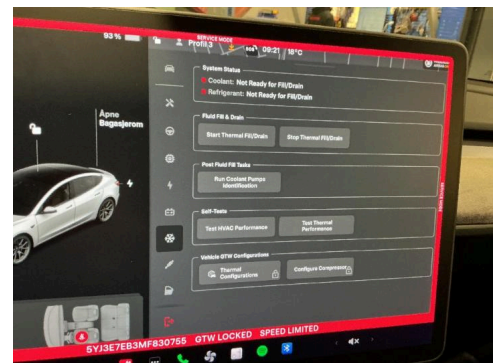


30. Generelt

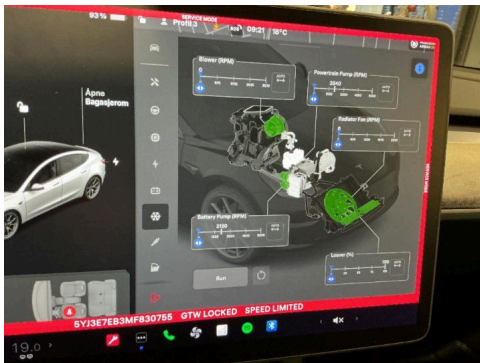


31. Generelt

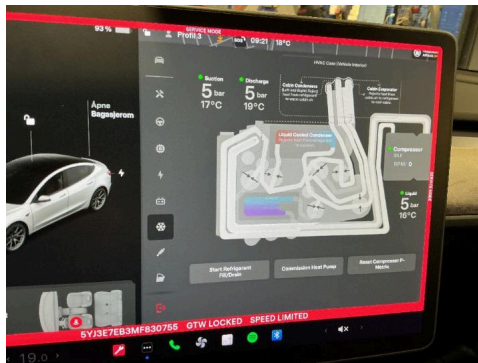


32. Generelt

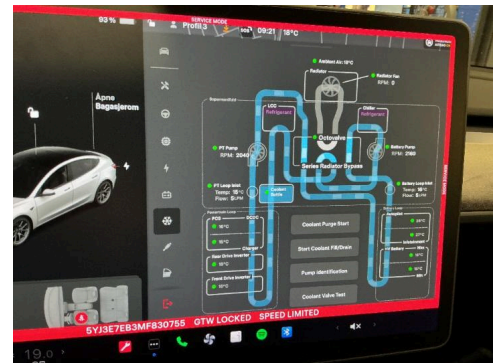


33. Generelt

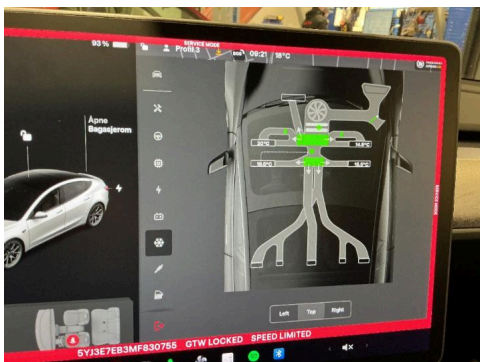

34. Generelt

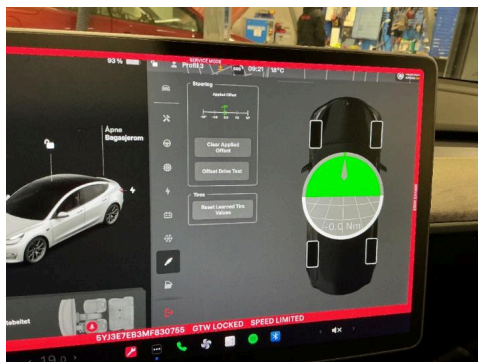

35. Generelt

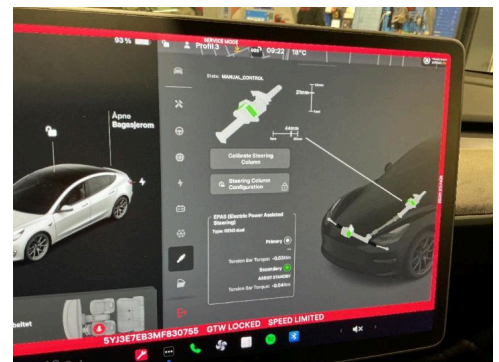


36. Generelt



6183629


Bilder og vedlegg

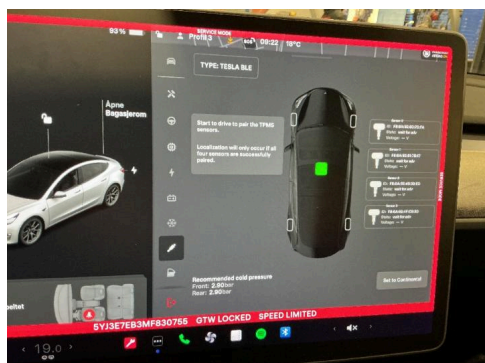


37. Generelt



38. Generelt

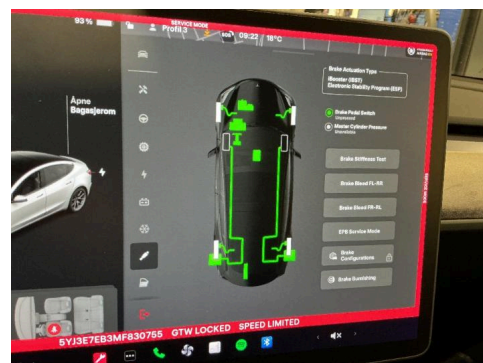

39. Generelt

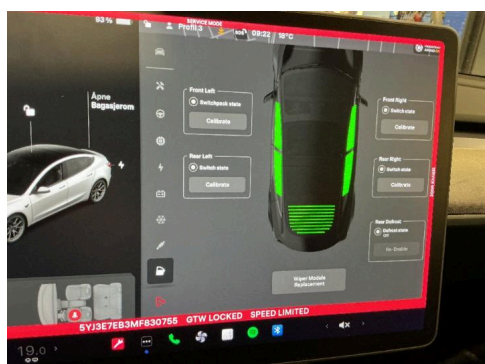


40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt

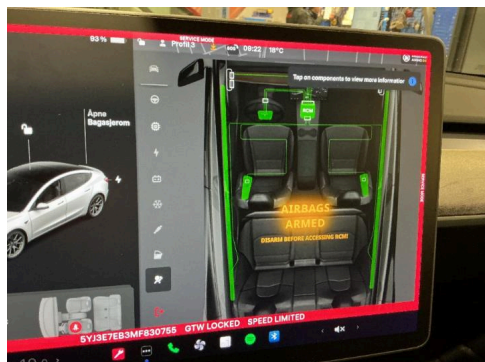

43. Generelt

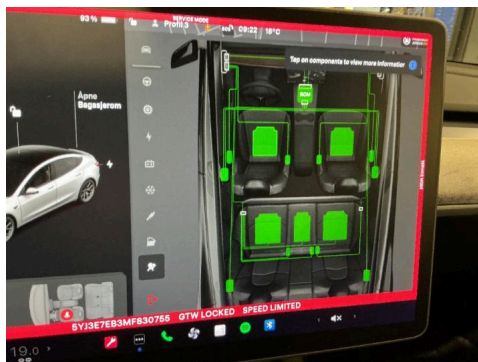

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




6183629


Bilder og vedlegg



49. Generelt

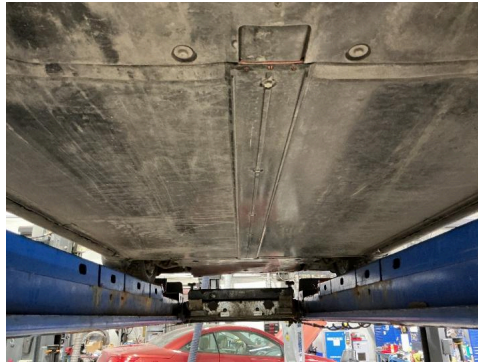

50. Generelt

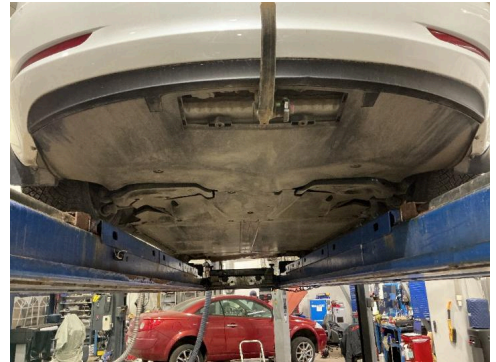

51. Generelt



52. Bakluke



R 53. Dekk



R 54. Døråpning

R



55. Ekstra hjulsett



R 56. Felg




R 57. Felg

R



58. Frontrute

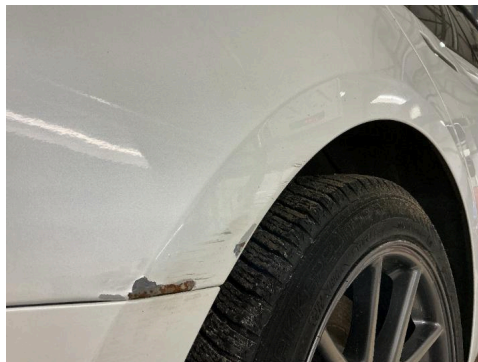

R 59. Høyre bakskjerm



R 60. Høyre fordør

R



6183629

Bilder og vedlegg



61. Høyre forskjerm



R 62. Høyre speil



R 63. Lys



64. Panser



R 65. Panser



R 66. Støtfanger bak



67. Støtfanger foran



R 68. Støtfanger foran



R 69. Venstre kanal