



6302979

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.05.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	588665



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model Y	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF98387	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	XP7YGCEK6PB192058	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	222975	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	21.09.2023
		Frist for neste EU kontroll	22.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6302979

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Ulyd i knirkeforinger/kuleforinger begge sider bak.	
83.6	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.2		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.5		Bulk (er):	Venstre bakskjerm, Bakluke
86.14		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser
86.15		Lakkslipp/flassing	Bakluke
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
103.4	Interiør generelt	* Fjerning av diverse taxi utstyr.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre bak
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* Noe bruksslitasje på ratt	
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
79.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Liten slakk i kuleforinger begge sider bak.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	Venstre foran, Midten bak, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran



6302979

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6302979

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	R 48 - Oppvarmet bakrute O
	O 49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
	O 53 - Sentrallås ✓
	✓ 54 - Setevarmer ✓
	✓ 57 - Batteri ytre tilstand
	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
	59 - Tilhengerkontakt ✓
	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk O
19 - Refleks	✓ 66 - Felg R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	R 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
	O
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd O
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
	73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
	✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	77 - Fjærer / fjærbein O
31 - Kjølevifte	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
35 - Motorfester	✓ 80 - Travers ✓
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	
41 - Differensial	
42 - Drivaksler	

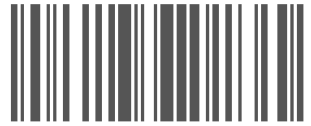

6302979

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



6302979

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6302979

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6302979

Bilder og vedlegg

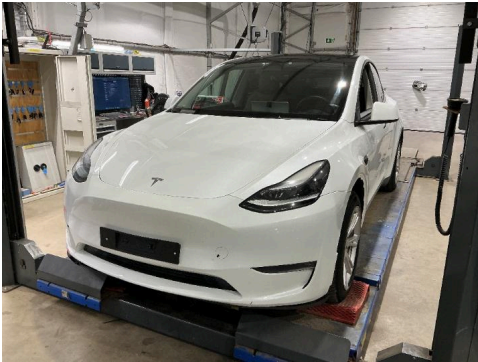

1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

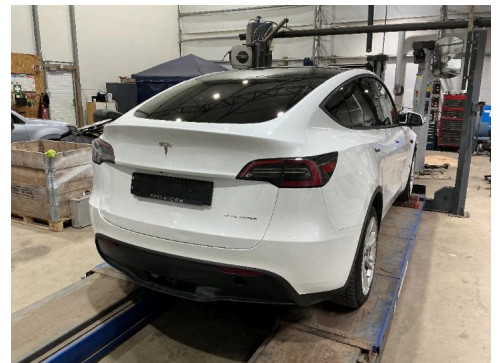

6. Generelt

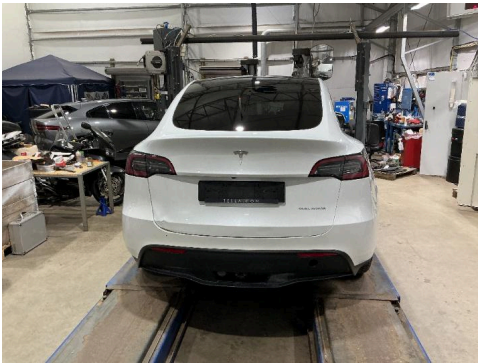

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

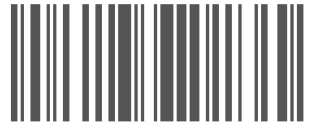


6302979


Bilder og vedlegg




13. Generelt

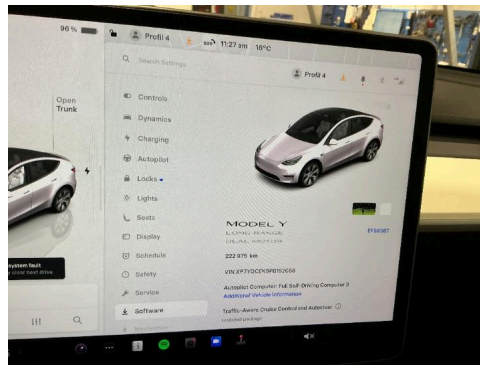


14. Generelt

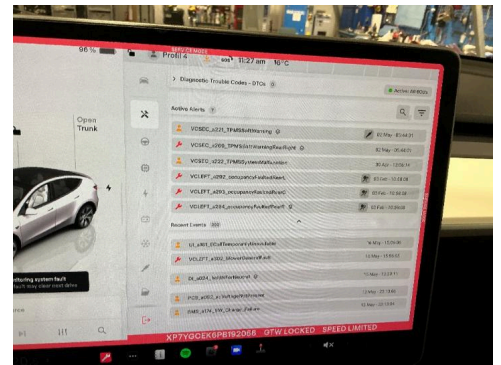


15. Generelt

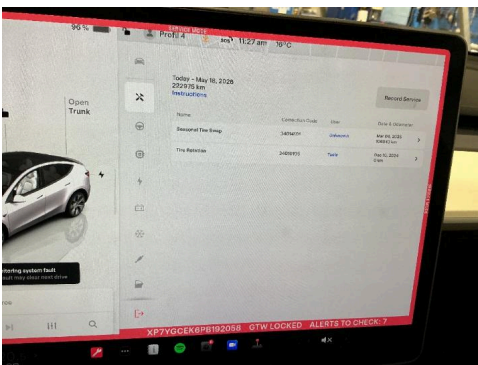


16. Generelt

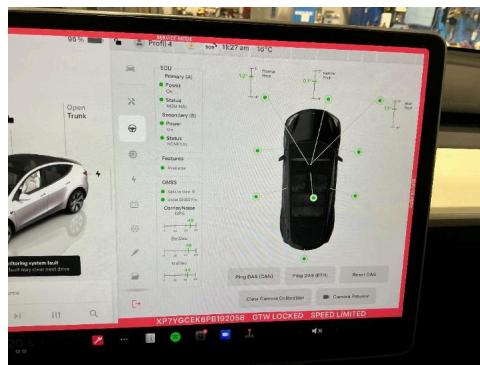


17. Generelt

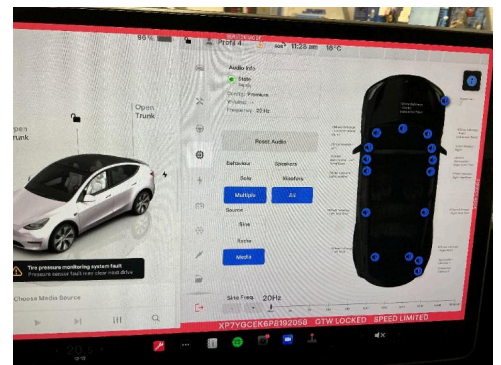


18. Generelt

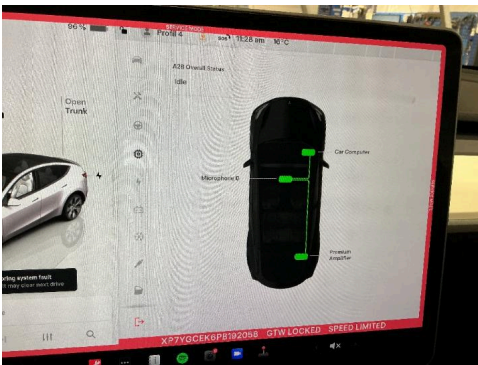


19. Generelt

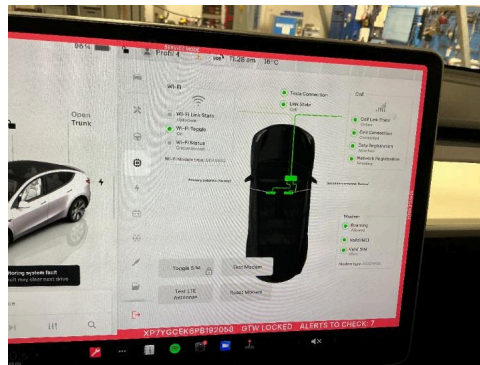


20. Generelt

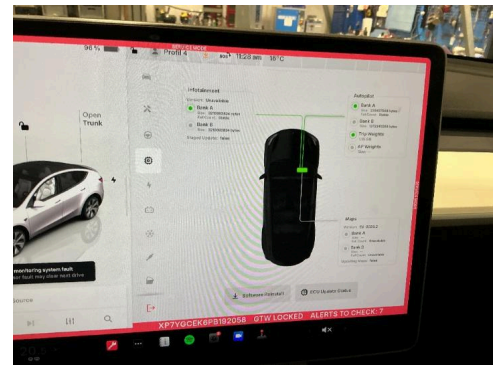


21. Generelt

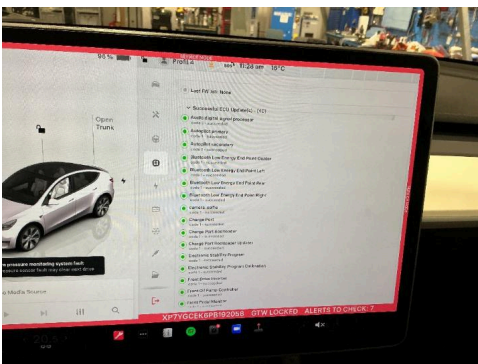


22. Generelt

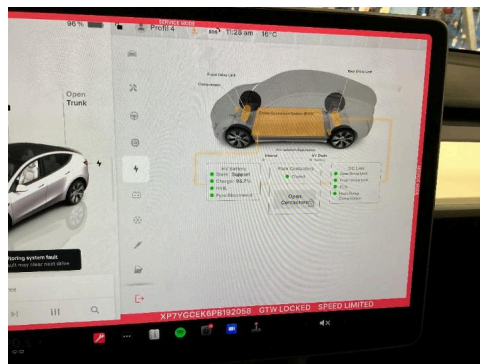

23. Generelt

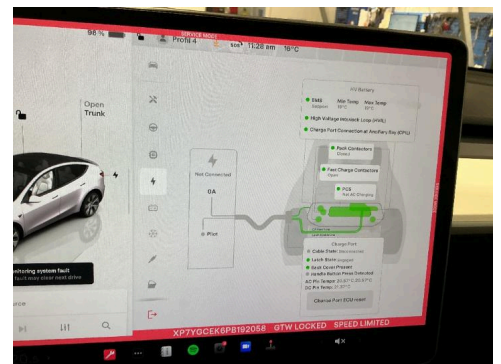


24. Generelt

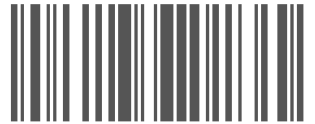


6302979


Bilder og vedlegg

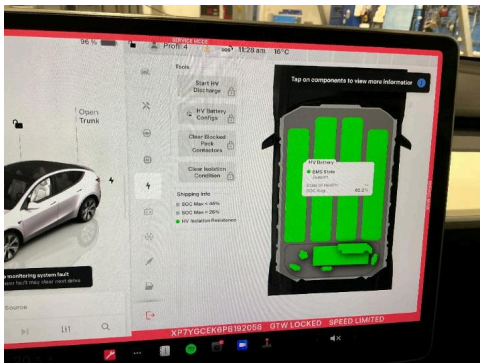


25. Generelt

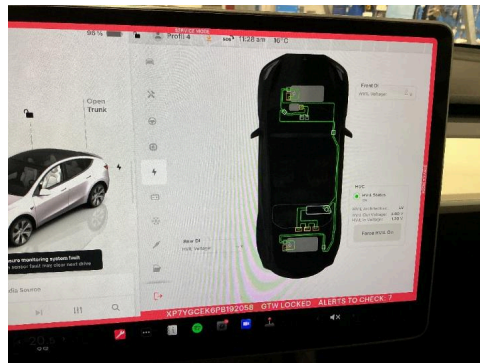


26. Generelt

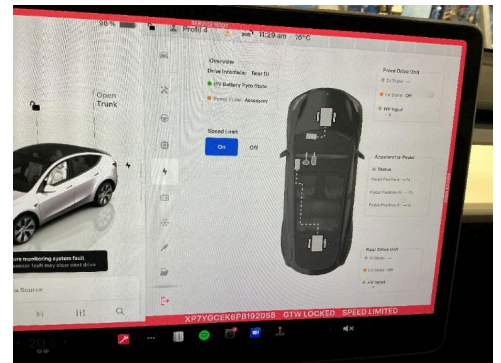


27. Generelt

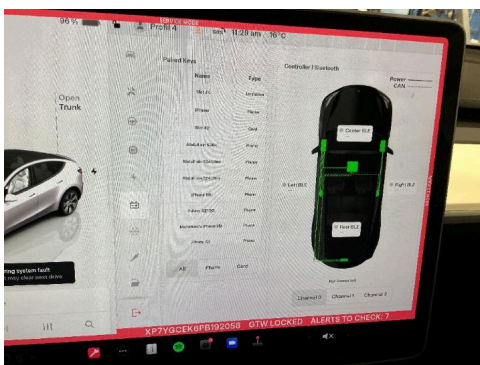


28. Generelt

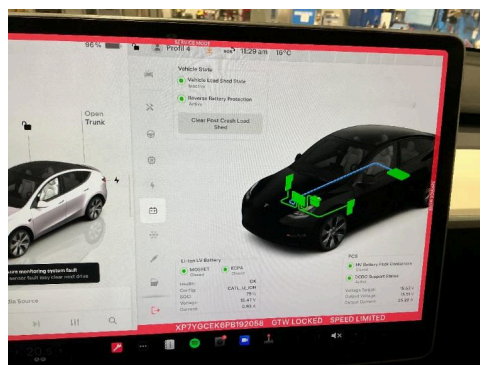


29. Generelt

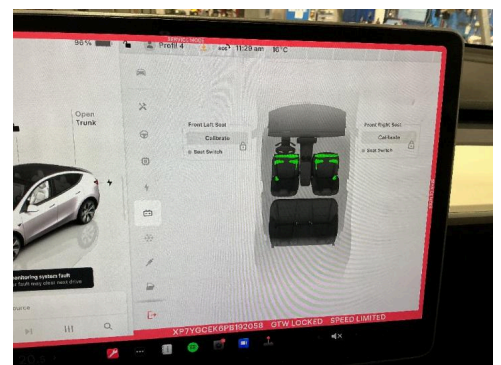


30. Generelt

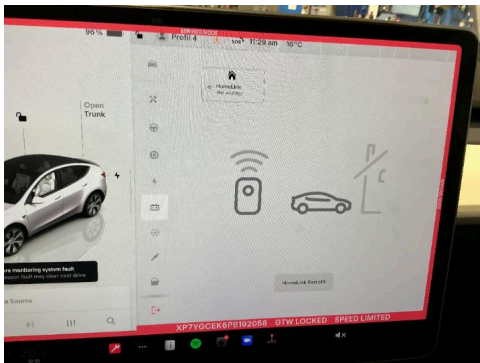


31. Generelt

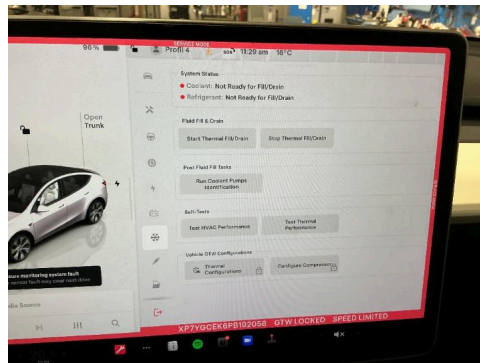


32. Generelt

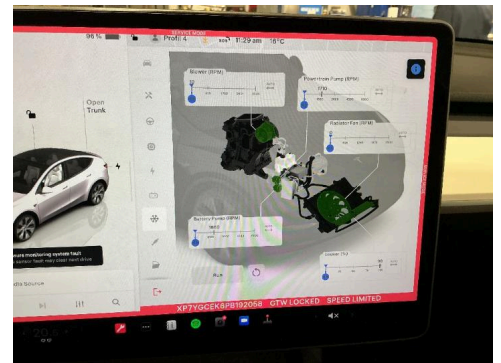


33. Generelt

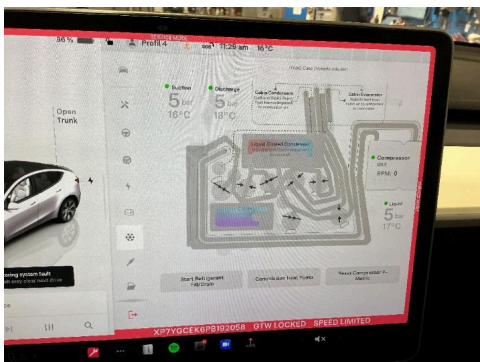

34. Generelt

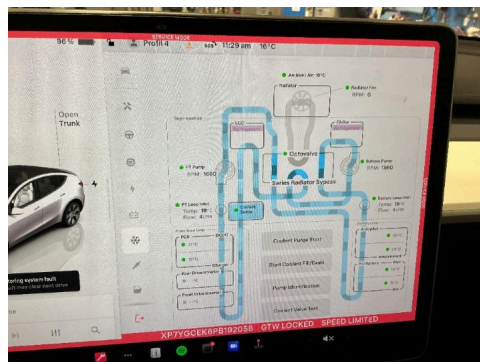

35. Generelt

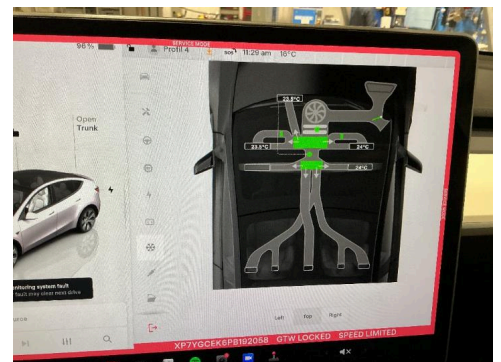


36. Generelt




6302979


Bilder og vedlegg

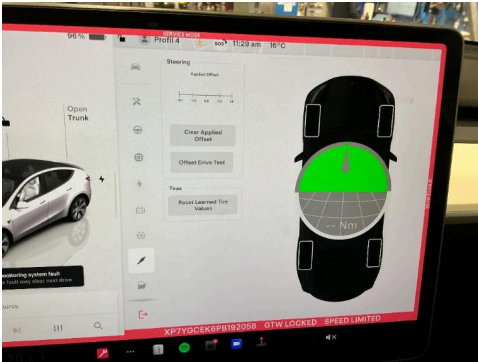


37. Generelt

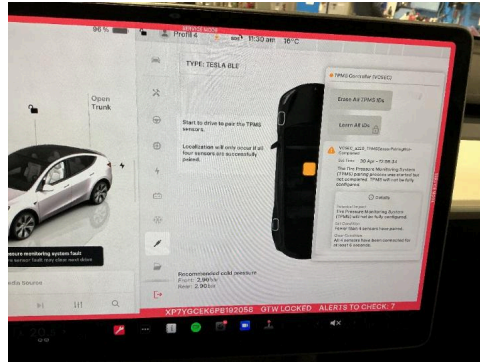


38. Generelt

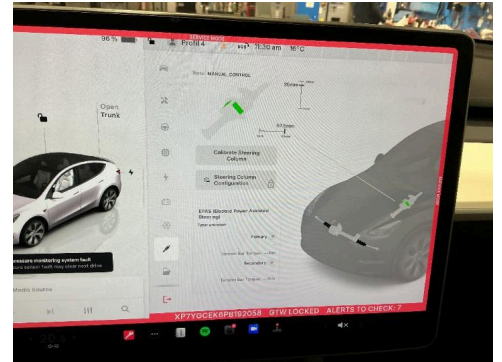


39. Generelt

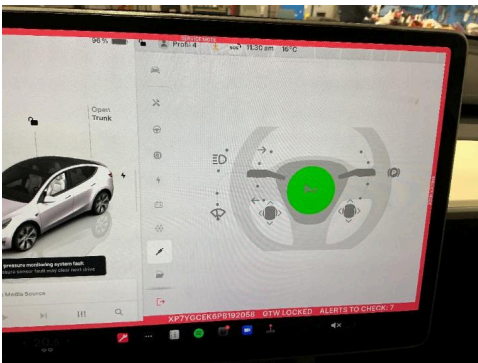


40. Generelt

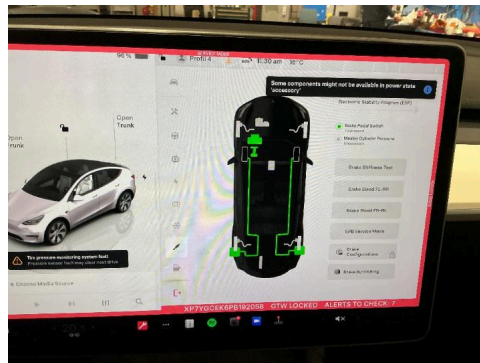


41. Generelt

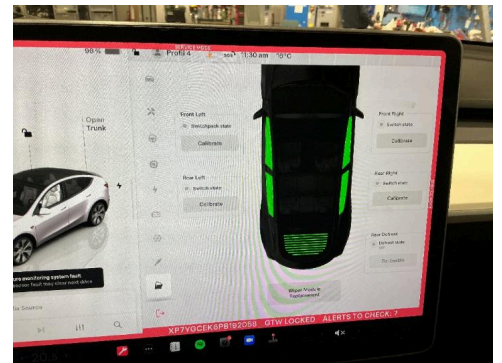


42. Generelt

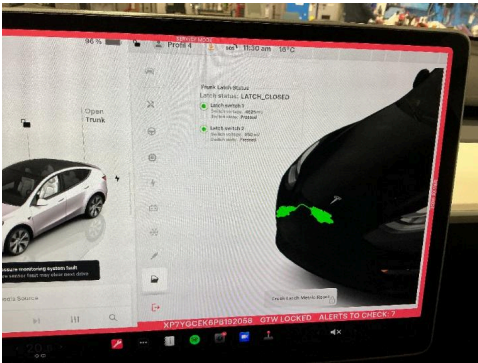


43. Generelt

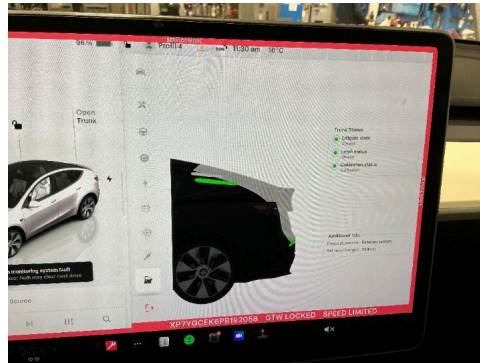

44. Generelt

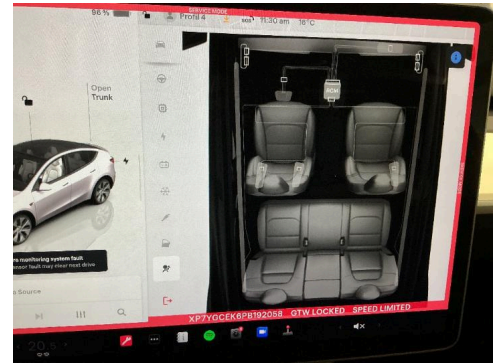

45. Generelt

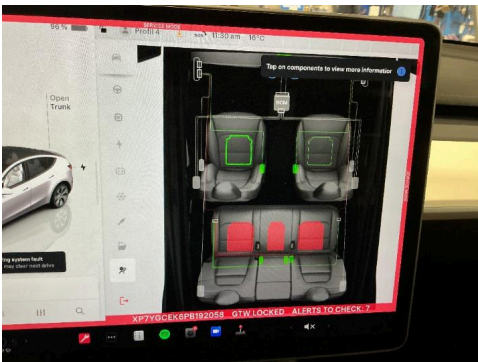


46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt

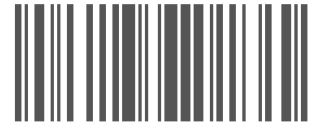

6302979

Bilder og vedlegg

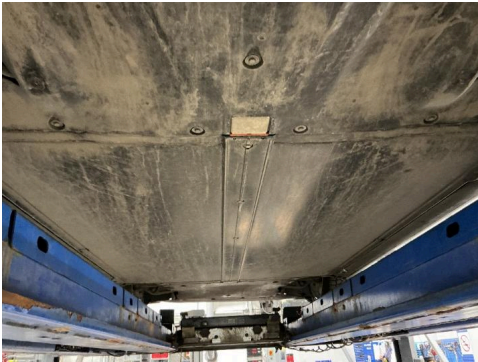

49. Generelt



50. Generelt



51. Bakluke


R



52. Dørtrekk



53. Døråpning

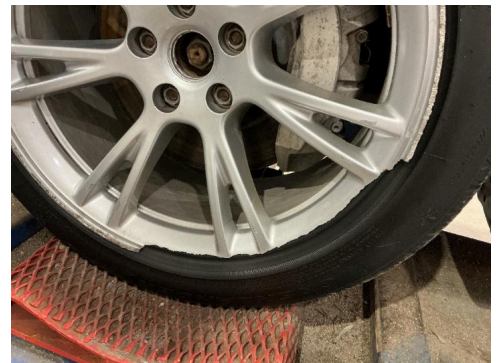

54. Felg

R



55. Felg



56. Høyre forskjerm



57. Panser

R



58. Støtfanger bak



59. Støtfanger bak



60. Støtfanger foran

R



6302979

Bilder og vedlegg



61. Støtfanger foran



R 62. Venstre bakskjerm



R 63. Venstre forskjerm

R