



6390877

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.06.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 606245



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	A 180	Motoreffekt	90 kW
Type	245 G	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR48109	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD1760421J758482	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144726	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	07.05.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6390877

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.4	Felg	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.3		Lakkblærer	Venstre bakskjerm
86.5		Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.12		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.15	Nøkler / Utstyr	Navigasjon - programvare ikke installert	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Toppdeksel
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

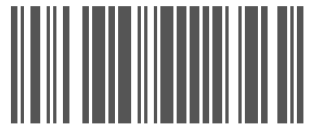

6390877

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	O
Bremser	R Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	66 - Felg R
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte	R 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor	Styring
29 - Oljenivå motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	Hjuloppheng
35 - Motorfester	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6390877

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6390877

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,50 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,80 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6390877

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (22)

System	Feilkoder	Beskrivelse
	P0562	System voltage — Voltage too low
ABA: Brake assist system	C10C800	Collision warning system ECU — Warning released
DKG Dual-clutch transmission OBD	2637	Engine torque info — Signal invalid
Door ECU FL UDS OBD	B210A B210C	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Faulty power supply
Door ECU FR UDS OBD	B210A B210C	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Faulty power supply
EFB OBD	B21A1 B229D U0447	ECU — ECU reset carried out. Electric parking brake — Function faulty. CAN bus connection to central gateway — Implausible data received.
FSCU UDS OBD	A10D	Voltage supply — Voltage too low
KLA Electronic climate control	90A9 9178 A10D A10E	Temperature flap actuator right — Function faulty. Air distribution flap actuator — Function faulty. Voltage supply — Voltage too low Voltage supply — Voltage too high
SAM OBD	B1F45 B22A3 B2326 U141E	Starter battery — Resistance too high Overhead control panel ECU — Function faulty. Level sensor for washer fluid — Function faulty. CAN bus connection to exterior lighting switch — Communication disturbed
SRS airbag ECU	B2103 B210F	Terminal 15R — Disruption and/or short circuit past ground or positive Terminal clamp 30 — Faulty power supply

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	RFK: Rearview camera
Brake system	ABS/ESP OBD
Comfort	EZS digital OBD Instrument cluster MRM OBD SG-SW-L headlight ECU left SG-SW-R headlight ECU right
Infotainment system	ZBE: Central control board
Powertrain	Gasoline engine
Steering	Electr. power steering
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring



6390877

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

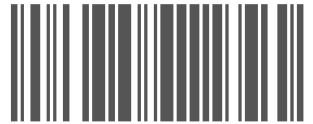

6390877

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

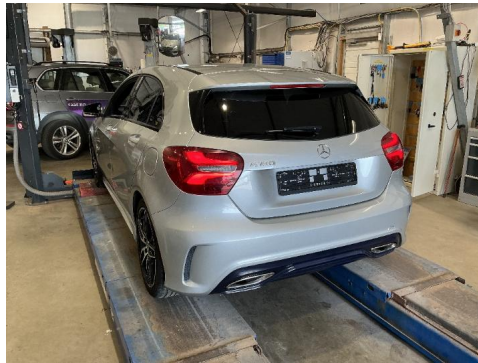

8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

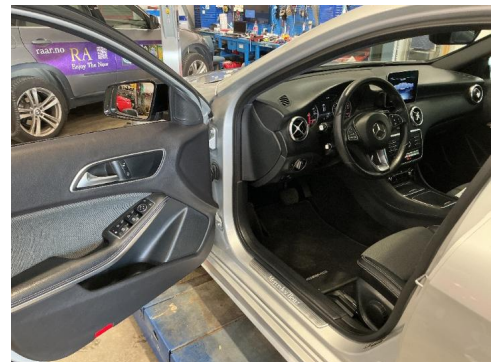

12. Generelt



6390877


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

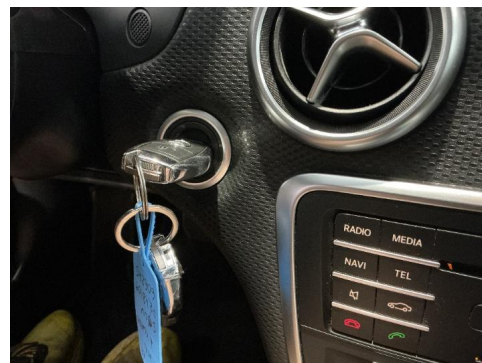

15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

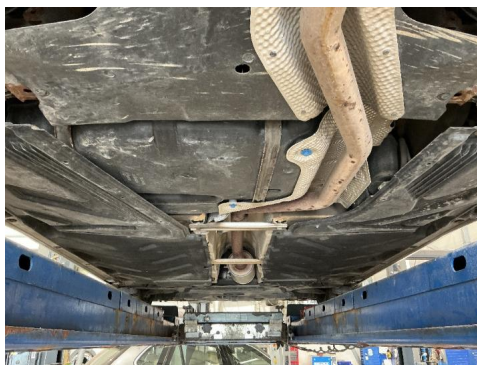

20. Generelt



21. Generelt



22. Bremseskiver




R 23. Bremseskiver



R 24. Døråpning

R

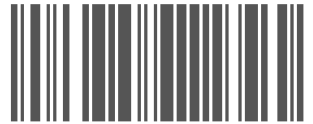


6390877

Bilder og vedlegg



25. Felg

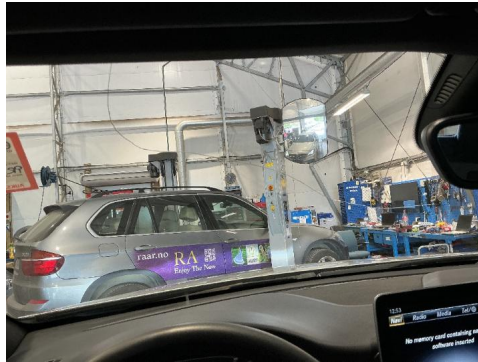

R 26. Frontrute



R 27. Høyre baktør



28. Høyre baksjerm



R 29. Høyre fordør



R 30. Nøkler / Utstyr

R

O



31. Panser



R 32. Panser



R 33. Støtfanger bak

R



34. Støtfanger foran



R 35. Støtfanger foran



R 36. Tak

R



6390877

Bilder og vedlegg




37. Venstre bakhjør

R



38. Venstre bakskjerm

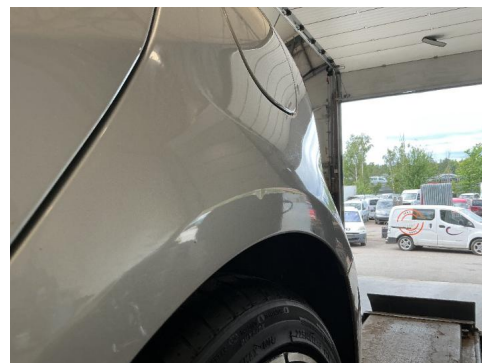

39. Venstre bakskjerm

R



40. Venstre fordør

R