


MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4MATIC / 164 G 265 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 01.07.2026



 326 389 KM

 16.06.2011
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: 

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 04.05.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Kontrollert

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon. etter 2019	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
3.1 Under bil -	Rust.	foran, bak
3.2 Panser	Noe steinsprut med rust.	
3.3 Panser	Bulk.	
3.4 Dører -	Rust/korrosjon.	venstre foran, venstre bak
3.5 Dører -	Rust/korrosjon.	høyre foran, høyre bak
3.6 Bakluke	Rust/korrosjon.	
3.7 Skjermer -	Rust.	høyre foran, venstre foran
3.8 Skjermer -	Rust.	venstre bak
3.9 Skjermer -	Flere bulker.	venstre bak
3.10 Skjermer -	Bulk med lakkskade.	høyre bak
3.11 Skjermer -	Rust.	høyre bak
3.12 Speil -	Blinklys sprukket/krakelert .	høyre
3.13 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. vinter felger	alle
3.14 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. sommer felger	alle
3.15 Dekk/Felger -	Skjev slitasje på sommerdekk.	begge foran
3.16 Støtfanger -	Skade.	bak
3.17 Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.	foran
3.18 Tak	Rust.	
Motor		
4.1 Lekkasje	Oljelekkasje fra motor.	
Interiør		
5.1 Taktrekk -	Skadet.	bak



1.1 Mangler servicedokumentasjon Etter 2019



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust




3.1 Rust



3.2 Noe steinsprut med rust



3.2 Noe steinsprut med rust

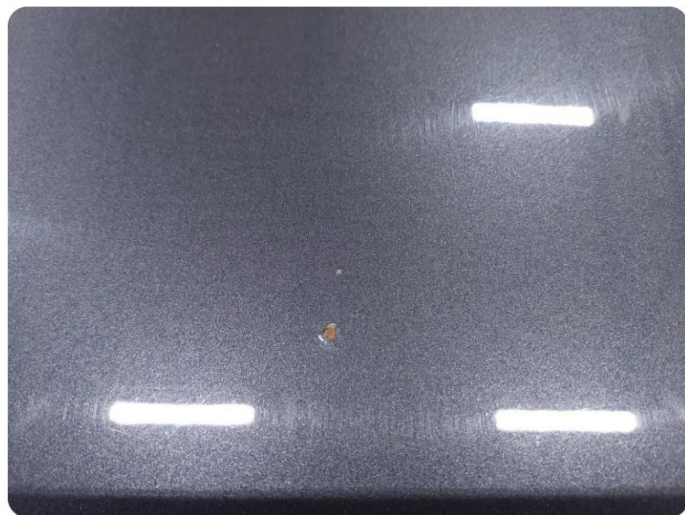

3.2 Noe steinsprut med rust



3.3 Bulk



3.4 Rust/korrosjon



3.4 Rust/korrosjon



3.4 Rust/korrosjon



3.5 Rust/korrosjon



3.5 Rust/korrosjon



3.5 Rust/korrosjon



3.6 Rust/korrosjon



3.6 Rust/korrosjon



3.7 Rust



3.7 Rust



3.8 Rust



3.9 Flere bulker



3.9 Flere bulker



3.10 Bulk med lakkskade



3.11 Rust



3.12 Blinklys sprukket/krakelert



3.13 Betydelig oksidering Vinter felger



3.13 Betydelig oksidering Vinter felger



3.13 Betydelig oksidering Vinter felger



3.13 Betydelig oksidering Vinter felger



3.14 Betydelig oksidering Sommer felger




3.14 Betydelig oksidering Sommer felger



3.14 Betydelig oksidering Sommer felger



3.14 Betydelig oksidering Sommer felger

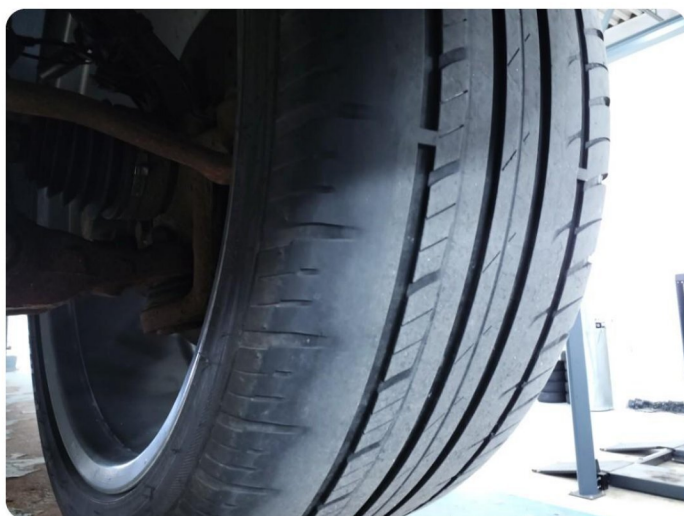

3.15 Skjev slitasje på sommerdekk



3.15 Skjev slitasje på sommerdekk



3.16 Skade



3.16 Skade




3.16 Skade



3.17 Ripe(r) ned til grunning



3.17 Ripe(r) ned til grunning

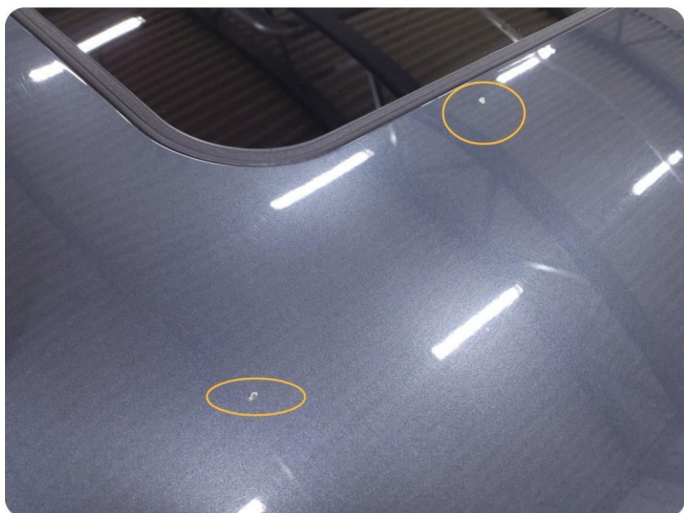

3.18 Rust



3.18 Rust



4.1 Oljelekkasje fra motor



4.1 Oljelekkasje fra motor



5.1 Skadet



5.1 Skadet



Utført 01.07.2026

SYSTEM	ANTALL
Kollisjonspute - Arcade164	0
Velgerspak - Direkte velger styringsenhet	0
Instrument - KI164	0
Assyst - WIA164	0
Assyst plus - WR164	0
Klimakontroll - KLA164	0
parkeringshjelp - PTS	0
SAM - Rear - SAMH164	2
90D9 Håndtak bakluke, feilaktig signal	
91AB Innstegsbelysning; Venstre bak Avbrudd	
Øvre betjeningspanel - OBF164	0
Rattstammemodul - MRM164	0
SAM - Front - SAMV164	0
Central gateway - ZGW164	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	21,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	3,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,8	4,8	5,5	5,4
Mønsterdybde vinterdekk	6,5	6	6	5,6
Bremsekiver (mm)	32	32	22	22

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.03.2019	241829
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.03.2019	241829
05.09.2018	215684
14.03.2018	189089
20.05.2016	141655
21.08.2014	99260
27.11.2012	47910
05.03.2012	21720

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Nei

Identitet Kjennemerke Understellsnummer Dokumentasjon utstyr/godkjenning Nøkler	Motor Avgass Batteri(er) Drivstoffanlegg/-ledninger Dynamo/lading Eksosanlegg Elektroniske styresystemer Kjølesystem/vannpumpe Lekkasjer Motorfester/-demper Oljenivå/røykutvikling Service Startmotor Trekraft Turbo Ladeluftkjøler Kompressor Dieselpumpe/dyser/gløding Motor	Interiør Dashbord Instrumenter og brytere Midtkonsoll/midtarmlene Dørtrekk Seter Taktrekk Tepper/bekledning Bagasjeromskjuler Vindusheiser Bilbelte Varme/AC/Klima Signalhorn/Lydsignal Multimedia Varerom Solblending panoramatak Multifunksjonsratt Ratt Deksel
Assistentsystemer og diagnose Kamera Sensor Systemfunksjoner Diagnose Prøvekjøring	Hjuloppheng/styring Retningsstabilitet/selvoppretting Ratt/styringsmekanisme Hjullager Luftbelger Fjærer/støtdemper Ledd Stabilisatorer/stag Forstilling Bakstilling	Opplysninger/klargjøring Opplysninger Interiør Øvrig utstyr/klargjøring Annet
Eksteriør Lakk Antirustbehandling Under bil Panser Dører Bakluke Låser/tyverisikring Skjermer Skap/påbygg Speil Tilhengerfeste Korrosjon Vinduspussere/-spyler Verktøy/nødutstyr Dekk/Felger Hjulmuttere/-bolter Rails Døråpning Terskler/innlastningssone Støtfanger Grill Tak Panoramatak/takluke Frontvindu Vinduer Kanal Stolpe Alle flater Ladeluke/tanklokk	Bremser Bremsefunksjon Parkeringsbrems Bremsekraftforsterker Bremsevæske Lekkasjer Rør/slanger Lasteavhengig ventil Skiver Bremsekjold	
Lys Lys foran Lys bak Markeringslys Retningslys Nødsignallys Parkeringslys Refleks Andre lys	Gir og drivlinje Girkasse Differensial Clutch/kobling/svinghjul Aksler Fordelingskasse	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekatologer justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.