



6108862

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563629



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	V-Klasse	Motoreffekt	120 kW
Type	639/2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP62781	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44781313011625	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	362074	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	25.11.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6108862

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
3.5		CD-rom eller SD brikke for navigasjon, mangler	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	
8.9		* Varsellampe lyser	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys, Høyre kjørellys
21.11	Varsellamper	Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
82.6	Siderute/bakrute	Lett synlig ripe/slitasje:	Bakrute
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil på elektrisk åpning/lukking av skyvedører	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre B-stolpe
86.5		Bulk (er):	Bakluke, Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre bakdør
86.12		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre, Venstre
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.13	Kjøreegenskaper	Trekker litt til venstre	
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	



6108862

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.8		Fjernkontroll ikke funnet	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6108862

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	O 40 - Girkasse (automatisk) ✓
2 - Unormal lyd	O 41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler ✓
	43 - Mellomaksel ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	48 - Oppvarmet bakrute O
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand
	58 - Tilstand 12 volt batteri R
	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk O
19 - Refleks	66 - Felg R
20 - Lyd / lyssignaler	67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
31 - Kjølevifte	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
37 - Registerreim	



6108862

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6108862

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	26,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	26,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6108862

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6108862

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

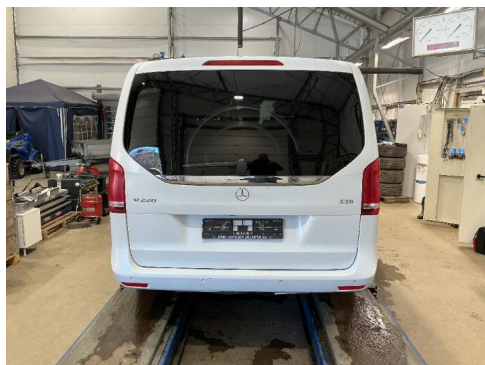

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6108862

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt

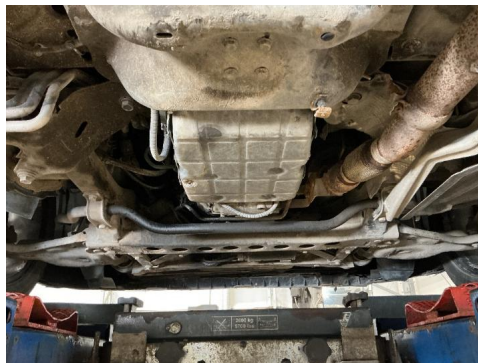

20. Generelt

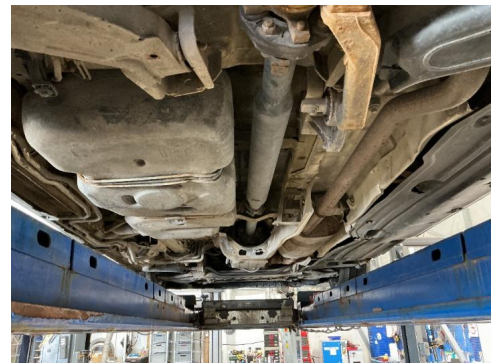

21. Generelt



22. Generelt



23. Bakluke



R 24. Bakluke

R



6108862

Bilder og vedlegg



25. Bremseskiver

R



26. Felg

R



27. Høyre bakdør

R




28. Høyre baksjerm

R



29. Høyre fordør

R

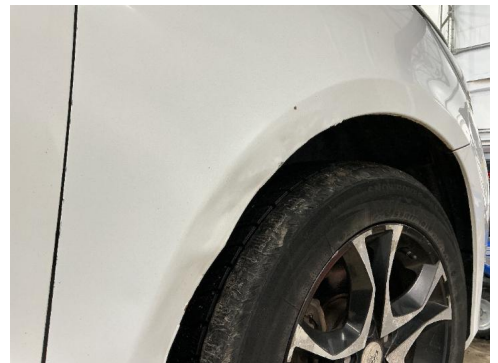

30. Høyre forskjerm

R



31. Høyre forskjerm

R



32. Høyre kanal

R



33. Panser

R



34. Siderute/bakrute

R



35. Støtfanger bak

R



36. Støtfanger foran

R




6108862

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran

R

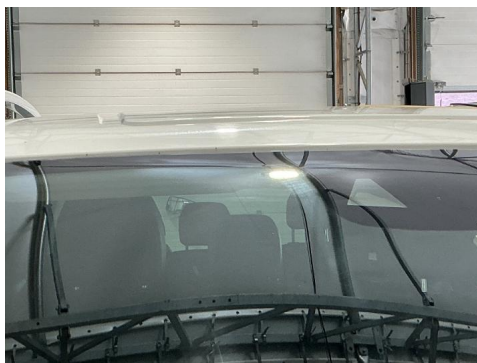

38. Tak



39. Venstre bakdør

R



40. Venstre bakdør


R



41. Venstre bakdør

R 42. Venstre bakdør

R

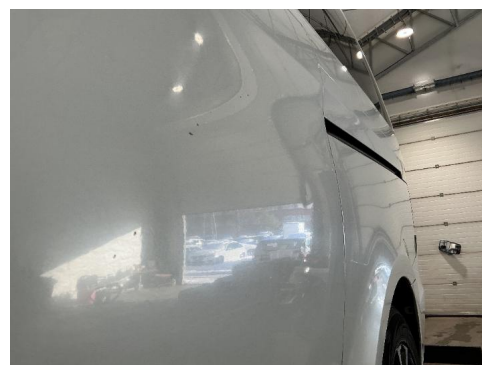

43. Venstre bakskjerm

R



44. Venstre bakskjerm

R 45. Venstre fordør

R



46. Venstre fordør


R



47. Venstre fordør

R 48. Venstre forskjerm


R

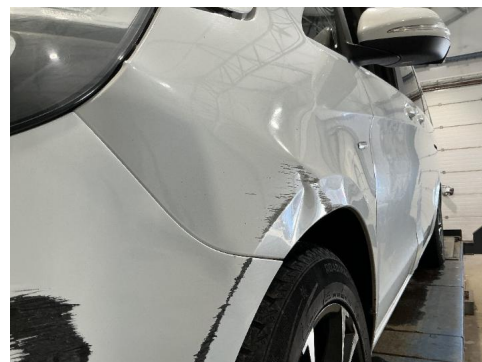



6108862

Bilder og vedlegg

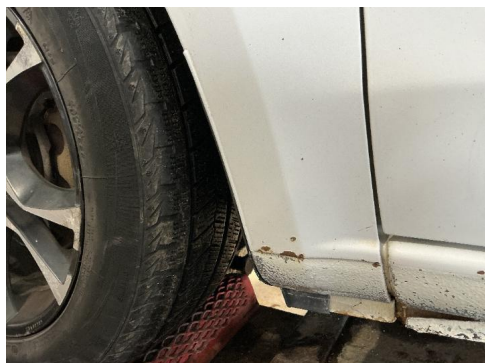

49. Venstre forskjerm



R 50. Venstre kanal

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP62781	WDF44781313011625
Årsmodell	Merke/Modell
14-	V 220 CDI (W447) Bus
Motorkode	Km
OM 651.950	Ukjent

Utført med feil (46)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
DBE digital OBD	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0019	CABIN CAN-BUS — Communication faulty
Diesel engine	P017200	Mixture bank 1 — Mixture too rich
	P040473	High-pressure EGR valve actuator — Valve jams (constantly closed)
Door ECU FL UDS OBD	B1DFB13	Power folding mirrors — Control circuit, interruption
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
Door ECU FR UDS OBD	B173D11	Blinker in exterior mirror — Control circuit short to ground
	B210C16	Voltage supply — Fault in electric circuit
EFB OBD	C100D00	Electric parking brake ECU — Installation position/mounting of ECU faulty or open circuit registered
	C101500	Electric parking brake — Mechanically faulty
	C101B00	Electric parking brake — Locking force insufficient
	U100F00	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN signal "transmission gear" missing/faulty
	U101100	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal of static engine torque implausible
	U101200	CAN bus connection to engine ECU — Engine rpm signal faulty
ESP: Electronic stability control	C068600	CAN bus connection to body control module — Rotary latch status of door RR missing or implausible
	C328A00	CAN bus connection to electric parking brake ECU — Signal missing/faulty
EZS: Electr. ignition lock	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off
KLA Electronic climate control	B1A9A04	Fuel burning heater — Function faulty.
MBUX - Head Unit		
MFK: Multi-function camera	B23A813	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to

Reg.nr: **DP62781**, VIN: **WDF44781313011625**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
		plus
PARK: parking assist	B122B14 B123514	Parking aid sensor rear outside right — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor rear inside right — Interruption or short circuit to ground
PSD: Panorama roof	B210D00 U001988	Voltage supply — Voltage too low CABIN CAN-BUS — Communication disturbed. CAN bus cut off
Radio/Navigation	B146511 B21A100	Loudspeaker port channel 2 — Short circuit to ground ECU — ECU reset carried out.
SAM (Signal Acquisition Module)	B11C301 B16A713 B16D301 B16F301 B172F11 B182813 B21DF11 B21DF71 B23267B B235B15 B25E513 B25E613	Terminal 58D — Function faulty. Rear window unlocking — Function faulty. ECU output of daytime running light right — Fault in electric circuit Parking light right — Function faulty. ECU output of footwell illumination rear — Short circuit to ground Body control module output liftgate remote opening — Interruption/short circuit to plus Changeover relay for starter battery — Short circuit to ground Changeover relay for starter battery — Function faulty. Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW Heater for washer fluid hose — Interruption/short circuit to plus Vent window left — Function faulty. Vent window right — Function faulty.
SG-SW-R headlight ECU right	B1FB801 B285713 B286013	Temperature sensor 3 driving light ECU — Function faulty. ECU outlet of parking light 1 left — Interruption in electric circuit ECU outlet of daytime running light — Interruption in electric circuit
SRS airbag ECU	B210316 B210F16	Power supply of terminal 15R — Fault in electric circuit Power supply of terminal 30 — Voltage limit value undershot
STL: Power sliding door left	B103E63	Sliding door opening assist actuator — Control duration exceeded, overload protection active
Transmission	U140900	Wheel speed sensor signal FL — Rotational speed implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (18)

System	Beskrivelse
Audio/Video	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	AHE: Trailer recognition
	ESE Electrical seat adjustment with seat position memory driver
	HGW user interface CAN bus
	HMI-GW
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	SG-SW-L headlight ECU left
	TPAD: Touch pad
Engine	FSCU UDS OBD
Safety	All-round vision camera
	KAB: Camera cover
	RFK: Rearview camera
Steering	Electr. power steering
	MRM OBD
Tire pressure monitoring	RDK OBD
Transmission	ISM CAN OBD
	VGS: fully integrated transmission control