



6338234

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	598358



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	VIVARO	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC44696	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VXEVI2KXZMZ028705	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	88705	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.06.2021
		Frist for neste EU kontroll	31.07.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

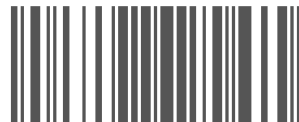

6338234

Testresultater


Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.10	Kjøreegenskaper	Vibrasjon i ratt	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.27	Lys	* Skadet h/kjørelens lykt	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
65.7	Dekk	Dekk er skjevløst:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.15		Lakklipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Venstre fordør, Høyre fordør
98.1	Seter	Feil med/mangler nakkestøtte:	Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.29		Bulk(er)	Venstre bakskjerm
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

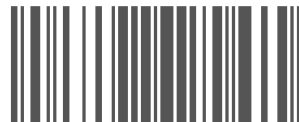

6338234


Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		55 - Ladespenning generator	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	56 - Drivrem generator	✓
4 - Service/ Dokum.	R	57 - Batteri ytre tilstand	✓
Bremser		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
5 - Bremsbelegg	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
9 - Bremsvirkning	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	Hjul, dekk, felg	
12 - Bremserør	✓	65 - Dekk	R
13 - Bremseslanger	✓	66 - Felg	O
14 - Bremskraftforsterker	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
15 - Brems pedal	✓	68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
17 - Lys	R	Styring	
19 - Refleks	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
21 - Varsellamper	R	73 - Styrestag/ledd	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	74 - Styreservo	✓
e-Diagnose		Hjuloppheng	
23 - Full systemskann	O	75 - Støtdempere	✓
Motor		76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølervæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Drivverk		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
41 - Differensial	✓	80 - Travers	✓
42 - Drivaksler	✓	Karosseri	
Elektriske anlegg		81 - Frontrute	O
44 - Instrument belysning	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
45 - Instrumenter	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	84 - Lås	R
48 - Oppvarmet bakrute	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
49 - Kupevifte	✓	87 - Utvendig speil	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓	88 - Underside	✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓	89 - Understellsnummer	✓
53 - Sentrallås	✓		

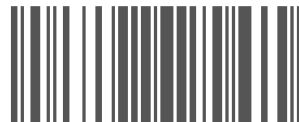

6338234

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓

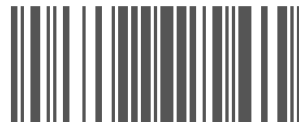

6338234

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	735 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

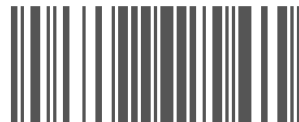


6338234

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (46)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Airbag	B00D5	Indicator light for passenger airbag cutoff — Function faulty.
	B00DF	Key-operated switch for passenger airbag deactivation — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FOA	CAN bus — Function faulty.
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P0610	Engine ECU — Function faulty.
	P0C46	Coolant temperature sensor of traction battery — Fault in electric circuit
	P16E6	Engine ECU — Run-on time faulty
Central switching unit	B114A	Parking light FR — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B141E	Start/stop system button — Function faulty.
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B177D	Door unlocking switch rear — Fault in electric circuit
	B177E	Door locking switch rear — Fault in electric circuit
	B178A	Tail door handle rear — Fault in electric circuit
	B1796	Exterior bootspace aerial — Fault in electric circuit
	B180B	Electronic ignition lock — Function faulty.
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Internal drive battery charging device	P12FE	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P12FF	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P13D2	DC-DC converter — Current value faulty
	P13EE	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	U0115	CAN bus/data cable between between engine ECU & transmission ECU — Communication disturbed
	U1187	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
	U2000	CAN bus — Main wake-up function faulty
Multi-function camera	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Navigation	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.

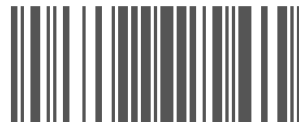


6338234

System	Feilkoder	Beskrivelse
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
Parking assist	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Sensor for rain-/light recognition	U1807	Limit shutoff — No feedback!
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Anti-theft	Alarm horn
	Anti-theft alarm system
Brake system	ABS/ESP
Comfort	Head-up display
	Instrument cluster
	Multifunction steering wheel
	Multifunction touch screen
	Multiplex control board
	Service module (automatic emergency call)
	Steering-wheel switch module CAN
Powertrain	Electric motor
	Traction battery
Steering	Power steering
Thermal management	A/C/heater

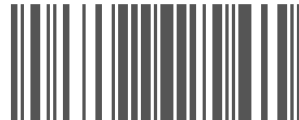

6338234

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6338234

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

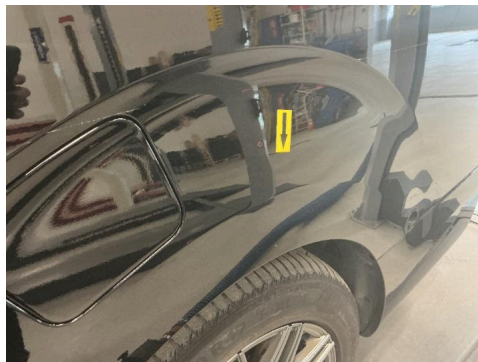

11. Generelt




12. Generelt



6338234

Bilder og vedlegg

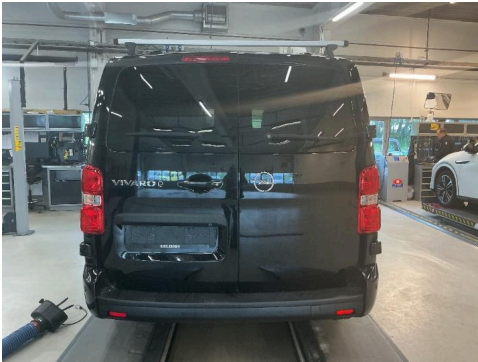

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

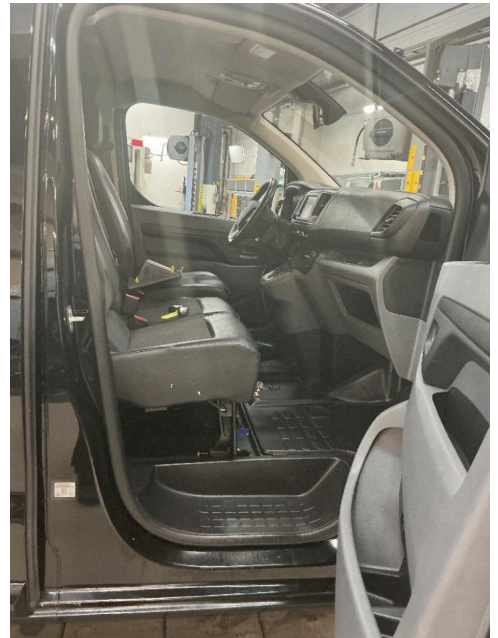


21. Generelt



6338234


Bilder og vedlegg

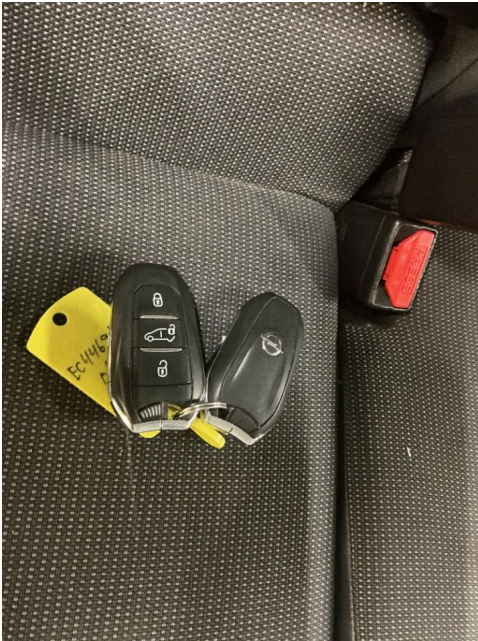

22. Generelt



23. Generelt

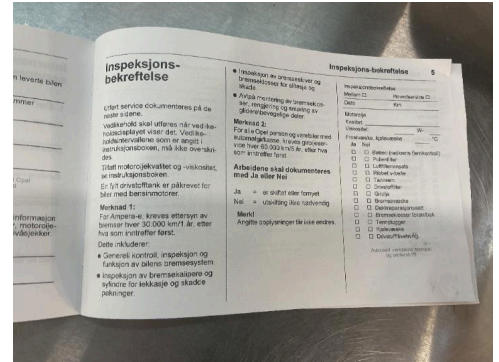

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6338234

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

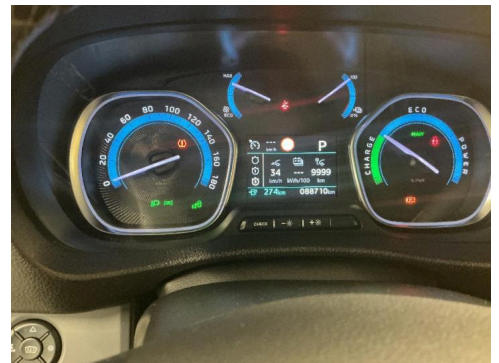

36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




6338234

Bilder og vedlegg




40. Generelt

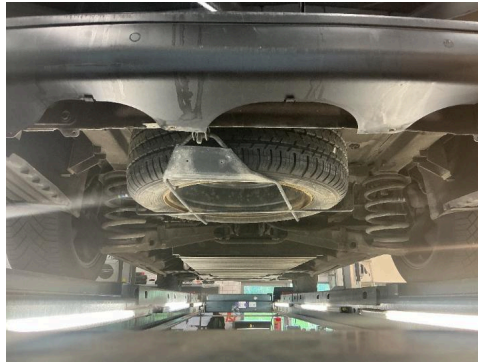

41. Generelt



42. Generelt

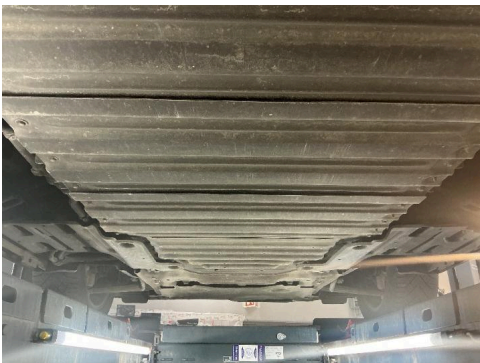

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt