



5951631

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548157



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EX40	Motoreffekt	135 kW
Type	X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS69432	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YV1XZEYR2S2469225	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	96256	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2024
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.06.2024
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5951631

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.5	Lys	Kjørellys virker ikke	Venstre side
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
83.17	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Høyre foran
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Bulk(er)	Venstre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5951631

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	Hjul, dekk, felg	
Bremser		65 - Dekk	✓
5 - Bremsbelegg	✓	66 - Felg	O
6 - Bremseskiver	O	67 - Ekstra hjulsett	R
8 - Parkeringsbrems	✓	68 - Hjullager	✓
9 - Bremsvirkning	✓	Styring	
10 - Bremsvæskensnivå	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
12 - Bremserør	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
13 - Bremseslanger	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
15 - Brems pedal	✓	74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	R	75 - Støtdempere	✓
19 - Refleks	✓	76 - Stabilisator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
21 - Varsellamper	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
e-Diagnose		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
23 - Full systemskann	O	80 - Travers	✓
Motor		Karosseri	
27 - Motor virkemåte	✓	81 - Frontrute	O
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	O
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
Elektriske anlegg		85 - Takluke/Panoramatak	✓
44 - Instrument belysning	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
45 - Instrumenter	✓	87 - Utvendig speil	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	88 - Underside	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	89 - Understellsnummer	✓
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		
55 - Ladespenning generator	✓		
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		



5951631

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5951631

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	55,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5951631

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5951631

Bilder og vedlegg



1. Generelt

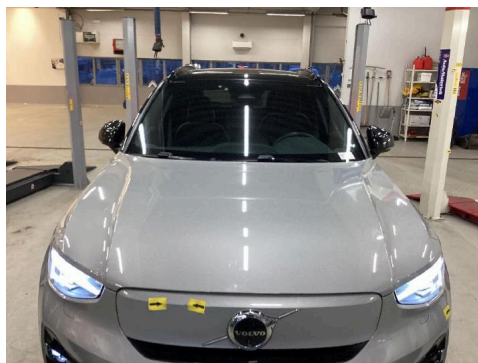

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

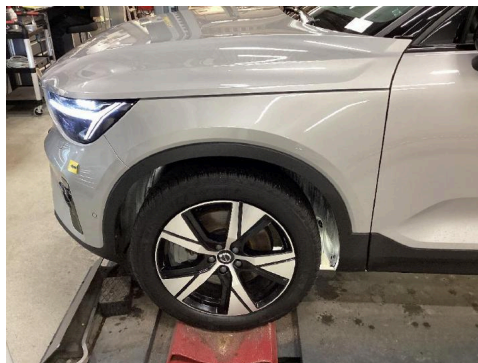

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5951631

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

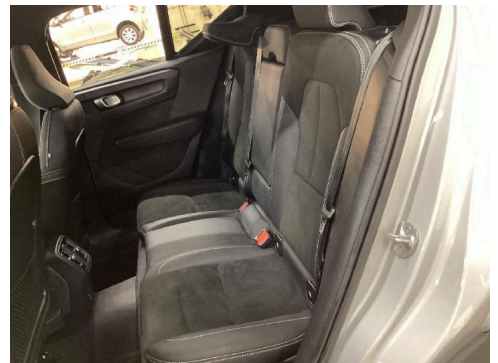

18. Generelt



19. Generelt

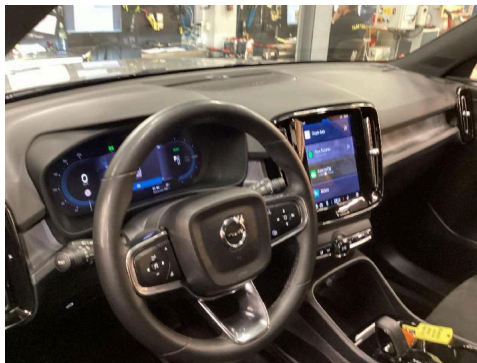

20. Generelt




21. Generelt




5951631


Bilder og vedlegg

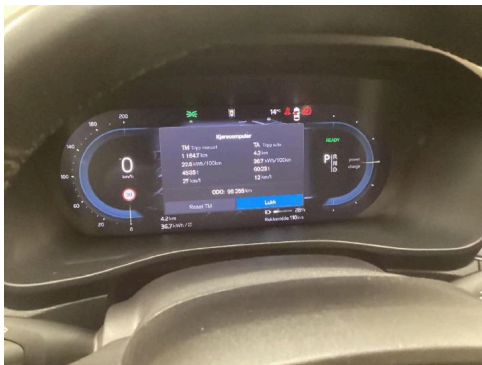

22. Generelt

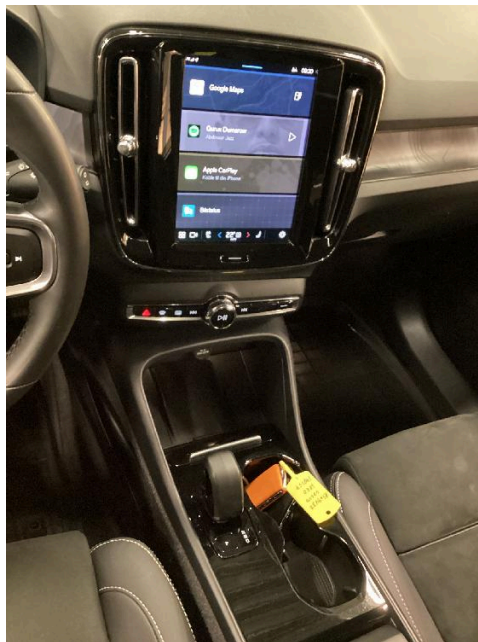

23. Generelt

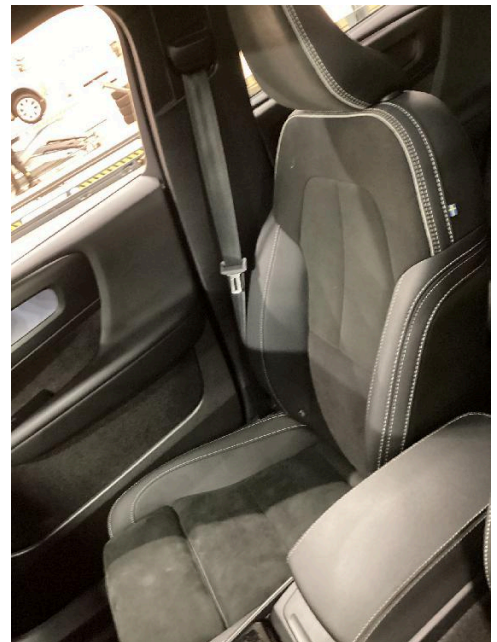

24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

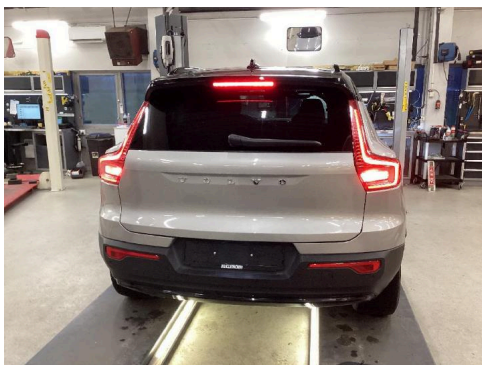

28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



5951631

Bilder og vedlegg

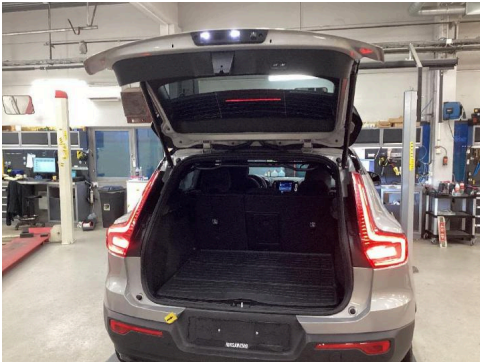

31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

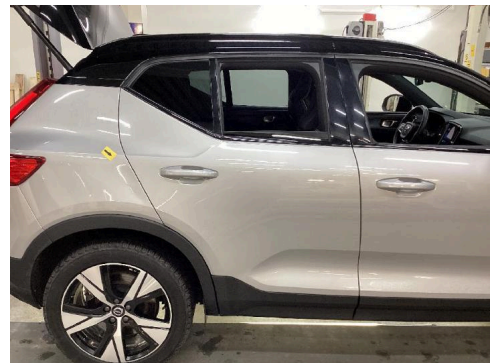

36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5951631


Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt

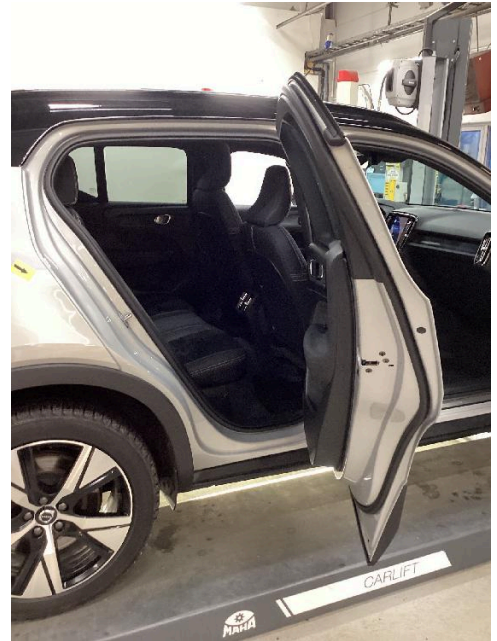


42. Generelt

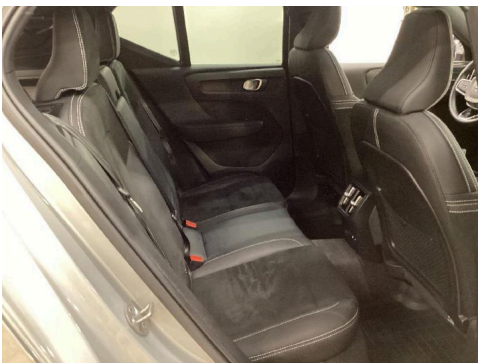

43. Generelt



44. Generelt

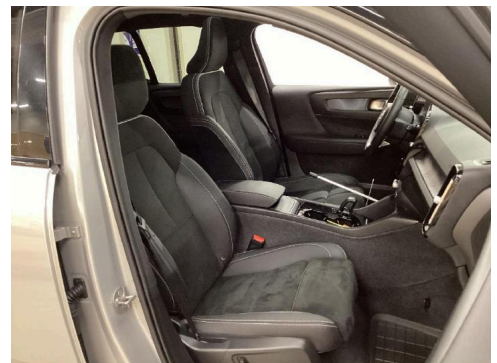

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt




5951631

Bilder og vedlegg



49. Generelt

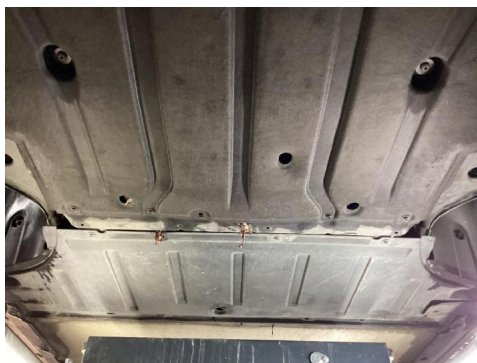

50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS69432	YV1XZEYR2S2469225
Årsmodell	Merke/Modell
23-	XC40 Recharge
Motorkode	Km
E 400V8	Ukjent

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM 2	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low
	U0296	CAN bus connection to electric device electronics — no signal / communication
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	B13F3	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	B13F4	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	U2617	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C62	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C72	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
CCM Air conditioning control	B10AE	Temperature flap actuator FL — Function faulty.
DDM driver door module	B12D8	Mirror heating — Faulty output circuit!
EGSM Gear selector lever	P176A	Gear selector lever position sensor — Fault in electric circuit
Electr. power steering	U111B	Steering-angle sensor — Communication faulty
	U112B	CAN communication with vehicles electrics ECU — No communication possible
Electric motor	P0606	ECU — Internal fault
FLC 2 front camera	C1001	Surround view camera system — Function faulty.
OBC High-voltage battery module charger	P125A	DC charging — Incorrect charging procedure
SAS Steering-Angle Sensor	U2C36	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
VCU vehicle control unit	C1075	ABS hydraulic unit — Function faulty.
	P0CEE	Coolant temperature sensor of high-voltage system — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
VGM vehicle gateway module	U105E	Infotainment ECU — No Ethernet connection available

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
	SRS airbag
Audio/Video	Audio module
Comfort	CEM Central electrics module
	DIM Instrument cluster
	HCML Headlight ECU left
	HCMR Headlight ECU right
	OHC Overhead control panel
	PDM passenger door module
	POT Power Operated Tailgate Module
	SODL Side object detection left
	SODR Side object detection right
Engine	TCAM module for vehicle connectivity
	WAM All-round vision camera system
	BECM battery monitoring ECU
Safety	IEM electric drive motor rear axle
	IHFA Inverter for High-voltage Front Axle