



6433409

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.07.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	609204



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2461 cm ³
Modell	Crafter	Motoreffekt	120 kW
Type	2EX2K5	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS76698	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2EZC6021424	Kjøretøygruppe	211
Km.stand.	96748	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2011
Karosseritype	Enetasjes buss	Registrert første gang	12.12.2011
		Frist for neste EU kontroll	20.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6433409

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Sentrallås/nøkler.	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
6.2	Varsellamper/ meldinger.	Varselmelding aktivert, se bilde	
37.14	Lykter/lys - virkemåte.	* Feil ved markeringslys.	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
62.9	Lakk / karosseri utvendig.	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
62.10		Skadet:	Høyre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
15.5	Setevarmer.	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.11	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
59.11	Laste-/bagasjerom.	* Begrenset kontroll grunnet rullestolrampe. Rullestolrampe er ikke kontrollert.	
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.22		Diverse lakkrust	
62.24		Lakkriper:	Støtfanger bak, Høyre D-stolpe
62.28		Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
62.32		Matt lakk:	
62.39		* Begrenset kontroll grunnet rullestolrampe. Rullestolrampe er ikke kontrollert. Tak ikke kontrollert.	
66.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
69.7	Bremserør.	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre foran, Høyre foran
76.5	Lekkasjer.	Svetting ved:	Se bilde
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak
90.2	Generelt	Testpunkter med redusert nøyaktighet på grunn av utfordringer i vurdering. Beskrivelse hvilke testpunkter, og utfordringer: Bilens størrelse, begrensninger på test utstyr i forhold til dette.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 23 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6433409

Generell informasjon.	Underside.
1 - Bildeserie	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O 66 - Differensial. O
	69 - Bremsørør. O
Interiør.	70 - Bremseslanger. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 73 - Parkbrems. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R 74 - Støtdempere. ✓
7 - Bremsepedal.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 76 - Lekkasje. O
9 - Instrumenter.	✓ 78 - Mellomaksel. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 79 - Eksosanlegg. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 80 - Travers. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
14 - Glassruter.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
15 - Setevarmer.	O 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
23 - Interiør generelt.	✓ Hjul,dekk.
Prøvekjøring.	85 - Bremseskive/klosser utvendig O
24 - Motor virkemåte.	✓ 86 - Hjullager. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 87 - Dekk. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 88 - Felg. ✓
	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
Motor.	Kommentarer
34 - Panser.	✓ 90 - Generelt O
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	O
46 - Registerreim.	✓
Karosseri.	
48 - Dører.	✓
49 - Elektrisk vindusheis.	✓
52 - Bilbelte.	✓
54 - Seter.	R
57 - Tilhengerfeste.	✓
59 - Laste-/bagasjerom.	O
62 - Lakk / karosseri utvendig.	R



6433409

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.5	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6433409

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6433409

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

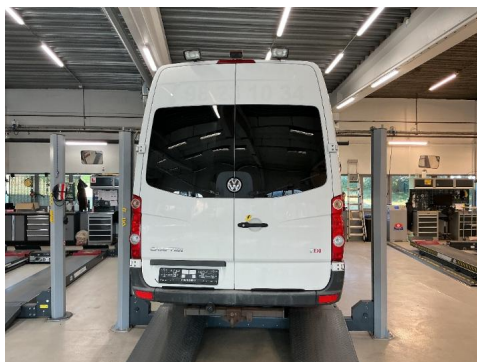

11. Generelt



12. Generelt




6433409

Bilder og vedlegg



13. Generelt

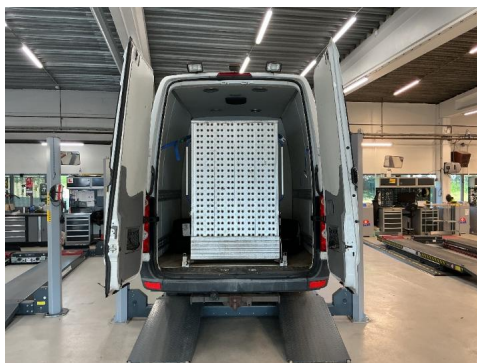

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6433409

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

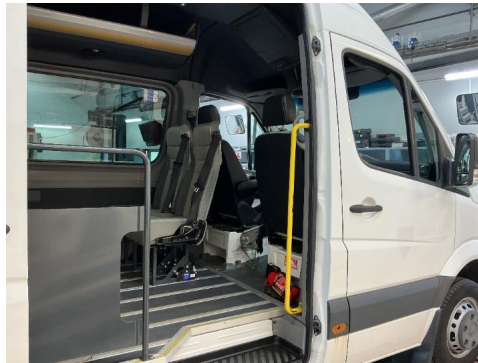


32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt

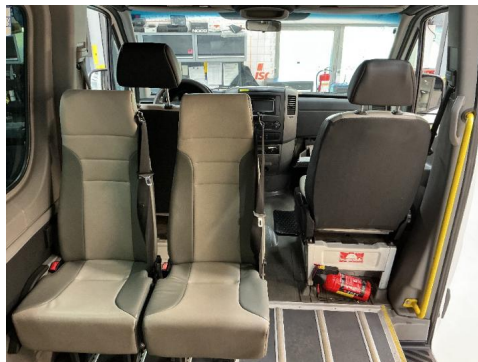

35. Generelt

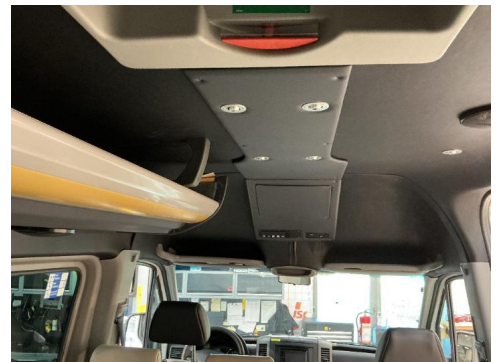


36. Generelt



6433409

Bilder og vedlegg

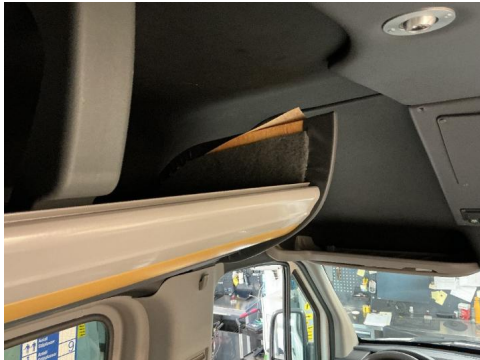

37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

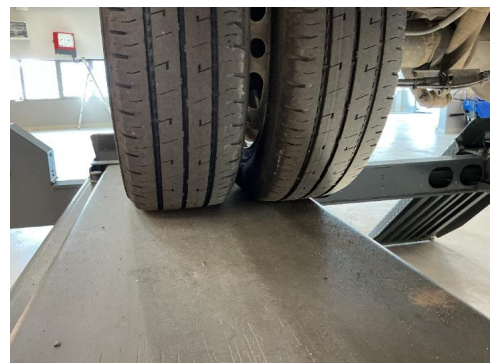

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

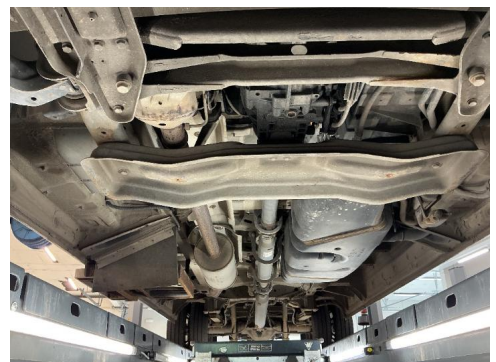

48. Generelt



6433409

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

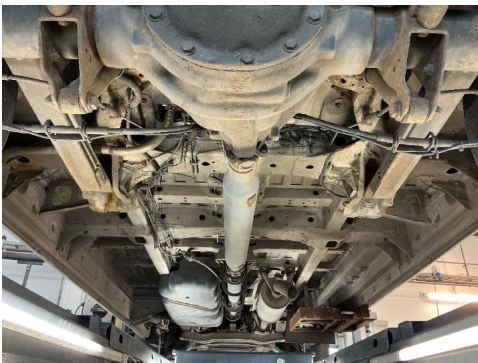

52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



15. jul. 2026

Køretøj: Volkswagen Crafter 2.0 16V TDI van
Motorkode: CKUB
Produktionsår: 11-16
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: WV1ZZZ2EZC6021424 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 15. jul. 2026 08:10:35

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	0 Fejl
bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl

Fejlkode: 37377
Servomotor for temperaturstyringsspjæld
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 37633
Servomotor for temperaturstyringsspjæld
blokeret/poler ombyttet eller afbrydelse

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	2 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 53296
Kabine, CAN-bus
CAN-netværk ustabil.

Fejlkode: 53297
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Uplausibelt signal.

Termostyring	Tilskudsvarmer (brændstof)	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer (elektr.)	0 Fejl

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: 37120 Motor-CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Gateway-elektronik 1	5 Fejl
Fejlkode: 36893 Nummerpladelys Afbrydelse i strømkreds .		
Fejlkode: 36955 Vinduesviskermotor bagdør venstre side Fejl i relæaktivering.		
Fejlkode: 36930 Loftbelysning foran Kortslutning til plus.		
Fejlkode: 36887 Positionslys højre side Afbrydelse i strømkreds .		
Fejlkode: 37045 Karosseristyreenhed Styreenhed defekt.		
Komfort	Førerddørselektronik	0 Fejl
Komfort	EZS	0 Fejl
Komfort	Radiofjernbetjening	2 Fejl
Fejlkode: 172 Nøgle 2 Kodning med fejl.		
Fejlkode: 174 Nøgle 4 Kodning med fejl.		
Komfort	MRS-modul	0 Fejl
Komfort	øverste betjeningspanel	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor Crafter	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion Crafter	3 Fejl
Fejlkode: 36889 Anhængerblinklys højre side Afbrydelse/kortslutning til plus		
Fejlkode: 36888 Anhængerblinklys venstre side		

Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 36868

Anhænger-bremselys

Afbrydelse/kortslutning til plus

Komfort	Betjeningsenhed/infodisplay tag	ikke tilgængelig
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	Programmerbart specialmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	1 Fejl

Fejlkode: 1336

CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort

Kommunikation forstyrret.

Infotainmentsystem	Radio/navigation Crafter	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telefon	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig