



6510324

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.08.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	617648



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	SPRINTER	Motoreffekt	120 kW
Type	906BB35	Aksler i drift	
Registreringsnr.	UF52994	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9066351S649838	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	290798	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	31.01.2012
		Frist for neste EU kontroll	17.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6510324

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
11.1	Bremsevæskens kokepunkt	Forurenset bremsevæske, anbefaler skift	
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
18.1	Markeringslys/-lykter	Virker ikke:	Høyre
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.12	Eksosanlegg	* Eksosanlegg mangler fra partikkelfilter, Partikkelfilter er også defekt.	
40.6	Girkasse (automatisk)	Oljelekkasje	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.5	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Spylerdyse skadet/feil innstilt:	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Høyre bak
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.2		Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Høyre B-stolpe
86.5		Bulk (er):	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.12		Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre B-stolpe, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Støtfanger foran
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre skyvedør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.28	Lys	Bilen er utstyrt med spesiallys/roterende lys	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
65.24	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre bak
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre bak, Høyre foran



6510324

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6510324

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) R
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsevirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsevæsknivå	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
12 - Bremserør	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
13 - Bremseslanger	53 - Sentrallås ✓
14 - Bremskraftforsterker	54 - Setevarmer ✓
15 - Brems pedal	56 - Drivrem generator ✓
Lys og signaler	57 - Batteri ytre tilstand
17 - Lys	58 - Tilstand 12 volt batteri R
18 - Markeringslys/-lykter	59 - Tilhengerkontakt ✓
19 - Refleks	Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	65 - Dekk R
21 - Varsellamper	66 - Felg ✓
22 - Varsellamper utvidet	67 - Ekstra hjulsett ✓
e-Diagnose	68 - Hjullager ✓
23 - Full systemskann	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
Motor	70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd R
29 - Oljenivå motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	75 - Støtdempere O
35 - Motorfester	76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6510324

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6510324

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6510324

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer**Utført med feil (38)**

System	Feilkoder	Beskrivelse
	P2BAC	NOx content exceeded — EGR deactivated
AHE AAG OBD	9000	Trailer rear light left — Interruption/short circuit to plus
	9002	Trailer rear light right — Interruption/short circuit to plus
	9009	Terminal clamp 30 — Voltage too high
	9010	Power supply of terminal 30 — Voltage < 7.5 V
Bosch ABS/ESP 906 OBD	51C1	CAN signal of current gear — Signal invalid
	5721	No trouble code — No trouble code
	5731	Monitoring of actuators and sensors — Development mode
CRD2 NFZ OBD	P242F00	Ash buildup of soot particulate filter — Function faulty.
DBE OBD (-2012)	9001	ECU — Battery voltage supply faulty
	9020	Interior lamp — Interruption/short circuit in electric circuit.
	90E0	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
DBE OBD (2013-)	9001	ECU — Battery voltage supply faulty
	9020	Interior lamp — Interruption/short circuit in electric circuit.
	90E0	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
EGS digital OBD	0717	Input RPM Sensor — Function faulty.
	0734	Gear Monitoring 4TH Gear — Implausible RESULT
	0735	Gear Monitoring 5TH Gear — Implausible RESULT
	2784	Sensor 1/2 gearbox input rpm — Signal Relation IMPLAUSIBLE
EZX digital OBD	9001	ECU of electronic ignition lock — Undervoltage registered
	9005	ECU of electric steering blocking — Communication disturbed
Instrument cluster	9100	Engine CAN bus — Communication disturbed
	9128	Instrument cluster — Undervoltage registered
SAM OBD	9017	Clearance light right — Interruption in electric circuit
	901C	Licence-plate light — Interruption in electric circuit
	9034	Brake light left — Interruption in electric circuit
	9093	SAM ECU — Undervoltage registered
	9094	SAM ECU — Interruption of ground cable!
	90C2	LIGHT SWITCH — Emergency light activated
	90D4	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "units" missing
	90D5	CAN communication with upper control panel — Missing CAN bus information!
	90D9	CAN communication to electronic stability control — Missing message!
TSG TF906 OBD	9021	Door ECU driver side — Undervoltage registered
ZHE Auxiliary heater	9004	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
	9007	Auxiliary heater ECU — Supply voltage too low



6510324

System	Feilkoder	Beskrivelse
	9016	Blower motor — Interruption in electric circuit
	9017	Blower motor — Wrong speed
	D030	CABIN CAN-BUS — CAN network unstable

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Comfort	MRM OBD
Passive safety	Airbag Arcade OBD
Thermal management	KLA Electronic climate control



6510324

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6510324

Bilder og vedlegg

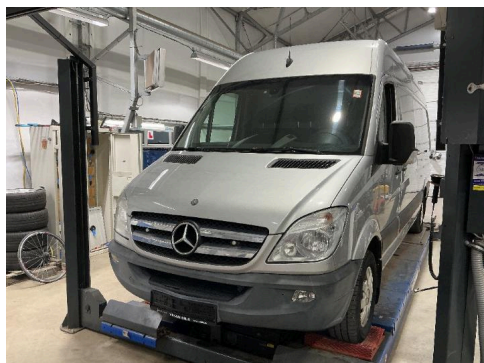

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt

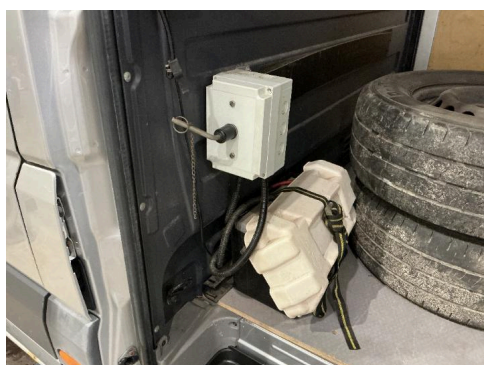

10. Generelt

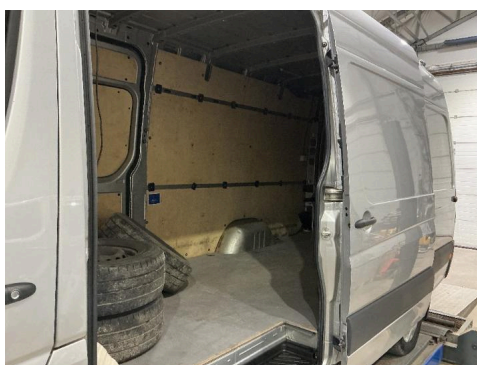

11. Generelt




12. Generelt




6510324


Bilder og vedlegg

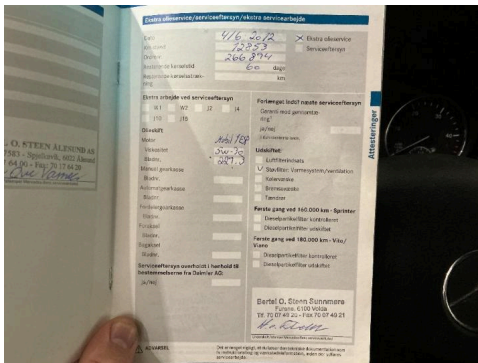


13. Generelt

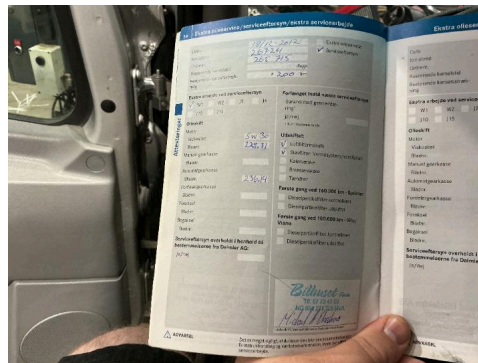


14. Generelt

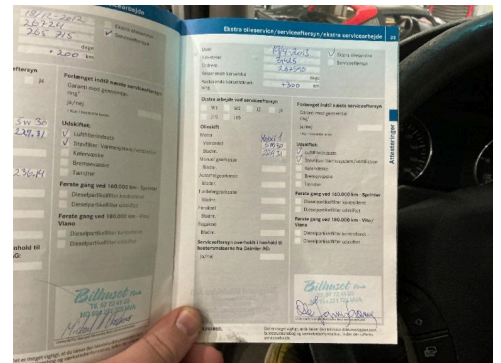


15. Generelt

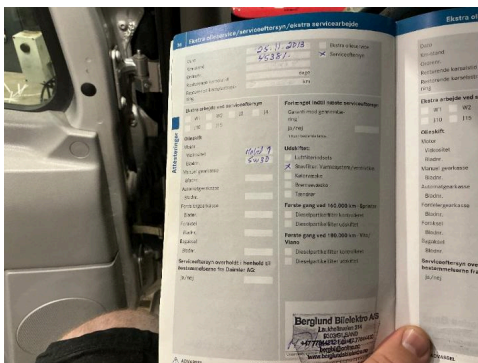


16. Generelt

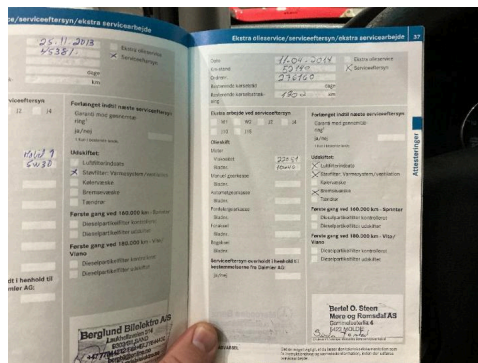


17. Generelt

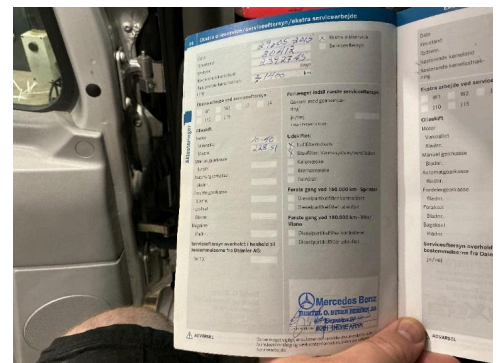

18. Generelt

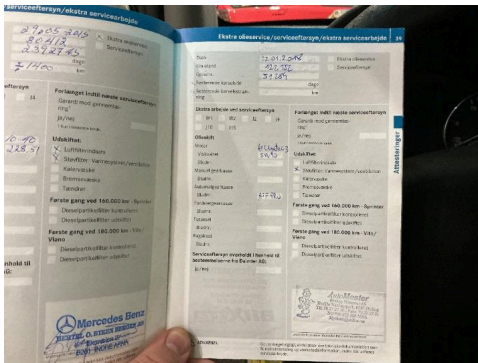


19. Generelt

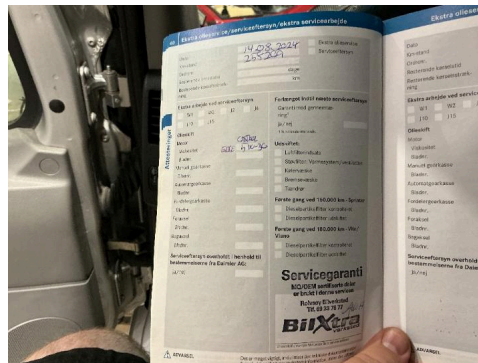

20. Generelt




21. Generelt

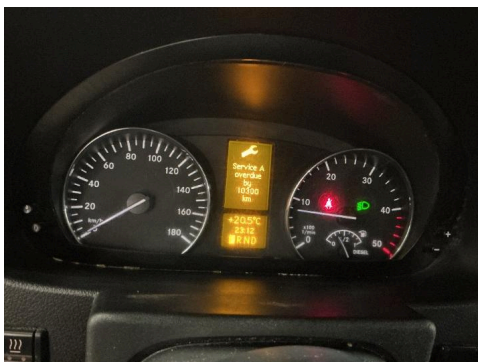

22. Generelt



23. Generelt

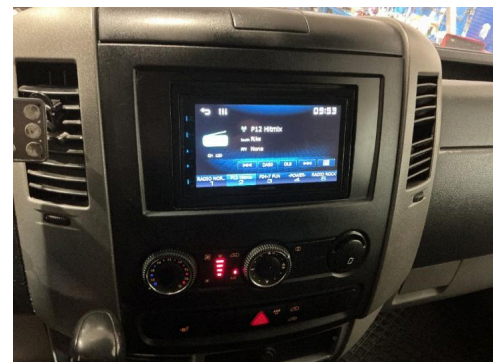

24. Generelt



6510324


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt

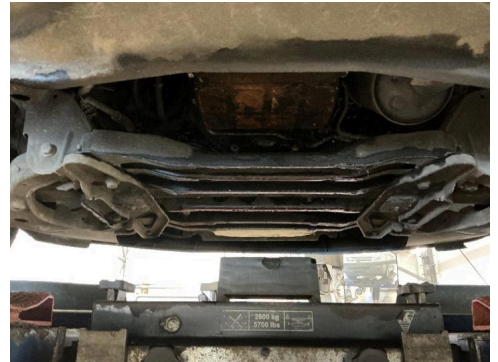

27. Generelt

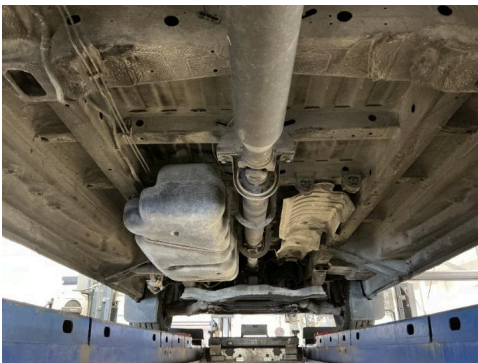

28. Generelt

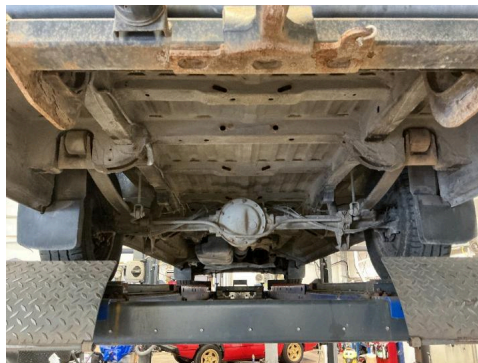

29. Generelt




30. Bakluke

R



31. Dekk

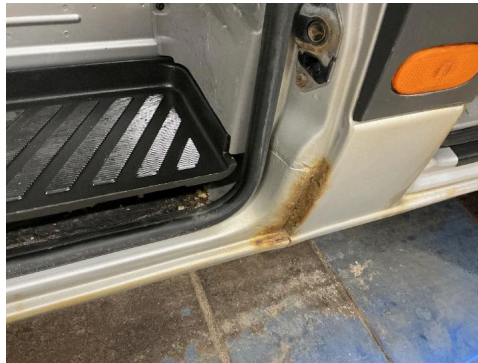

R 32. Døråpning



R 33. Døråpning


R



34. Døråpning



R 35. Eksosanlegg

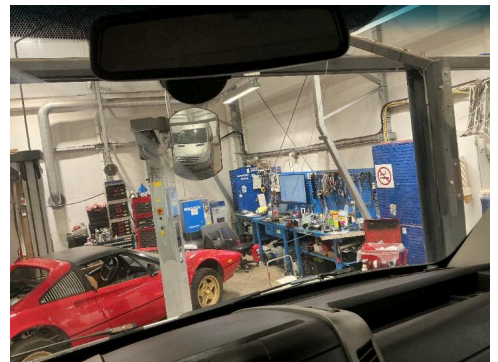

R 36. Frontrute

R



6510324

Bilder og vedlegg



37. Girkasse (automatisk)

R



38. Grill



39. Grill

R



40. Høyre bakdør

R



41. Høyre bakskjerm



42. Høyre bakskjerm

R



43. Høyre bakskjerm

R




44. Høyre bakskjerm



45. Høyre bakskjerm

R

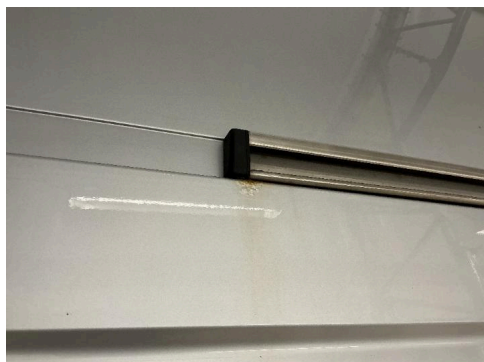

46. Høyre bakskjerm

R



47. Høyre bakskjerm



48. Høyre forskjerm

R



6510324

Bilder og vedlegg



49. Høyre kanal



R 50. Høyre kanal



R 51. Lys



52. Panser



R 53. Seter



R 54. Seter



55. Støtfanger foran



R 56. Støtfanger foran



R 57. Tak



58. Utvendig tilstand motor



R 59. Venstre bakdør



R 60. Venstre baksjerm



6510324

Bilder og vedlegg



61. Venstre bakskjerm



R 62. Venstre bakskjerm



R 63. Venstre kanal

R