



6523858

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.08.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	614954



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	2268 cm ³
Modell	L200	Motoreffekt	110 kW
Type	KJOT	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	XR70523	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MMCJLKL60NH009743	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	162403	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	14.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	15.06.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6523858

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.5	Lys	Skadet lyktelass:	Høyre baklys
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre bakskjerm, Venstre C-stolpe, Høyre C-stolpe
86.2		Lakkriper:	Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal
86.5		Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.12		Rustangrep:	Venstre forskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.4		Feil med innfesting for sete:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
28.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6523858

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver ✓	45 - Instrumenter ✓
7 - Bremsetromler ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
9 - Bremsvirkning ✓	49 - Kupevifte ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Bremsedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks	59 - Tilhengerkontakt ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	66 - Felg ✓
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	○ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor	○ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	✓ 76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6523858

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6523858

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	260,00
9.2		Bremsevirkning, HF	260,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	10,00 mm
67.2		Mønsterdybde	10,00 mm
67.3		Mønsterdybde	10,00 mm
67.4		Mønsterdybde	10,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6523858

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6523858

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt

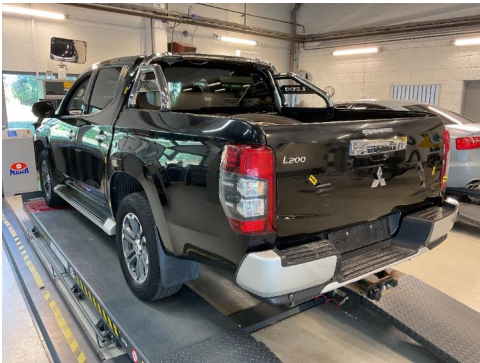

7. Generelt




8. Generelt

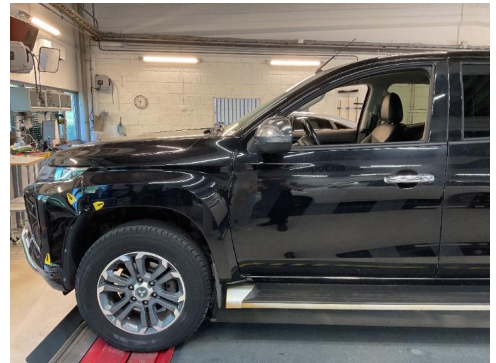

9. Generelt



10. Generelt

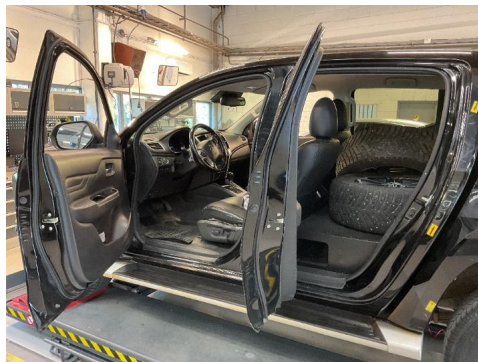

11. Generelt




12. Generelt



6523858

Bilder og vedlegg

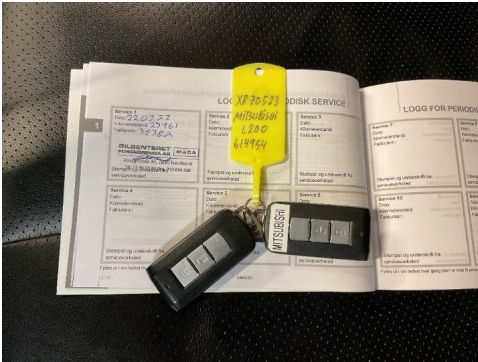

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6523858


Bilder og vedlegg



25. Generelt

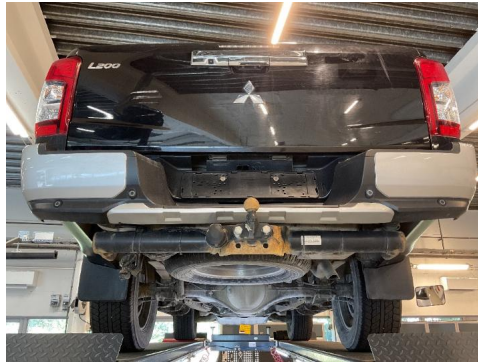

26. Generelt

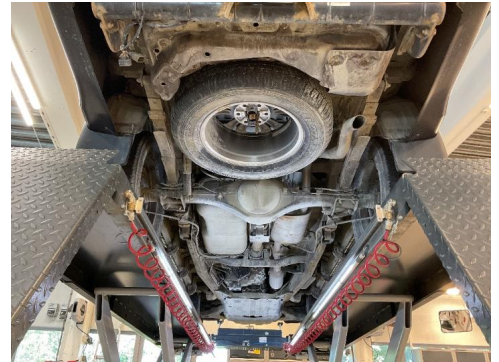

27. Generelt



28. Døråpning



29. Døråpning



30. Døråpning



31. Døråpning



32. Døråpning



33. Døråpning



34. Døråpning



35. Døråpning



36. Lakk / karosseri utvendig



6523858

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig




41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig

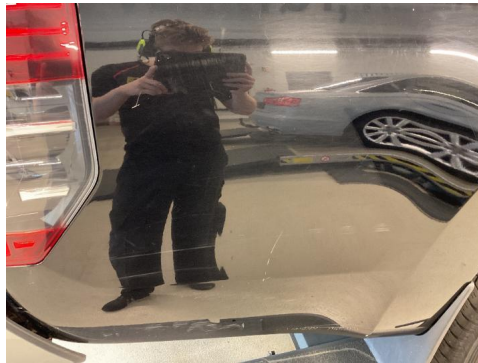

44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig



6523858

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Lakk / karosseri utvendig



51. Lakk / karosseri utvendig



52. Lakk / karosseri utvendig



53. Lys



54. Seter



55. Seter