



6564672

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.09.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	626960



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE60934	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YARV1ZKXZGZ237529	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	48992	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.10.2022
		Frist for neste EU kontroll	24.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6564672

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre speil
86.5		Bulk (er):	Venstre forsksjerm, Venstre fordør, Høyre baksjerm, Høyre A-stolpe, Venstre baksjerm
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Bilen er delvis omlakkert:	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør, Venstre fordør
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6564672

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute O
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
12 - Bremserør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
15 - Bremsedal	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
17 - Lys	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 65 - Dekk ✓
21 - Varsellamper	✓ 66 - Felg ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
e-Diagnose	✓ 68 - Hjullager ✓
23 - Full systemskann	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
Motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølervæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	Hjuloppheng
Drivverk	✓ 75 - Støtdempere ✓
40 - Girkasse (automatisk)	76 - Stabilisator ✓
41 - Differensial	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6564672

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6564672

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6564672

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (63)

System	Feilkoder	Beskrivelse
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Airbag OBD	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1800	Outside-temperature information — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F0A	CAN bus — Function faulty.
Central switch unit BSI	B1137	Low beam right — Fault in electric circuit
	B114A	Parking light FR — Function faulty.
	B114C	Parking light RR — Function faulty.
	B1164	Brake light right — Function faulty.
	B116D	Right reverse light — Function faulty.
	B132B	Button illumination — Function faulty.
	B132C	Outside temperature sensor — Function faulty.
	B1331	Release signal for power window — Function faulty.
	B141E	Start/stop system button — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1728	Door handle sensor FR — Function faulty.
	B172A	Door handle sensor RR — Function faulty.
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
Electric motor	U114A	CAN bus connection to electric powertrain control module — Communication disturbed
	U11A0	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
	U1537	CAN bus — Signal implausible
Internal drive battery charging device	P0A08	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P0D81	Voltage sensor high-voltage input of high-voltage battery module charger/vehicle system battery charger — Fault in electric circuit
	P1081	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P10E6	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P120D	Temperature sensor of high-voltage battery module charger/vehicle system battery charger — Function/ electric circuit faulty
	P12D9	Blue LED battery charge indicator of charging socket —



6564672

System	Feilkoder	Beskrivelse
	P166C	Fault in electric circuit Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1A71	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
Navigation	B1502	Audio outlet FR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1538	GPS MODULE — Function faulty.
	B1560	USB port 4 — Function faulty.
	U18A0	USB port — Restricted transmission
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
Parking assist	B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Service module	D93	Telematics ECU — Communication faulty

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS) Control tip switch at steering wheel Instrument cluster Multifunction touch screen Multiplex controls Rain/light sensor (CAN) Steering wheel switch module
Powertrain	Central ECU of electric drive chain/hybrid drive chain Traction battery
Steering	Electr. power steering
Thermal management	Automatic air conditioning



6564672

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6564672

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

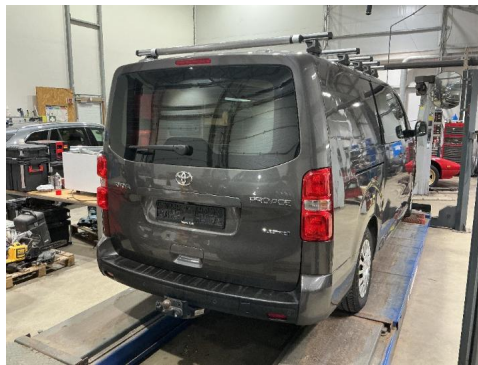

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6564672

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

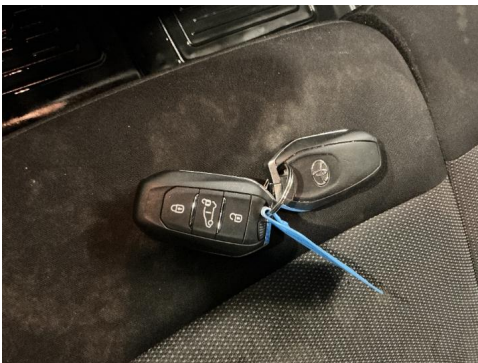

16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

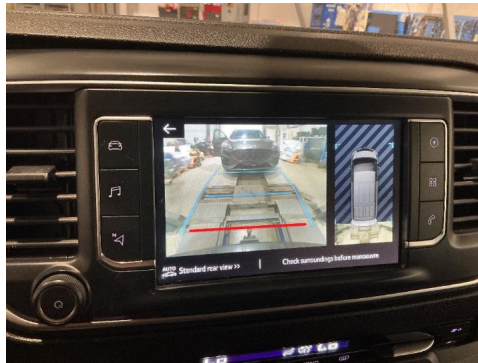


20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

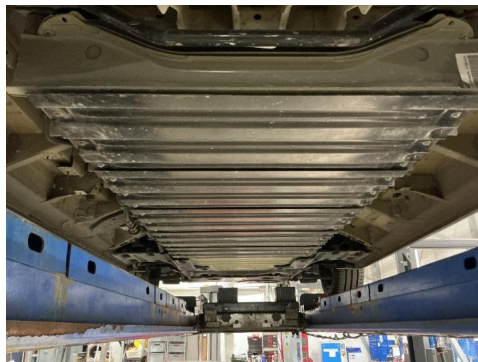

23. Generelt

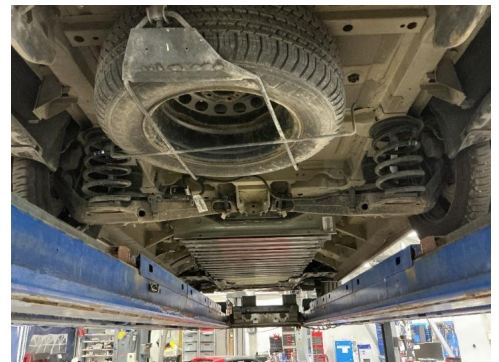

24. Generelt



6564672

Bilder og vedlegg



25. Høyre baksjerm

R




26. Høyre speil



27. Høyre utvendig synlig A-stolpe/
takvange

R

R

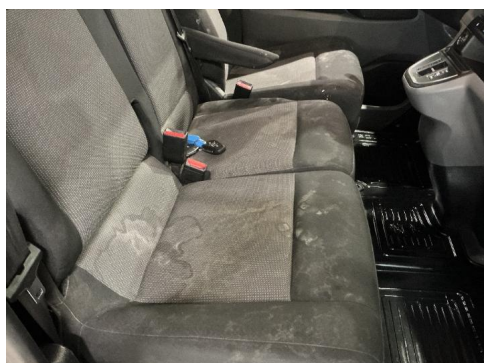

28. Seter

R




29. Støtfanger bak



30. Støtfanger bak


R

R

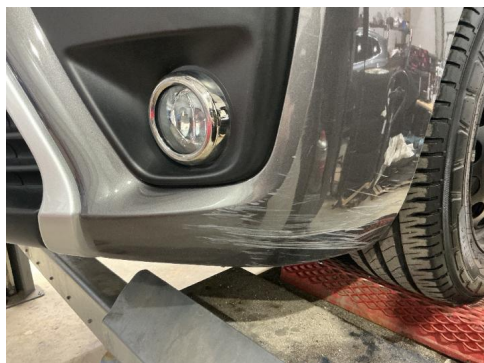

31. Støtfanger foran

R

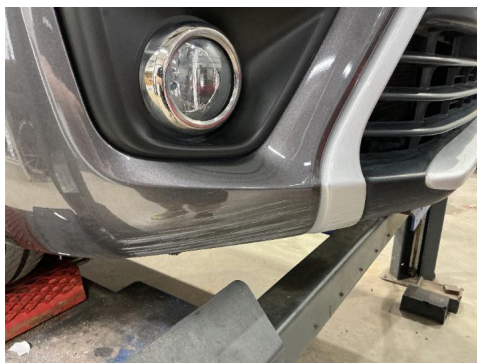

32. Støtfanger foran



33. Venstre bakdør

R

R




34. Venstre baksjerm

R



35. Venstre baksjerm

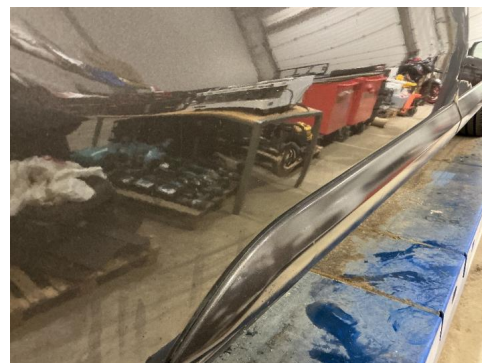

36. Venstre fordør

R

R



6564672

Bilder og vedlegg



37. Venstre fordør



R 38. Venstre forskjerm



R 39. Venstre forskjerm

R