




SKODA OCTAVIA / 5E 105 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 11.09.2026



CHASSISNR: TMBJG9NEXF0074589

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 22.07.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert

🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Generelt mye bruksslitasje. riper, steinsprut, oppskrapet	
2.2 Dører -	Bulk.	begge bak
2.3 Bakluke	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme. (feilsøk)	
2.4 Skjermer -	Skade.	venstre foran
2.5 Speil -	Blinklys defekt/fukt.	høyre
2.6 Korrosjon	Generelt mye rust.	
2.7 Dekk/Felger	Hjulsett to mangler.	
2.8 Frontvindu	Steinsprut. mye små steinsprut	
2.9 Vinduer	sotet bakrute, henger løst	
Lys		
3.1 Lys bak	riper/hakk	
Motor		
4.1 Service	Varsler service.	
4.2 Motor	noe tungstartet (feilsøk)	
4.3 Motor	Ulyd. med forbehold om clutch/svinghjul (feilsøk)	
Interiør		
5.1 Tepper/bekledning	noen riper og flekker interiør	
5.2 Ratt	Slitt.	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde. mangler etter 2017	
6.2 Opplysninger	serviceintervall ikke fulgt, belastes med inntil 12% av restverdi ihht. bransjenorm for vurdering av unormal slitasje. sum fastsettes av restverdigarantist .	
6.3 Opplysninger	Øvrig opplysninger. fjernet bakrutevisker, åpning tettet	




2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet

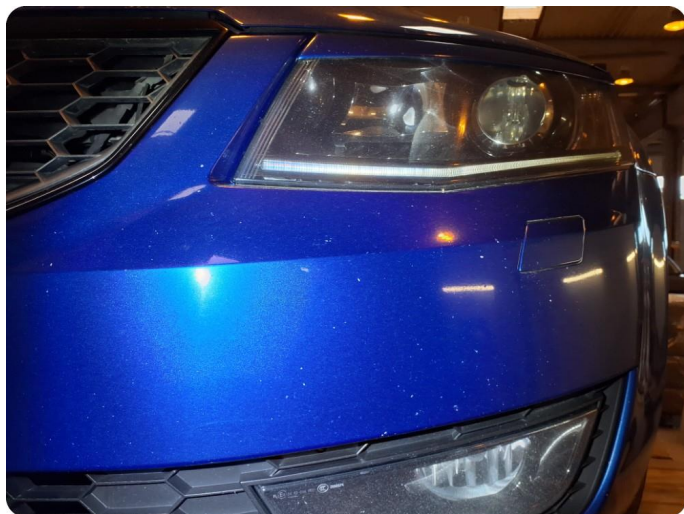

2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet




2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet

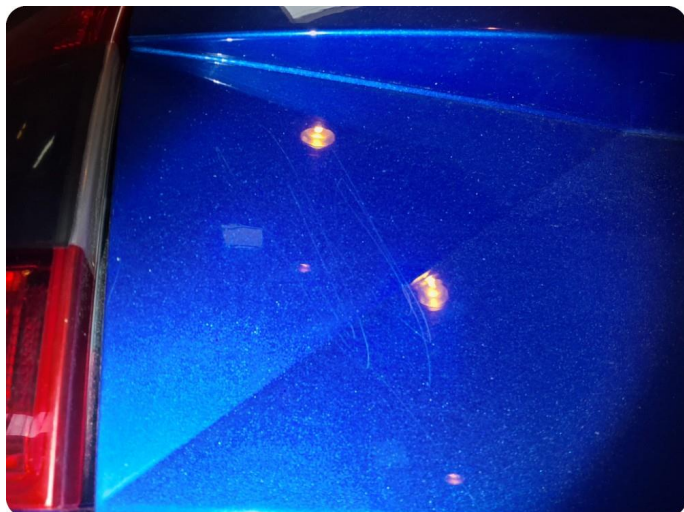

2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet

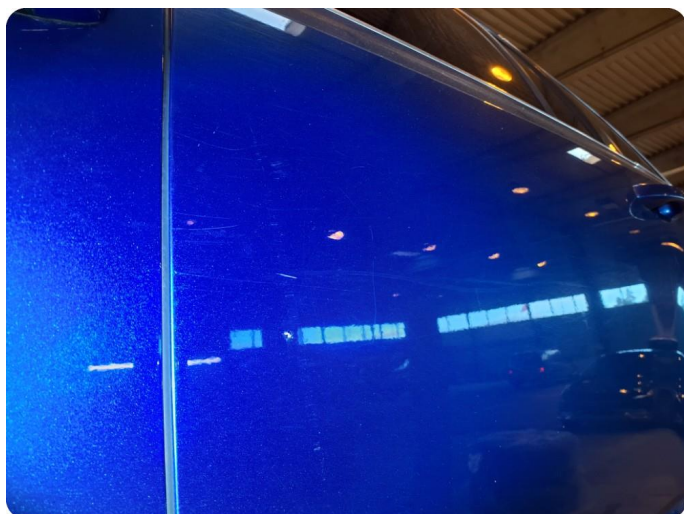

2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.1 Generelt mye bruksslitasje Riper, steinsprut, oppskrapet



2.2 Bulk



2.2 Bulk




2.4 Skade



2.5 Blinklys defekt/fukt



2.6 Generelt mye rust

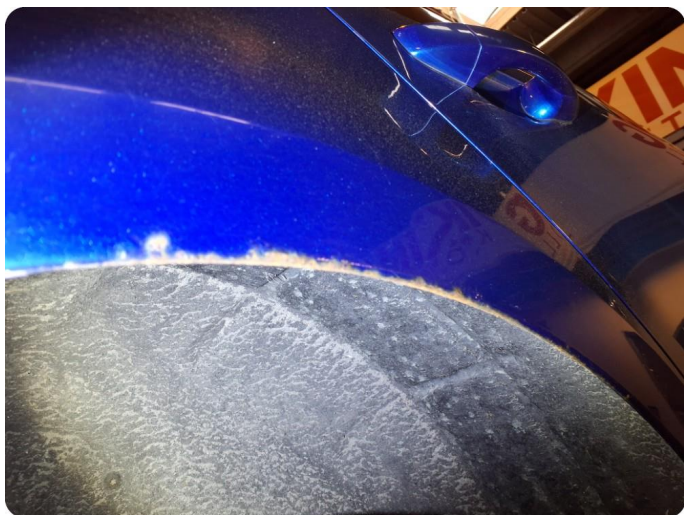


2.6 Generelt mye rust



2.6 Generelt mye rust




2.6 Generelt mye rust

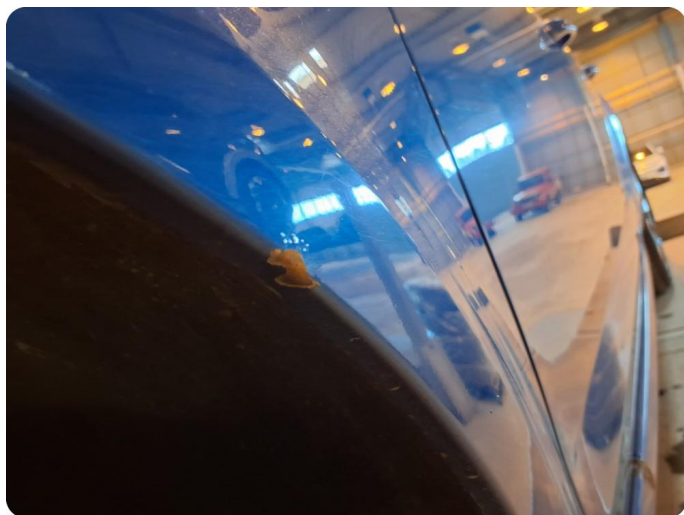

2.6 Generelt mye rust



2.6 Generelt mye rust

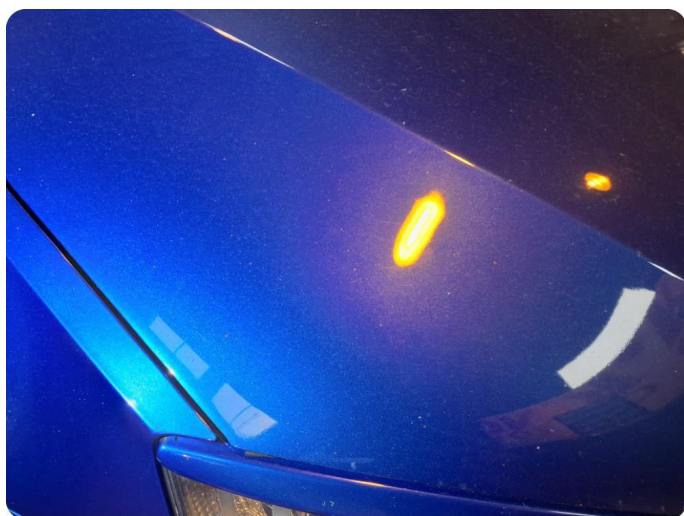


2.6 Generelt mye rust



2.6 Generelt mye rust




2.6 Generelt mye rust

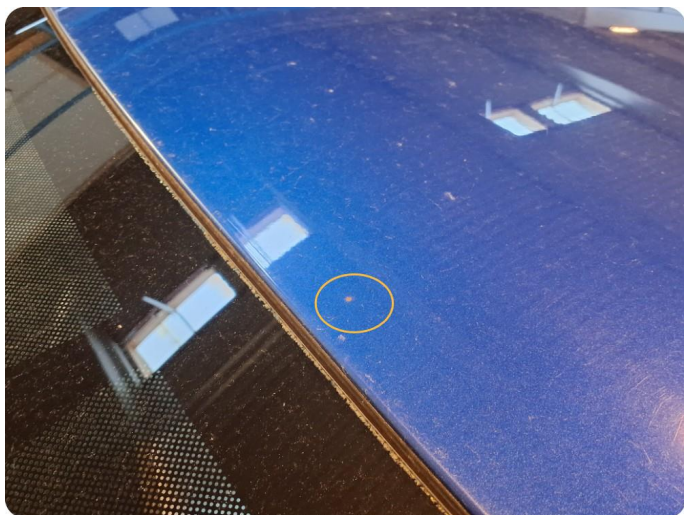


2.6 Generelt mye rust




2.6 Generelt mye rust

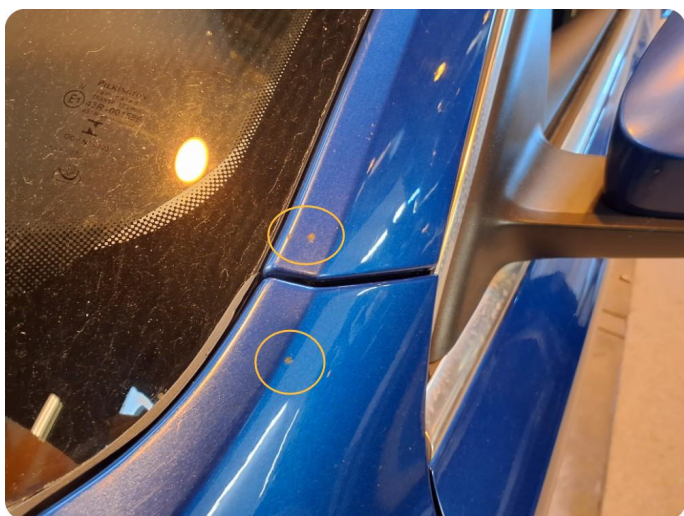

2.6 Generelt mye rust

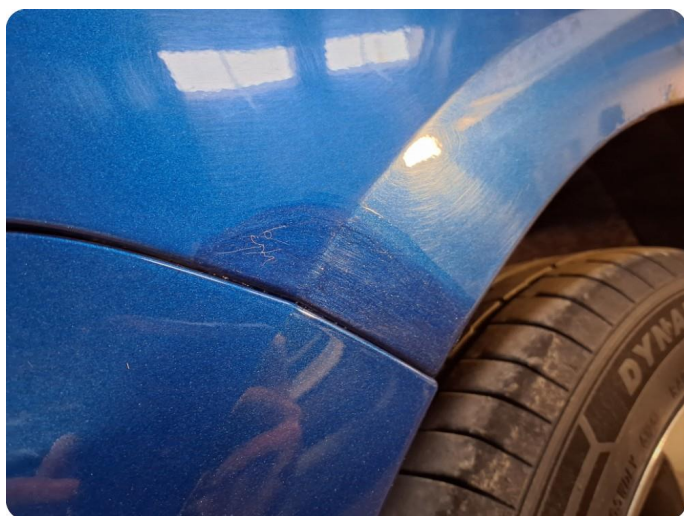

2.6 Generelt mye rust

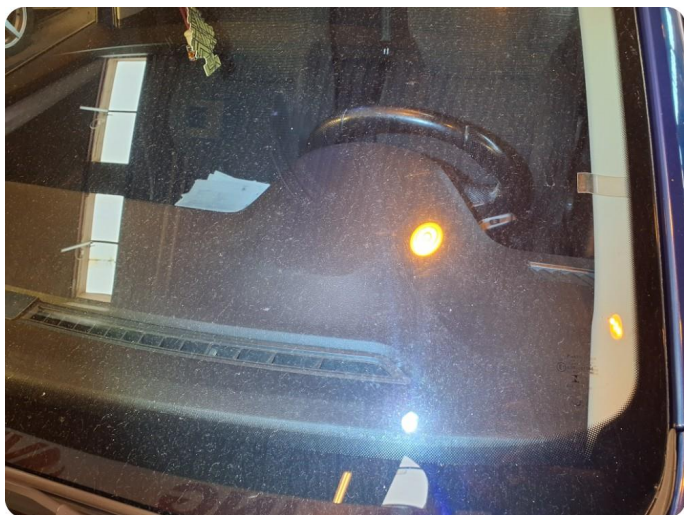


2.8 Steinsprut Mye små steinsprut



2.9 Øvrige feil Sotet bakrute, henger løst




3.1 Øvrige feil Riper/hakk

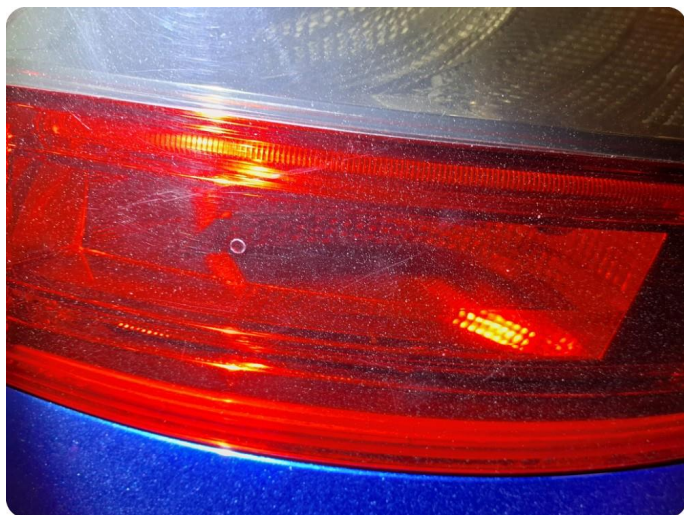

3.1 Øvrige feil Riper/hakk



5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør

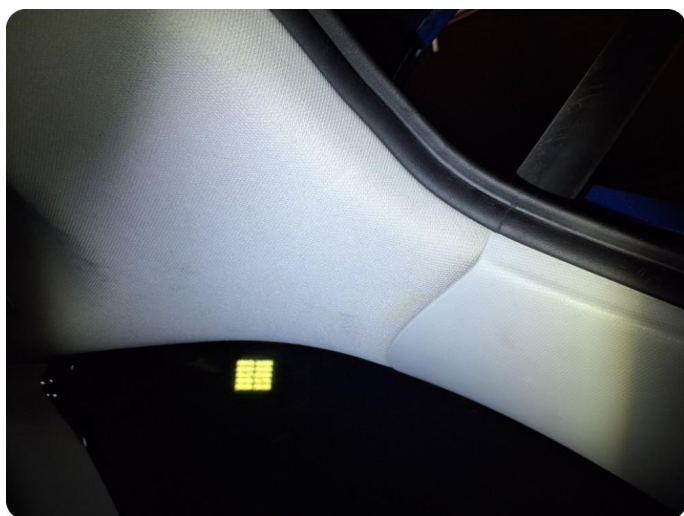

5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



5.1 Øvrige feil Noen riper og flekker interiør



5.2 Slitt

Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2015-08-28
Kjørelengde	27500 km
Ordrenr.	573743
Utført av	MØLLER BIL HAUGESUND
	RAGLAMRVEIEN 4
	5536 HAUGESUND
	Norway
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Klargjøringsinspeksjon	
Dato	2014-09-22
Kjørelengde	0 km
Ordrenr.	544823
Utviklet garanti	2019-10-22
	Kjørelengde 100000 KM
Utført av	MØLLER BIL KLARGJØRING
	SKUR 90 BEKKELAGET
	0193 OSLO
	Norway
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

6.1 Dokumentert service, se bilde Mangler etter 2017

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2016-09-02
Kjørelengde	58100 km
Ordrenr.	511002
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter ✓ Tilhengerkobling ✓ Utvidet inspeksjonsomfang
Utført av	MØLLER BIL HAUGESUND
	RAGLAMRVEIEN 4
	5536 HAUGESUND
	Norway
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2015-08-28
Kjørelengde	27500 km
Ordrenr.	573743
Utført av	MØLLER BIL HAUGESUND
	RAGLAMRVEIEN 4
	5536 HAUGESUND
	Norway



6.1 Dokumentert service, se bilde Mangler etter 2017




Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2017-09-11
Kjørelengde	87000 km
Ordrenr.	556372
Utførte tilleggsarbeider	✓ Tilhengerkobling ✓ Dieselfilter ✓ Luftfilterinnsats ✓ Bremseskivservice
Utført av	MØLLER BIL HAUGESUND
	RAGLAMRVEIEN 4
	5536 HAUGESUND
	Norway
Autorisert SKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Verkstedets merknader	
Dato	2017-03-03
Kjørelengde	60058 km
43h5 utført	
Utført av	MØLLER BIL HAUGESUND
	RAGLAMRVEIEN 4
	5536 HAUGESUND
	Norway
Autorisert SKODA Service Partner	Ja


6.1 Dokumentert service, se bilde Mangler etter 2017



6.3 Øvrig opplysninger Fjernet bakrutevisker, åpning tettet

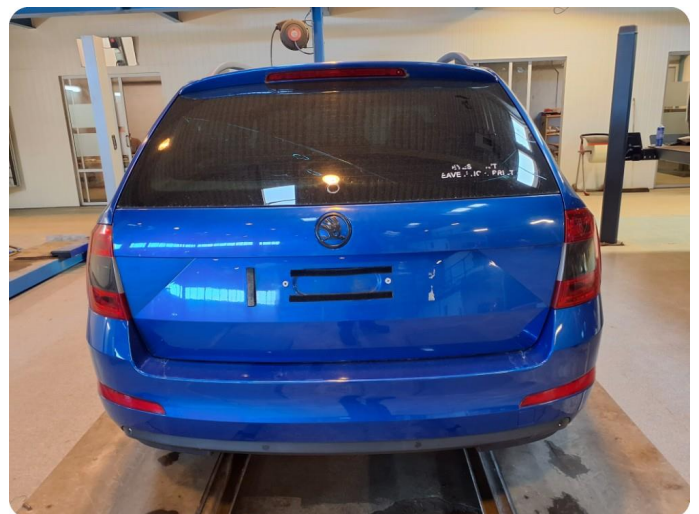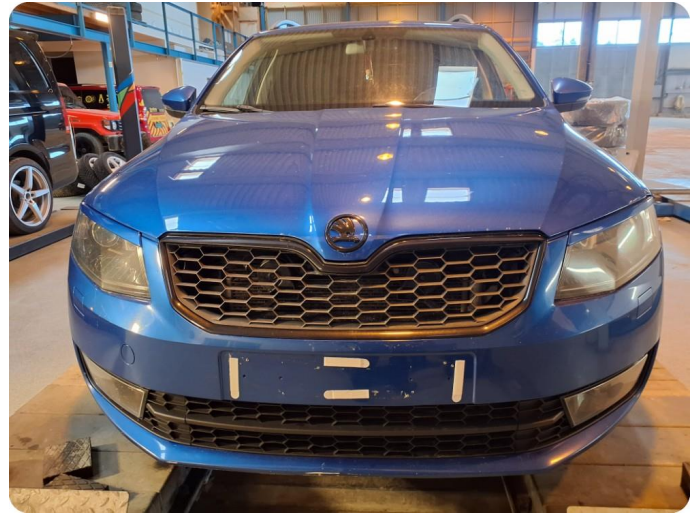

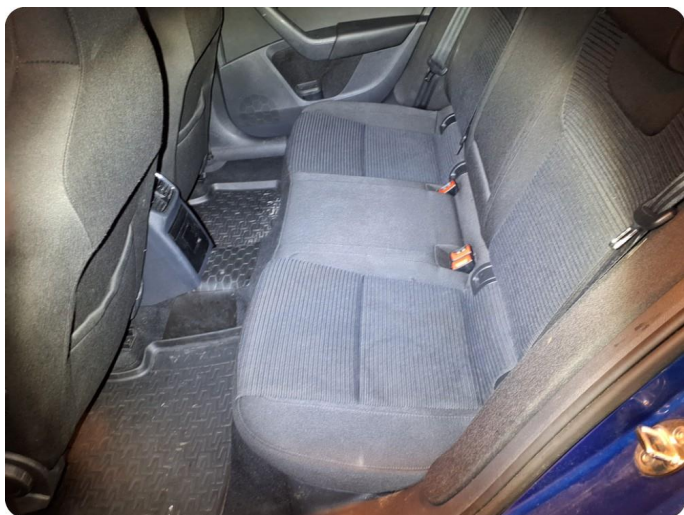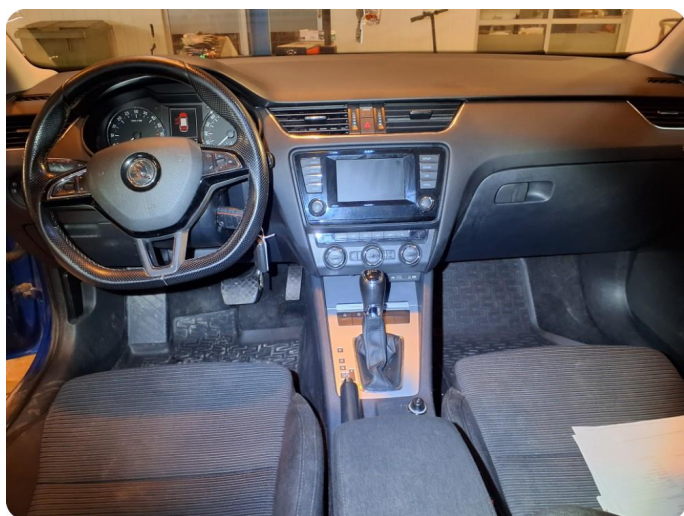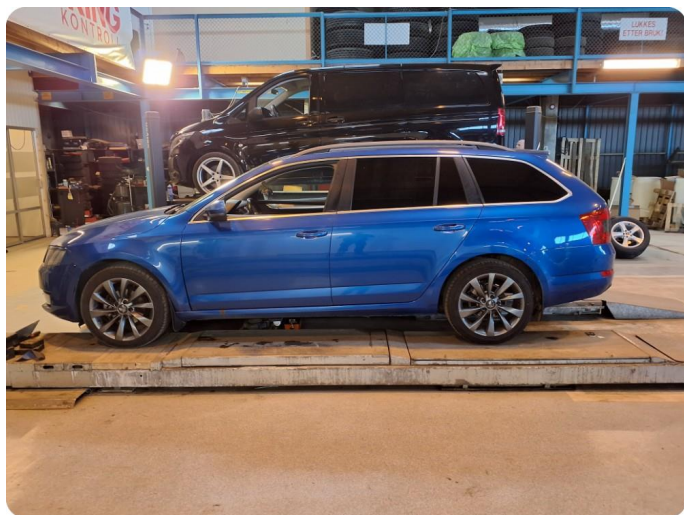

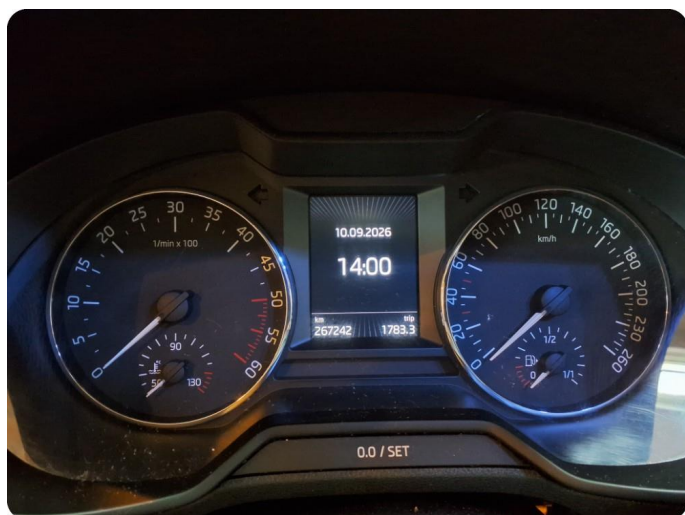

Utført 10.09.2026

SYSTEM	ANTALL
Bremser - Antiblokkeringsystem/Elektronisk stabilitetsp...	1
U112100 CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Kollisjonspute -	0
CLHA - TDI-CR	2
U015100 Ingen kommunikasjon kollisjonspute Høy krets inngang	
P157000 Motorkontrollmodul (ECM) låst Periodisk	
Girkasse -	0
Instrument -	1
B104C29 Nøkkel Omfang/ytelse	
Klimakontroll -	1
B10A929 A/C kompressor aktivering Omfang/ytelse	
Dekktrykksensor - System for overvåking av dekktrykk	1
U112100 CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
parkeringshjelp -	0
Bagasjeromslukkeelektronikk -	2
B121112 Hallsensorer i baklukemotor 1 kortslutning til B+	
B120A02 Hallsensorer i baklukemotor 2 Signalfeil	

SYSTEM		ANTALL
Sentral elektronikk -		10
U140000	Funksjonsbegrensning Funksjonsbegrensning på grunn av lav spenning	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
B12D015	Venstre blinklyspære Avbrudd eller kortslutning til B+	
B121815	Høyre nærlys frontlyktpære Avbrudd eller kortslutning til B+	
B133A15	Venstre brems-/baklyspære Avbrudd eller kortslutning til B+	
B12CA01	skiltlys Elektrisk feil	
B136676	Regn-/lysgjenkjenningssensor Feil installasjonssted	
B147918	Fjernkontrollnøkkel 1 For lav spenning	
B147A18	Fjernkontrollnøkkel 2 For lav spenning	
B140E13	Spenningsforsyning, høyre terminal 30 Åpen krets	
Rattelektronikk -		1
B116229	Velgerhendel låsebryter parkeringsposisjon Omfang/ytelse	
Gateway -		0
Frontlyktsystem -		0
Fjernlys-assistent -		0
Servostyring -		0
Tilhengermodul -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0
Dørmodul på førersiden -		0
Dørmodul passasjersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	7,00
---------------------------------------	-------	-------------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 51, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,5	6,5	6,5	6,5
Mønsterdybde vinterdekk	Dekksett ikke med på test			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
11.09.2017	87000

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet

Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør

Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys

Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor

Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring

Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser

Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremsekjold

Gir og drivlinje

Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør

Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring

Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.