



6534351

NAF Bruktbiltest

Testdato
31.08.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 623329



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron Sportback 55	Motoreffekt	141 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU41278	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE8LB040562	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	157267	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	06.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	05.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6534351

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys, Venstre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakdør
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.3		Lakkblærer	Bakluke
86.5		Bulk (er):	Høyre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.8	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.9		Fjernkontroll ikke funnet	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.22	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.36		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
103.5	Interiør generelt	Forventet bruksslitasje	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6534351

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	O	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	O
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
10 - Bremsvæsknivå		53 - Sentrallås	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt		54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
15 - Bremsedal	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
Lys og signaler		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
17 - Lys	R	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
19 - Refleks	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	✓	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	R	67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
30 - Kjølervæske		Styring	
31 - Kjølervifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem		72 - Styresnekke, tannstang	✓
35 - Motorfester	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
Drivverk		74 - Styreservo	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	Hjuloppheng	
41 - Differensial	✓	75 - Støtdempere	✓
42 - Drivaksler	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6534351

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6534351

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6534351

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (46)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Central comfort module	B116D13	Sensor for outside door handle contact RL — Interruption in electric circuit
	B116E13	Sensor for outside door handle contact RR — Interruption in electric circuit
	B11EB12	TURN INDICATOR RL — Short circuit to plus
	B11EB13	TURN INDICATOR RL — Interruption in electric circuit
	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B16D413	Rear light left — Interruption in electric circuit
	B16D429	Taillight unit 1 left — Signal implausible
	B16D431	Taillight unit 1 left — Signal missing/faulty
	B16D529	Taillight unit 2 left — Signal implausible
	B16D531	Taillight unit 2 left — Signal missing/faulty
	B16D613	Taillight unit right — Interruption in electric circuit
	B16D631	Taillight unit 1 right — Signal missing/faulty
	B16D729	Taillight unit 2 right — Signal implausible
	B16D731	Taillight unit 2 right — Signal missing/faulty
	U10C800	Local databus 3 — Communication disturbed
	U10DB00	Local databus 3 — Fault in electric circuit
	U112100	Data bus — Missing message!
	U115300	ECU of electrically operated tailgate — Message implausible
Charger 1 for mobile terminal devices	B17A211	Connection between antenna amplifier and antenna — Short circuit to ground
Diagn. interface bus	B18D3F3	Functions which can be enabled — Configuration faulty
	U164500	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Door electronics rear driver side	B13C813	Ambient/loudspeaker illumination — Interruption in electric circuit
Driver door electronics	B132A29	Seat memory tip switch — Signal implausible
Electric drive 1	P0C5300	Rotor position sensor 1 electric drive motor — Short circuit to plus
Engine electronics I	U041100	CAN bus connection to electric drive power electronics — Signal implausible
	U107A00	Camera ECU — Communication faulty
Front camera system	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12DAF0	Collision warning system ECU — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1A8704	Button for charging socket cover flap 2 — Function faulty.
	P33E500	Charging station — Initialization faulty
	U112100	Data bus — Missing message!
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
Hybrid battery management	P060400	ECU — Internal fault
	POA8200	Traction battery cooling fan 1 — No power/malfunction.



6534351

System	Feilkoder	Beskrivelse
Information electronics	B201A00	ECU — Possibly coding or software version wrong
Instrument cluster 1	U112100	Data bus — Missing message!
	U113900	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	B137A04	Air quality sensor/anti-misting sensor — Function faulty.
	U112300	Data bus — Message faulty

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet



6534351

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6534351


Bilder og vedlegg



1. Generelt

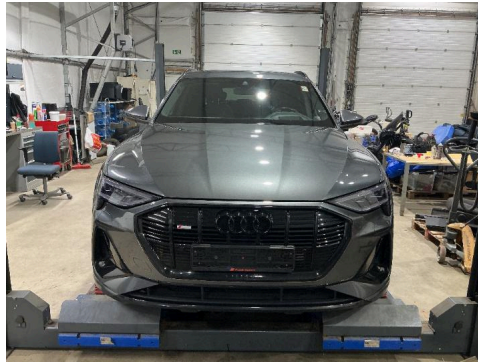

2. Generelt

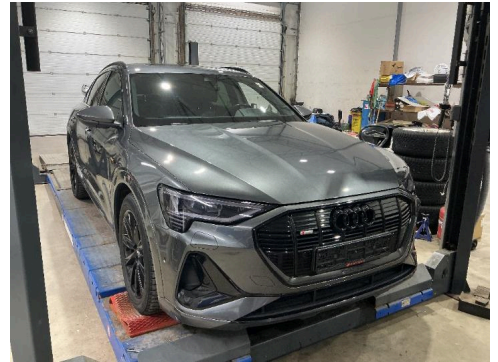


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

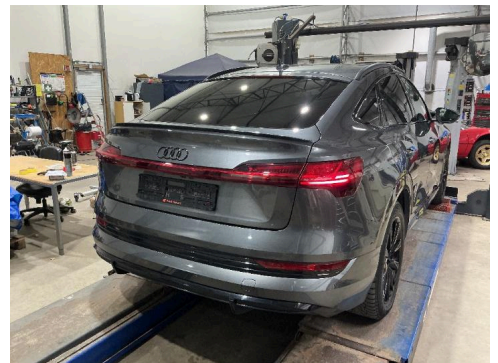

6. Generelt

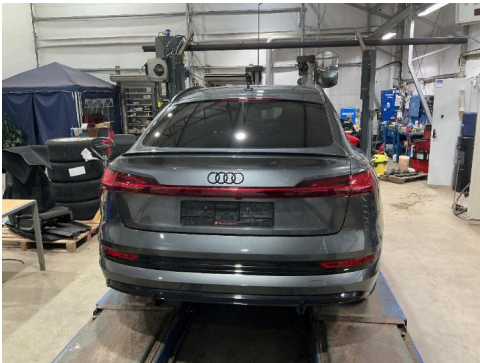

7. Generelt

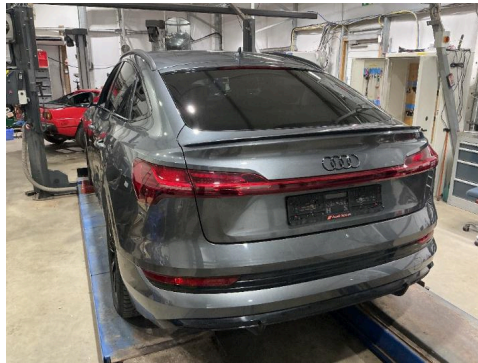

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6534351

Bilder og vedlegg

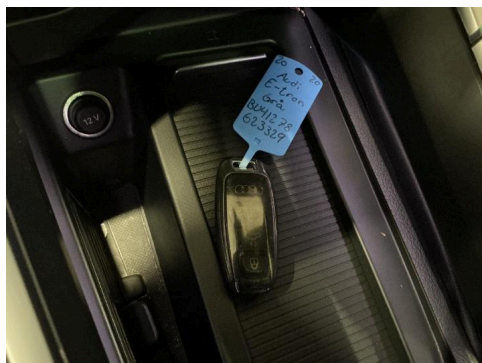

13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

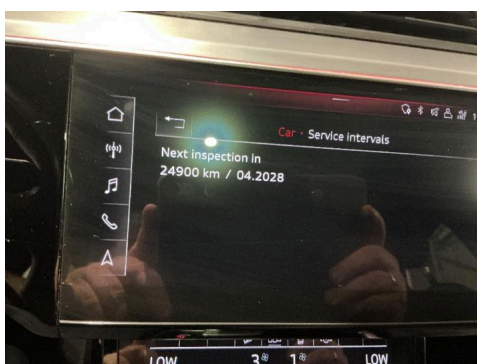

17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt

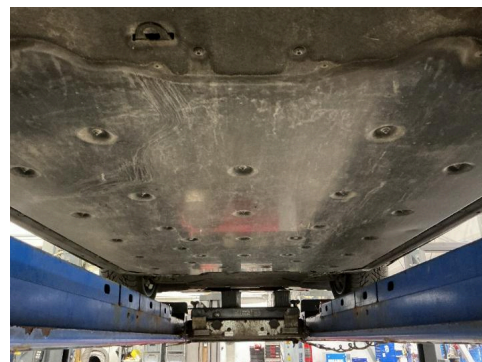


21. Generelt

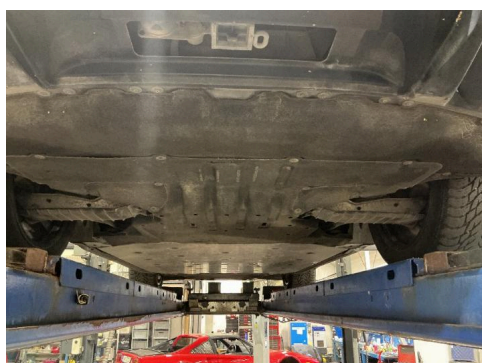

22. Generelt



23. Bakluke

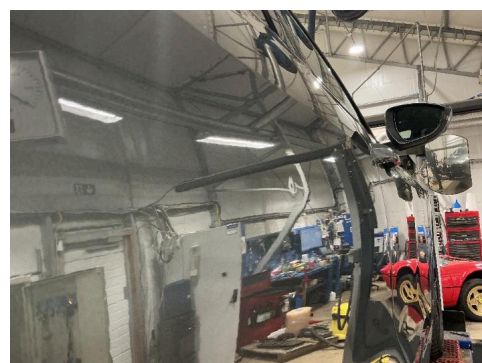

R 24. Høyre bakdør

R




6534351

Bilder og vedlegg



25. Lys

R

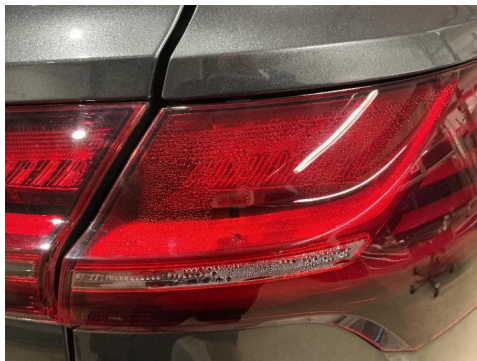

26. Lys



27. Panser

R



28. Støtfanger bak

R



29. Støtfanger bak



30. Støtfanger foran

R



31. Venstre bakdør

R