



5960874

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548427



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	CITAN	Motoreffekt	66 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR48132	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF4156031U235983	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	120596	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960874

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* - Lugging i ratt ved sving må videre feilsøkes.	
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys, Høyre tåkelys
21.17	Varsellamper	* - Varsler på Injector service.	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
31.1	Kjølevifte	Skade / ulyd i viftelager	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Venstre ytre foran
49.3	Kupevifte	Ulyd i kupevifte.	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* - Slakk/lugging rattaksel/tannstang må videre feilsøkes.	
74.3	Styreservo	Oljelekkasje fra servopumpe	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Høyre fordør, Venstre sidekanal
86.9		Rustangrep:	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Lakslipp/flassing	Støtfanger bak
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør
97.3		Rust:	Venstre skyvedør, Høyre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* - Ulyd ved sving.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre



5960874

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
			bakdør, Støtfanger bak
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5960874

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	49 - Kupevifte R
Bremser	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	O 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning ✓	55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremsør ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Bremsedal ✓	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys	66 - Felg ✓
19 - Refleks	R 67 - Ekstra hjulsett R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager R
21 - Varsellamper	Styring
e-Diagnose	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd R
23 - Full systemskann	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	O 73 - Styrestag/ledd ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓	74 - Styreservo R
27 - Motor virkemåte ✓	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor ✓	75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor ✓	R 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	80 - Travers ✓
35 - Motorfester ✓	
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
37 - Registerreim R	
Drivverk	
38 - Clutch ✓	
39 - Girkasse (manuell) ✓	
42 - Drivaksler R	



5960874

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5960874

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	744 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5960874

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5960874

Bilder og vedlegg

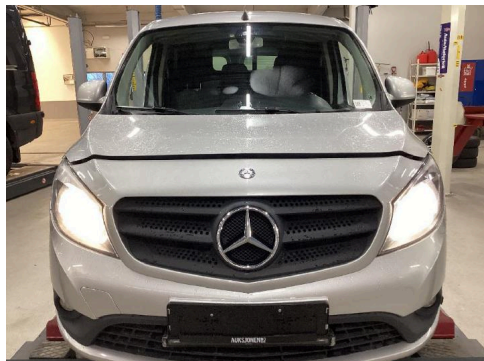

1. Generelt

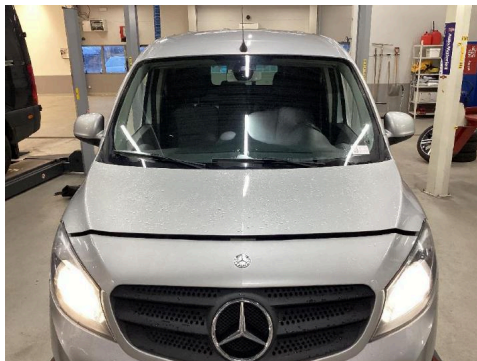

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt

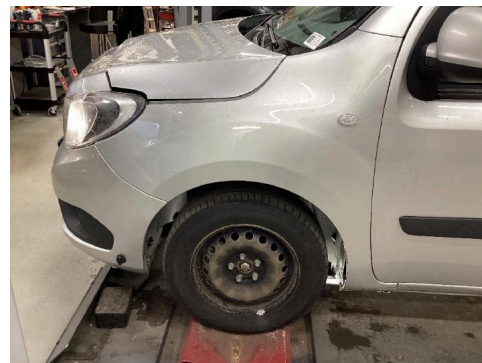


9. Generelt



10. Generelt

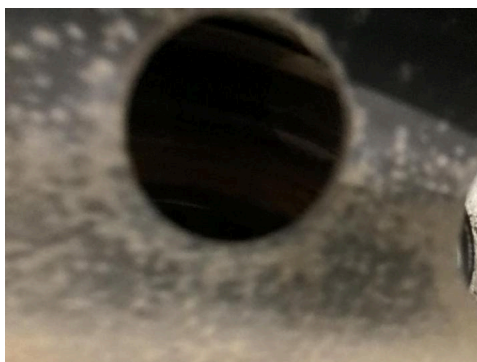

11. Generelt

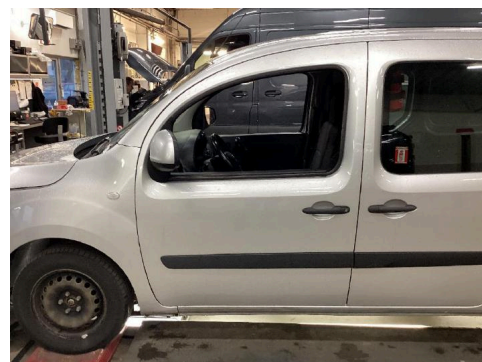

12. Generelt



5960874

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

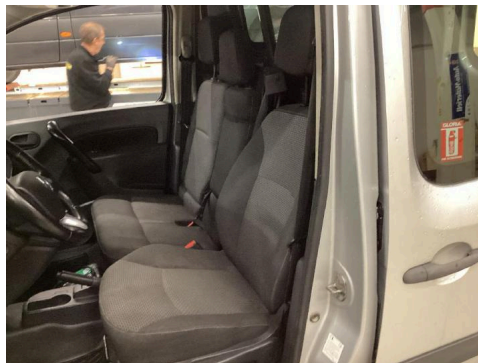

20. Generelt



21. Generelt



5960874


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

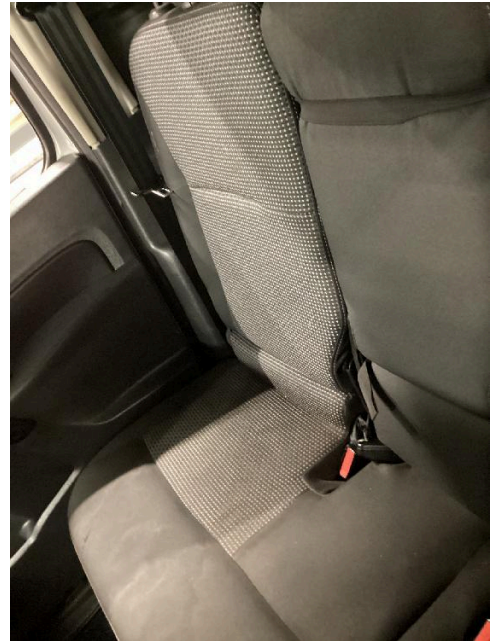

24. Generelt

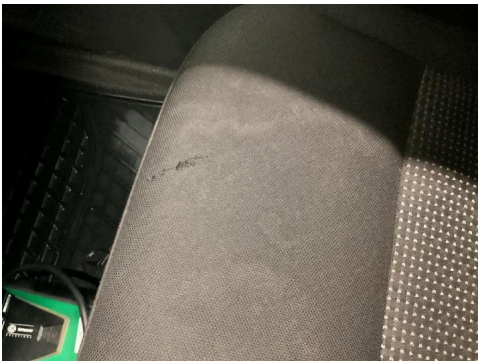

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



5960874

Bilder og vedlegg

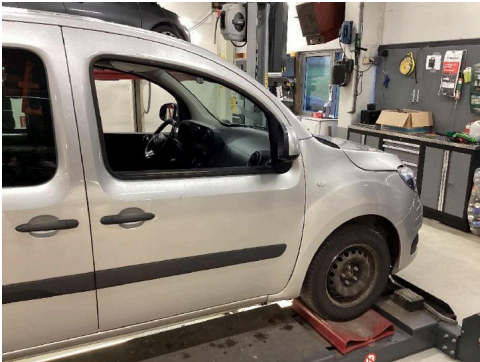


31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

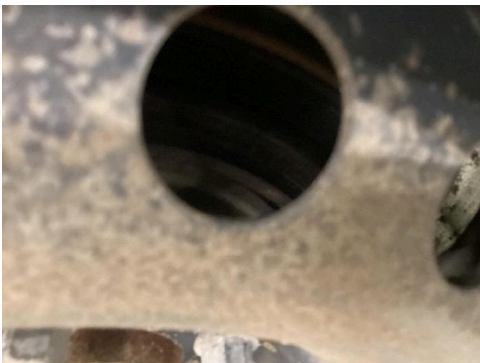

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5960874


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt

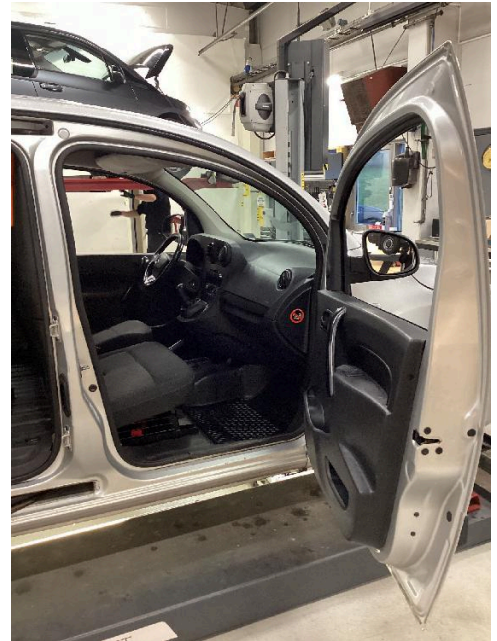


42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt

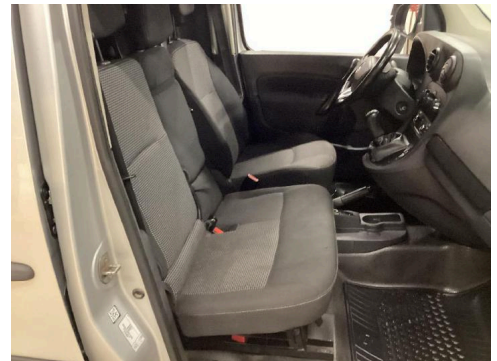

45. Generelt

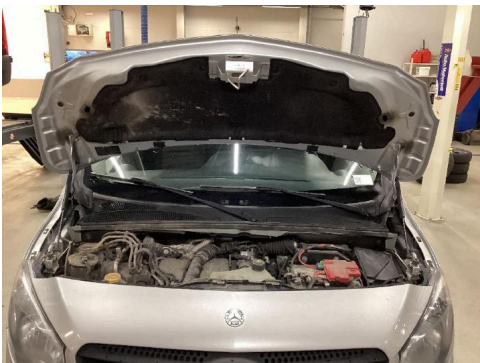

46. Generelt

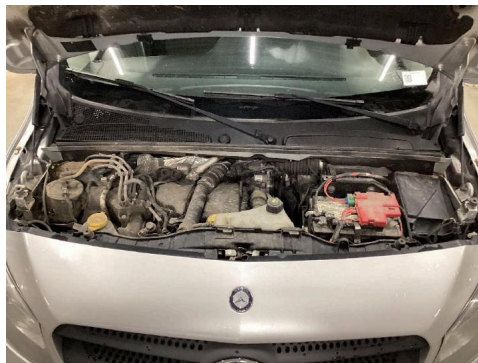

47. Generelt




48. Generelt



5960874

Bilder og vedlegg

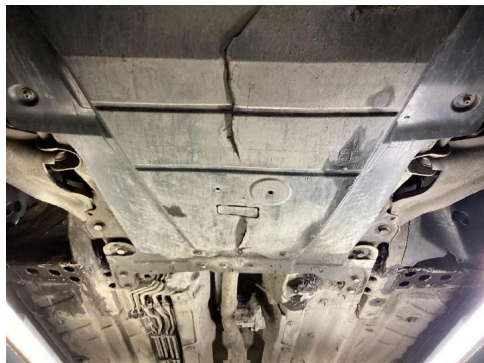


49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

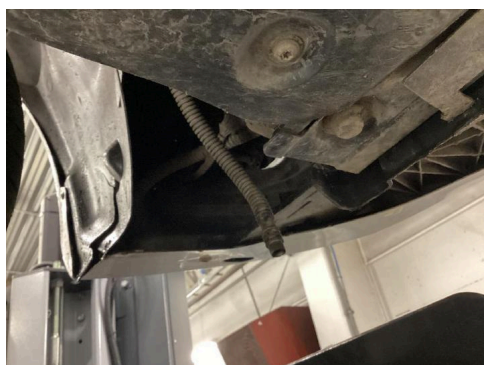

52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR48132	WDF4156031U235983
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Citan 108 CDI (W415) BlueEFF
Motorkode	Km
OM 607.951	Ukjent

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CDI SID415	P1453	Secondary air pump relay — Function faulty.
	P145392	Differential pressure sensor of soot particulate filter — Function faulty.
Instrument cluster	B1402	Fuel gauge — Function faulty.
	B1405	Instrument cluster — Faulty power supply
SRM: Fuse and relay module	B123A67	Vehicle electrics voltage — Faulty power supply
	B126767	Start/stop system — Received value wrong

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	SAM OBD
Steering	EPS steering