

5960978

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
16.12.2025

## Kunde

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Navn                | Auksjonen.no Co/Santander |
| Medlemsnummer       | 95140190                  |
| Adresse             | Døvleveien 23             |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM                  |
| Telefon             | 33300540                  |
| Ekstern referanse   | 552316                    |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Iveco             | Motorstørrelse              | 2287 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | 35S16             | Motoreffekt                 | 115 kW               |
| Type             | IS35SI2AA         | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | BU29133           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | ZCFC735B305417838 | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 85521             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Hvit              | Registreringsår             | 2021                 |
| Karosseritype    | Separat førerhus  | Registrert første gang      | 11.10.2021           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 10.10.2025           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5960978

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                             | Beskrivelse       |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 3.3    | Nøkler / Utstyr           | Bilnøkkel(er) mangler                |                   |
| 3.8    |                           | Nøkkel/er skadet 1 stk               |                   |
| 4.1    | Service/ Dokum.           | Servicedokumentasjon mangler         |                   |
| 4.9    |                           | Frist for EU kontroll er overskredet |                   |
| 8.5    | Parkeringsbrems           | Virker ikke:                         | Venstre           |
| 17.1   | Lys                       | Virker ikke:                         | Tåkebaklys        |
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport     |                   |
| 67.8   | Ekstra hjulsett           | Ekstra hjulsett mangler              |                   |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                              | Venstre forskjerm |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                   | Panser            |
| 86.16  |                           | * Riper på skap/påbygg               |                   |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                               | Beskrivelse                                        |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.10   | Bremsebelegg                      | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn: | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 6.18   | Bremsekiver                       | Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:       | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran |
| 23.7   | Full systemskann                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                  |                                                    |
| 28.7   | Utvendig tilstand motor           | Oljesvetting                                           | Bakkant motor                                      |
| 29.11  | Oljenivå motor                    | Lavt oljenivå                                          |                                                    |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                    |                                                    |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                         |                                                    |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                            |                                                    |
| 86.35  |                                   | * Mangler deksel til tauekrok                          |                                                    |
| 87.11  | Utvendig speil                    | Ripe i speilhus:                                       | Venstre, Høyre                                     |

## Ikke utførte

| Punkt                    | Årsak                          |
|--------------------------|--------------------------------|
| Batteri ytre tilstand    | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll |

## Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 50 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 7 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått  
**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor  
**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



5960978

| Prøvekjøring                    |   | Drivverk                               |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 40 - Girkasse (automatisk)             | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 41 - Differensial                      | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | R | 42 - Drivaksler                        | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 43 - Mellomaksel                       | ✓ |
| Bremser                         |   | Elektriske anlegg                      |   |
| 5 - Bremsbelegg                 | O | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | O | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | R | 46 - Radio / Multimedia                | ✓ |
| 9 - Bremsevirkning              | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
| 10 - Bremsevæsknivå             | ✓ | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 11 - Bremsevæskens kokepunkt    | ✓ | 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)  | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| Lys og signaler                 |   | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 17 - Lys                        | R | 57 - Batteri ytre tilstand             |   |
| 18 - Markeringslys/-lykter      | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri          |   |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | O |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | Hjul, dekk, felg                       |   |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | 66 - Felg                              | ✓ |
| e-Diagnose                      |   | 67 - Ekstra hjulsett                   | R |
| 23 - Full systemskann           | R | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| Motor                           |   | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 70 - Hjul kapsler/navkopper            | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | O | Styring                                |   |
| 29 - Oljenivå motor             | O | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | Hjuloppheng                            |   |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 75 - Støtdempere                       | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ | 76 - Stabilisator                      | ✓ |
| 37 - Registerreim               | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                 | ✓ |
|                                 |   | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel    | ✓ |
|                                 |   | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel    | ✓ |
|                                 |   | 80 - Travers                           | ✓ |



5960978

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | O |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5960978

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 1 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                     |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 35 °C                                   |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 250000                                  |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                                      |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                                   |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 10 °C                                   |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Ikke tilgjengelig for kontroll          |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 7,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 7,50 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 4,50 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 4,50 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                     |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Stålfelg                                |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                                               | Ligger ikke i bilen                     |



5960978

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5960978

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5960978


## Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt

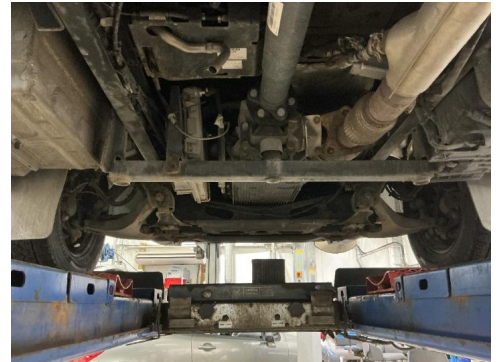

15. Generelt

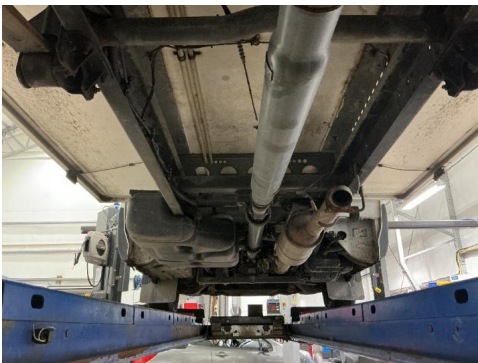

16. Generelt

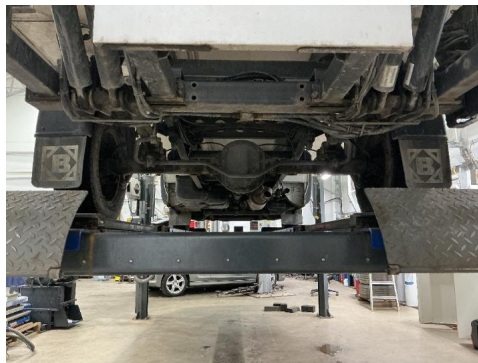

17. Generelt



18. Karosseri generelt



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Panser



21. Panser




22. Panser



23. Parkeringsbrems



24. Støtfanger foran

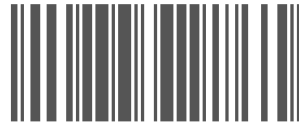

5960978

## Bilder og vedlegg



25. Venstre forskjerm



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

**Reg.nr**

BU29133

**Årsmodell**

19-

**Motorkode**

F1 AGL41.1U

**VIN**

ZCFC735B305417838

**Merke/Modell**

Daily-VI 2.3 16V JTD HPI RWD

Pritsche/Fahrgestell

**Km**

Ukjent

## Utført med feil (28)

**System****Feilkoder og Beskrivelse**

|                        |          |                                                                         |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Air conditioning CAN   | 39170    | Air distribution flap actuator — Fault in electric circuit              |
|                        | 39174    | Temperature flap actuator — Function faulty.                            |
|                        | 49177    | CAN bus B — Function faulty.                                            |
|                        | 53250    | CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed      |
| Airbag CAN             | 33025    | Battery voltage — Voltage/current supply faulty                         |
|                        | 49177    | CAN bus B — Function faulty.                                            |
| Body computer CAN      | 36871    | Rear foglight left — Function faulty.                                   |
|                        | 36898    | Configuration — Incorrect DATA                                          |
|                        | 49409    | CAN communication with transmission ECU — Function faulty.              |
|                        | 49506    | Infotainment data bus — Communication disturbed                         |
|                        | 53248    | CAN bus connection with engine ECU — Communication circuit faulty       |
|                        | 53249    | CAN connection to power steering ECU — Communication circuit faulty     |
|                        | 53252    | CAN bus connection from brake system ECU — Communication circuit faulty |
|                        | 53256    | Steering-angle sensor — Communication faulty                            |
| Diesel EDC17 OBD       | 13436173 | Main relay — Function faulty.                                           |
|                        | 13566978 | CAN bus — Communication disturbed                                       |
|                        | 92F1EC   | Oil level sensor — Function faulty.                                     |
|                        | 980002   | ECU software — Unexpected reset                                         |
|                        | 9961503  | ECU software — Unexpected reset                                         |
|                        | C61402   | Exhaust emission control system — Status of sensors implausible         |
|                        | CF041F   | CAN bus — Communication disturbed                                       |
| Instrument cluster CAN |          |                                                                         |
| Radio CAN              |          |                                                                         |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (3)

### System

### Beskrivelse

ABS

ABS CAN

Comfort

Auxiliary headlight CAN

OBD